



## SR 561 • SR 562

Head-tops for fans SR 500 / SR 500 EX / SR 700 and  
compressed air attachment SR 507

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА • NÁVOD K POUŽITÍ • BRUGSANVISNING  
GEBRAUCHSANLEITUNG • ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ • INSTRUCTIONS FOR USE  
INSTRUCCIONES DE USO • KASUTUSJUHEND • KÄYTTÖOHJEET  
MODE D'EMPLOI • HASZNÁLATI UTASÍTÁS • ISTRUZIONI PER L'USO  
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS • LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS  
GEBRUIKSAANWIJZING • BRUKERVEJLEDNING • РУКОВОДСТВО ПО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ • INSTRUKJAUŽYTOKWANIA • INSTRUÇÕES DE USO • NÁVODNA  
POUŽITIE • NAVODILA ZA UPORABO • BRUKSANVISNING • KULLANIM TALİMLATLARI

BG	Моля, прочетете и запазете тези инструкции .....	3
	Илюстрации .....	77
CS	Přečtěte si prosím a uschovějte tyto pokyny .....	6
	Obrázky .....	77
DA	Vør venlig at læse og opbevare .....	9
	Illustrationer .....	77
DE	Bitte lesen und aufbewahren .....	12
	Abbildungen .....	77
EL	Παρακαλούμε διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες .....	15
	Εικονογράφησεις .....	77
EN	Please read and save these instructions .....	19
	Illustrations .....	77
ES	Lea y conserve estas instrucciones por favor .....	22
	Ilustraciones .....	77
ET	Palun lugege ja salvestage see juhend .....	25
	Joonised .....	77
FI	Leu ja pane talteen .....	28
	Kuvat .....	77
FR	Prière de lire et de conserver .....	31
	Figures .....	77
HU	Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást .....	34
	Ábrák .....	77
IT	Leggere e conservare queste istruzioni .....	37
	Illustrazioni .....	77
LT	Prašome perskaityti ir išsaugoti šias instrukcijas .....	40
	Illiustracijos .....	77
LV	Lūdzu, izlasiet un saglabājiet šīs instrukcijas .....	43
	Attēli .....	77
NL	Lees en let goed op deze adviezen .....	46
	Illustraties .....	77
NO	Les og ta vare på disse veiledninga .....	49
	Bilder .....	77
PL	Prosimy preczytać i zachować instrukcję .....	52
	Ilustracje .....	77
PT	Por favor leia e conserve em seu poder .....	55
	Figuras .....	77
RO	Citiți și păstrați aceste instrucțiuni .....	58
	Ilustrații .....	77
RU	Изучите и сохраните данные инструкции .....	61
	Иллюстрации .....	77
SK	Prosímo, preberite in shranite ta navodila .....	68
	Ilustracie .....	77
SL	Precítajte si prosím a uschovajte tieto pokyny .....	65
	Obrázky .....	77
SV	Läs och spara dessa instruktioner .....	71
	Illustrationer .....	77
TR	Lütfen bu talimatları okuyunuz ve saklayınız .....	74
	Resimler .....	77

# Качулки SR 561 и SR 562

1. Обща информация
2. Части
3. Употреба
4. Поддръжка
5. Техническа спецификация
6. Легенда за символите
7. Одобрение

## 1. Обща информация

Използването на респиратор следва да бъде част от програма за дихателна защита. За съвети вж. EN 529:2005.

Указанията в тези стандарти акцентират върху някои важни аспекти на програма за защитни дихателни устройства, но не заместват държавните и местните правни наредби.

Ако не се чувстват симптоми относно избора и грижата за това оборудване, се свържете със своя началник или с търговския обект, от който сте го закупили. Също така можете да се свържете с Отдела за техническо обслужване в Sundström Safety AB.

## 1.1 Описание на системата

- SR561 (Фиг. 1) защитава дихателните органи, главата и раменете
- SR 562 (Фиг. 2) защитава дихателните органи и горната част на главата
- Сменяща се качулка от Tuyes
- Визор от полиметилен терефталат гликол
- Подаваният въздух поддържа визора незапотен
- Регулируеми ремъци за глава
- Регулируеми уплътнение за шията (SR 561) и уплътнение за лицето (SR 562)
- Гъвкав дихателен маркуч (SR 569)
- Снабдена с клапан за издишване (SR 562).

Качулките SR 561 и SR 562 могат да бъдат използвани заедно с вентилатор SR 500 EX във взривоопасни атмосфери. SR 561 и SR 562 могат да бъдат използвани също и заедно със стандартен вентилатор SR 500/SR 700 или с приставка за състен въздух SR 507, но в този случай – само в среди, които не са потенциално взривоопасни. Тези инструкции за потребителя и инструкциите за вентилаторите, филтрите и приставката за състен въздух трябва да бъдат внимателно изучени преди употреба. Свържете дихателния маркуч към вентилатора, който е оборудван с филтри. Създаденото в средството за главата положително налягане предотвратява навлизането на частици и други замърсяващи вещества в зоната на дишане.

## 1.2 Приложения

SR 561/SR 562, заедно с вентилатор SR 500/SR 500 EX/SR 700 или приставка за състен въздух SR 507, могат да се използват като алтернативен вариант на респиратори с филтри при всички ситуации, в които се препоръчва използването на такива. Това се отнася особено при изпълняване тежка работа, работа в топла среда или с голяма продължителност. Когато избíрате защитно средство за главата, трябва да вземете предвид някои от следните фактори:

- Типове замърсявители
- Концентрации
- Интензивност на работата
- Изисквания за защита в допълнение към нуждата от средство за защита на дихателните органи

Трябва да се направи оценка на риска от лице с подходящо обучение и опит в областта.

## 1.3 Предупреждения/ограничения

Обърнете внимание, че може да има различия в националните регулатии за употреба на защитно дихателно оборудване.

### Предупреждения

Оборудването не бива да се използва

- ако вентилаторът не работи. При тази извънредна ситуация оборудването не осигурява защита. В допълнение на това, има опасност от бързо натрупване на въглероден диоксид в средството за главата, което доведе до недостиг на кислород;
- ако замърсяващите вещества са неизвестни,
- в среди, които представляват непосредствена опасност за живота и здравето,
- в среди, в които околният въздух е обогатен с кислород или няма нормално кислородно съдържание,
- ако изпитвате трудности при дишането,
- ако усещате миризма или вкус на замърсявители,
- ако усетите замаяност, гадене или друг дискомфорт.

### Ограничения

- Ако потребителят е зает с работа с много голяма интензивност, в средството за глава може да се формира отрицателно налягане по време на вдишване, което може да създаде риск от пропускане на замърсявители в средството за глава.
- Ако уплътнението за лицето не е в контакт с лицето (SR 562), в средството за главата не може да се създаде необходимото за поддържане на правилния коефициент на защитност налягане.
- Коефициентът на защитност може да се намали, ако оборудването се използва в среда, в която има ветрове с висока скорост.
- Оборудването трябва да прилепва към лицето, зада се осигури правилното налягане в качулката за предотвратяване на пропускане в нея. Това може да бъде трудно за постигане, ако потребител има брада или бакенбарди.
- Уверете се, че дихателният маркуч не се е увил така, че да може да се закачи на някакъв предмет в заобикалящата ви среда.
- Никога не повдигайте и не носете оборудването, като го държите за дихателния маркуч.

## 2. Части

### 2.1 Проверка при доставката

Проверете дали оборудването е комплектовано в съответствие с опаковъчния списък, както и че не е повредено.

#### Опаковъчен списък

- Качулка с дихателен маркуч
- Инструкции за потребителя
- Почистваща кърпичка

### 2.2 Аксесоари/Резервни части

#### Артикул

Дълга качулка от Tuyes за SR 561

Къса качулка от Tuyes за SR 562

Ремъци за глава (Фиг. 7)

Маркуч SR 569

О-пръстен за маркуч

Лента за попиване на потта

Кърпички за почистване Кутия от 50

#### Номер за поръчка

R06-5001

R06-5101

R06-5002

R06-5003

R06-0202

R06-0504

H09-0401

## 3. Употреба

### 3.1 Монтаж

Погледнете също и инструкциите за потребителя за вентилатора SR 500/SR 500 EX/SR 700 или за приставката за състен въздух SR 507, в зависимост от това кое се използва.

#### Дихателен марку

Една от връзките на маркуча има О-пръстен. Фиг. 3. Този край трябва да бъде свързан към вентилатора/модула за състен въздух. Фиг. 4.

### 3.2 Слагане

Погледнете също и инструкциите за потребителя за вентилатора SR 500/SR 500 EX/SR 700 или за приставката за състен въздух SR 507, в зависимост от това кое се използва.

- SR561, дълга качулка: Хванете двата края на отвора на качулката с ръцете си. Фиг. 5. Внимателно изтеглете качулката върху главата си.
- Къса качулка SR 562: Хванете поставката на маркуча с една ръка и частта от качулката около шията с другата. Фиг. 6.
- Поставете брадичката си в качулката. Продължавайте да държите качулката и я изтеглете върху главата си.
- Регулирайте качулката така, че да се затваря изцяло около лицето (къса качулка SR 562) и да приляга пътно и удобно. Гуменият ластик в уплътнението за лицето (къса качулка SR 562) или лентата за шията (дълга качулка SR 561) могат да бъдат регулирани до необходимата дължина.
- Ако е необходимо, регулирайте широчината на качулката чрез копчето на задната страна на ремъците за главата. Фиг. 7. Копчето се намира от вътрешната страна на качулката под маркуча, но може да бъде достигнато и отвън, без да се свали качулката. Завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка, за да намалите широчината, и в обратна на часовниковата стрелка посока, за да я увеличите.
- За да се осигури перфектно прилягане, може да е необходимо да свалите качулката и да регулирате ремъците за главата. Фиг. 7.
- Уверете се, че дихателният маркуч върви по гърба ви и че не е усукан. Фиг. 8.

### 3.3 Свалияне

Не свалявайте оборудването, докато не се отдалечите достатъчно от опасната зона.

Погледнете също и инструкциите за потребителя за вентилатора SR 500/SR 500 EX/SR 700 или за приставката за състен въздух SR 507, в зависимост от това кое се използва.

- Отпуснете уплътнението за лицето (къса качулка SR 562) или лентата за шията (дълга качулка SR 561). При спешни случаи качулката може да бъде свалена и със стегната гума лента. Оборудването трябва да бъде почиствано и инспектирано след употреба. Вижте „4. Поддръжка“.

## 4. Поддръжка

Отговорното за почистването и поддръжката на оборудването лицетрябва да е преминало подходящо обучение и да бъде добре запознано с този тип работа.

### 4.1 Почистване

За ежедневна грижа се препоръчват почистващите кърпички SR 5226. Ако оборудването е по-силно изцапано, използвайте мека четка или гъба, намокрена в разтворен препарат за миене на съдове във вода или подобен такъв. Изплакнете оборудването и го оставете да изсъхне. Ако е необходимо, напръскайте качулката с разтвор на 70% етанол или изопропанол за дезинфекция.

**ЗАБЕЛЕЖКА!** Никога не използвайте разтворител за почистване!

### 4.2 Съхранение

След почистване съхранявайте оборудването на чисто и сухо място при стайна температура. Избягвайте излагане на директна слънчева светлина или други източници на топлина.

### 4.3 График за поддръжка

Препоръчителни минимални изисквания за поддръжките, зададени са сигурни, че оборудването винаги ще бъде в използването състояние.

	Преди употреба	След употреба
Визуална инспекция	•	•
Проверка на работата		•
Почистване		•

### 4.4 Подмяна на части

Винаги използвайте оригинални части на Sundström. Не модифицирайте оборудването. Използването на части, които не са оригинални, или модифицирането на оборудването може да влоши защитните качества и да изложи на риск одобренията, получени за продукта.

#### 4.4.1. За да смените лентата за попиване на пот

Лентата за попиване на пот се закрепя с Велкро лента към лентата на челото. Направете следното:

- Махнете лентата за попиване на потта.
- Поставете Велкро лентата с накъдрената повърхност към лентата на челото и с прореза нагоре.

#### 4.4.2 За да смените дългата качулка SR 561 от Туес

- Освободете маркуча от адаптера.
- Откопчейте трите копчета в горния край на визьора.
- Обърнете качулката с вътрешната страна навън.
- Откопчейте копчето от приставката на маркуча и издърпайте качулката от ремъците за глава. Фиг. 9.
- Поставете новата качулка пред себе си, като визьорът трябва да гледа нагоре.
- Закопчайте копчето към приставката на маркуча и издърпайте качулката над ремъците за глава.
- Фиксирайте ремъците за глава с трите копчета към горния край на визьора. Започнете със средния.
- Монтирайте маркуча в адаптера.
- Проверете дали ремъците за главата са правилно поставени в качулката и дали отворът за маркуча на качулката не е усукан около маркуча.

#### 4.4.3 За да смените късата качулка SR 562 от Туес

- Освободете маркуча от адаптера.
- Освободете гумените ленти на уплътнението за лицето, които са закрепени към лентата на челото до Велкро лентите. Фиг. 10.
- Махнете Велкро лентите.
- Откопчейте трите копчета в горния край на визьора.
- Извадете ремъците за глава от качулката.
- Поставете новата качулка пред себе си, като визьорът трябва да гледа надолу.
- Хванете предната част на ремъците за главата с една ръка и ги поставете в качулката. Фиг. 11.

- Уверете се, че Велкро лентата е обтегната подлентата за целото на ремъците за главата (Фиг. 12) и закрепете качулката чрез трите копчета на горния край на визьора.
- Увийте Велкро лентите около лентата за целото и ги закрепете възможно най-здраво.
- Вземете гумената лента на уплътнението за лицето и поставете възела в илика на ремъците за главата. Закрепете го като издърпate гумената лента в тясната част на прореза. Фиг. 13.
- Монтирайте маркуча в адаптера.
- Проверете дали ремъците за главата са правилно поставени в качулката и дали отворът за маркуча на качулката не е усукан около маркуча.

#### 4.4.4 Смяна на маркуча, SR 561/SR 562

- Сгънете текстилната тъкан на качулката нагоре при приставката за маркуча. Фиг. 14.
- Завъртете маркуча и го изведете от адаптера. Фиг. 15.
- Закрепете новия маркуч към ремъците за глава в обратен ред. Една от връзките на маркуча има О-пръстен. Фиг. 3. Този край трябва да бъде свързан към вентилатора/модула за състен въздух. Фиг. 4.

#### 4.4.5 За да смените ремъците за глава

Следвайте съответните части от инструкциите за смяна на качулката по-горе.

### 5. Техническа спецификация

#### Тегло

SR 561: приблизително 450 g, включително маркуча.

SR 562: приблизително 420 g, включително маркуча.

#### Материали

- Качулка Tyvek 1443R, 200 µm
- Уплътнение за шията на SR 561: Памук/модал/ликра
- Уплътнение за лицето на SR 562: Полиамид/ликра
- Дихателен маркуч: Полиуретан (PU)
- Визор: 0,5 mm полиетилен терефталат гликол

#### Температурен обхват

- Температура на съхранение: от -20 до +40°C при относителна влажност под 90%.
- Температура при експлоатация: от -10 до +55°C при относителна влажност под 90%.
- Температура при експлоатация, когато се използва заедно с вентилатор SR 500 EX, е от -10 до +40°C.

#### Срок на годност

Оборудването има срок на годност от 5 години, считано от датата на производство.

### 7. Одобрение

- SR 561 и SR 562 в комбинация с вентилатор SR 500/SR 700 или SR 500 EX са одобрени в Съответствие с EN 12941:1998, клас TH3.
- SR 561 и SR 562 в комбинация с вентилатор SR 500 EX са одобрени в съответствие с ATEX Директива 2014/34/EU и схемата IECEx.
- SR 561 и SR 562 в комбинация с приставка за състен въздух SR 507 и маркуч за въздух SR 358 или SR 359 са одобрени в съответствие с EN 14594:2005, клас 3B.
- SR 561 и SR 562 в комбинация с приставка за състен въздух SR 507 и маркуч за въздух SR 360 са одобрени в съответствие с EN 14594:2005, клас 3A.

Типово одобрение според Регламента за ЛПС (ЕС) 2016/425 е издадено от нотифициран орган 0194. За адреса вижте обратната страна на инструкциите за потребителя.

Декларацията за съответствие на ЕС е налична на [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

#### ATEX кодове:

- II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

#### Легенда за маркировката ATEX:

	Маркировка за защита от експлозия.
II	Група оборудване (експлозивна среда, различна от мини сrudничен газ (гряз)).
2 G	Категория оборудване (2 = Високо ниво на защита за Зона 1, G = газ).
2 D	Категория оборудване (2 = Високо ниво на защита за Зона 21, D = прах).
Ex	Зашитено от експлозии.
ib	Тип защита (искробезопасност).
IIB	Газова група (етилен).
IIIC	Група на прахов материал (зона с електропроводим прах).
T3	Температурен клас, газ (максимална температура на повърхността +200°C).
T195°C	Температурен клас, прах (максимална температура на повърхността +195°C).
Gb	Ниво на защита на оборудването, газ (висока защита).
Db	Ниво на защита на оборудването, прах (висока защита).

Типови одобрения в съответствие с ATEX Директива са издадени от нотифициран орган № 0470.

NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Norway

### 6. Легенда за символите



Вижте инструкциите за потребителя



С одобрение за CE от  
INSPEC International Limited



Относителна влажност



Температурен обхват

-XX°C

+XX°C

# Kukly SR 561 a SR 562

1. Všeobecné informace
2. Díly
3. Použití
4. Údržba
5. Technické údaje
6. Legenda k symbolům
7. Schválení

## 1. Všeobecné informace

Použití respirátoru musí být vždy součástí programu ochrany dýchacích cest. Informace naleznete v normě EN 529:2005. Informace obsažené v této normě zdůrazňují důležité aspekty programu ochrany dýchacích cest, nenahrazují však národní či místní předpisy.

Pokud si nejste jisti výběrem a péčí o vybavení, obraťte se na svého nadřízeného nebo kontaktujte prodejce. Můžete také kontaktovat technické oddělení společnosti Sundström Safety AB.

## 1.1 Popis systému

- Kukla SR 561 (Obr. 1) chrání orgány dýchacích cest, hlavu a ramena.
- Kukla SR 562 (Obr. 2) chrání orgány dýchacích cest a horní část hlavy.
- Výmenná kukla z materiálu Tyvek
- Průzor z polyestru (PETG)
- Přívaděný vzduch udržuje průzor nezamlžený.
- Nastavitelné náhlavní popruhy
- Nastavitelné těsnění okolo krku (SR 561) a obličejové těsnění (SR 562)
- Pružná dýchací hadice (SR 569)
- Výdechový ventil (SR 562)

Kukly SR 561 a SR 562 mohou být použity spolu s ventilátorem jednotkou SR 500 EX ve výbušných prostředích. Kukly SR 561 a SR 562 mohou být také použity se standardním ventilátorem SR 500/SR 700 nebo s regulátorem stlačeného vzduchu SR 507, ale v takovém případě pouze v prostředích, která nejsou potenciálně výbušná. Před použitím je třeba důkladně prostudovat tento návod k použití a návody k ventilátorovým jednotkám, filtrům a zásobníkům se stlačeným vzduchem. Dýchací hadici připojte k ventilátoru vybavenému filtry. Přetlak v ochraně hlavy brání průniku jemných částic a jiných znečišťujících látek z okolního prostředí do dýchací zóny.

## 1.2 Použití

Kuklu SR 561/SR 562 spolu s ventilátorem SR 500/SR 500 EX/ SR 700 nebo s regulátorem stlačeného vzduchu SR 507 je možné použít jako alternativu k filtračním respirátorům ve všech situacích, ve kterých je doporučeno jejich použití. Sem konkrétně patří těžká nebo dlouhá práce nebo práce v teple. Při výběru ochrany hlavy je třeba vzít v potaz některé z následujících faktorů:

- Druhy znečišťujících látek
- Koncentrace
- Intenzita práce
- Požadavky na doplňkovou ochranu k zařízení na ochranu dýchacích cest

Analýza rizik by měla být provedena osobou s odpovídajícím školením a s odpovídajícími zkušenostmi.

## 1.3 Varování/Omezení

Povšimněte si, že se v předpisech k používání ochranných prostředků dýchacích cest mohou vyskytovat národní rozdíly.

### Varování

Zařízení nesmí být použito

- Pokud je ventilátor vypnutý. V takovéto nestandardní situaci zařízení neposkytuje žádoucí ochranu. Navíc se zde vyskytuje riziko rychlého nahromadění oxidu uhličitého v ochraně hlavy, což následně vede k nedostatku kyslíku.
- Pokud se jedná o neznámé znečišťující látky.
- V prostředí bezprostředně ohrožujícím život a zdraví (IDLH).
- Pokud je v okolním vzduchu nadbytek kyslíku nebo v něm není normální obsah kyslíku,
- pokud vám dělá potíže dýchání,
- pokud cítíte čichem nebo ústy znečišťující látky,
- při závratách, nucení na zvracení nebo jiných obtížích.

### Omezení

- Pokud je uživatel vystaven vysoké pracovní zátěži, může v ochraně hlavy při nádechu vzniknout negativní tlak, při kterém může dojít k netěsnostem.
- Pokud není obličejové těsnění (SR 562) v kontaktu s obličejem, nebude uvnitř ochrany hlavy dostatečný přetlak a nebude zajistěn správný ochranný faktor.
- Pokud je zařízení používáno v prostředí se silným větrem, může být ochranný faktor snížen.
- Aby bylo zajištěno vytvoření dostatečného přetlaku potřebného k zabránění průniku okolního vzduchu do kukly, musí být přístroj dostatečně utěsněn k obličeji. Pokud uživatel nosí bradku nebo kotlety, může být takové utěsnění obtížné.
- Zajistěte, aby se na dýchací hadici nevytvářely smyčky, které by se mohly zachytit za předměty ve vašem okolí.
- Nikdy zařízení nezdvihujte nebo nepřenásejte za dýchací hadici.

## 2. Díly

### 2.1 Kontrola při dodání

Zkontrolujte podle balicího listu, zda je vybavení kompletní a nepoškozené.

#### Balicí list

- Kukla s dýchací hadicí
- Návod k použití
- Čisticí hadřík

### 2.2 Příslušenství / Náhradní díly

Díl	Objednací číslo
Kukla Tyvek, dlouhá, pro SR 561	R06-5001
Kukla Tyvek, krátká, pro SR 562	R06-5101
Náhlavní popruhy (Obr. 7)	R06-5002
Hadice SR 569	R06-5003
O-kroužek pro hadici	R06-0202
Čelenka	R06-0504
Čisticí hadříky, Balení po 50 ks	H09-0401

## 3. Použití

### 3.1 Instalace

Viz také návod k použití pro ventilátorovou jednotku SR 500/SR 500 EX/SR 700 nebo pro regulátor stlačeného vzduchu SR 507 (podle toho, co je použito).

#### Dýchací hadice

Jeden připojovací konec hadice je vybaven O-kroužkem. Obr. 3. Tento konec se připojuje k ventilátoru/nástavci pro stlačený vzduch. Obr. 4.

### 3.2 Nasazení

Viz také návod k použití pro ventilátorovou jednotku SR 500/SR 500 EX/SR 700 nebo pro regulátor stlačeného vzduchu SR 507 (podle toho, co je použito).

- SR 561, dlouhá kukla: Uchopte rukama obě strany otvoru kukly. Obr. 5. Kuklu opatrně přetáhněte přes hlavu.
- SR 562, krátká kukla: rukou uchopte uchycení hadice a druhou rukou podržte krční část kukly. Obr. 6.
- Vsuňte do kukly bradu. Kuklu stále držte a přetáhněte ji přes hlavu.
- Upravte kuklu tak, aby těsnila po celém obvodu obličeje (krátká kukla SR 562) a aby k němu těsně a pohodlně přiléhala. Gumový pásek v obličejovém těsnění (krátká kukla SR 562) nebo pásek okolo krku (dlouhá kukla SR 561) je možné seřídit na požadovanou délku.
- V případě potřeby seřďte šírku kukly pomocí otočného knoflíku v zadní části náhlavních popruhů. Obr. 7. Knoflík je umístěn uvnitř kukly pod hadicí, ale je dostupný zvenku bez sejmouti kukly. Otáčením knoflíku po směru chodu hodinových ručiček kuklu zúžíte a otáčením proti směru chodu hodinových ručiček ji rozšíříte.
- Pro zajištění správného usazení může být nutné kuklu sejmout a seřídit hloubku náhlavních popruhů. Obr. 7.
- Ujistěte se, že dýchací hadice je vedená po vašich zádech a není překroucená. Obr. 8.

### 3.3 Sejmutí

Nesnímejte vybavení, dokud zaručeně neopustíte nebezpečný prostor.

Viz také návod k použití pro ventilátorovou jednotku SR 500/SR 500 EX/SR 700 nebo pro regulátor stlačeného vzduchu SR 507 (podle toho, co je použito).

- Uvolněte obličejové těsnění (krátká kukla SR 562) nebo pásek okolo krku (dlouhá kukla SR 561). V nouzových situacích je možné kuklu svléknout i s dotaženým gumovým páskem.

Po použití musí být zařízení vyčištěno a zkонтrolováno. Viz část 4 Údržba.

## 4. Údržba

Pracovníci odpovědní za čištění a údržbu tohoto zařízení musí být vyškoleni a dobrě seznámeni s tímto druhem práce.

### 4.1 Čištění

Pro kažodenní péči doporučujeme čisticí hadříky Sundström SR 5226. Pokud je přístroj více znečištěný, použijte měkký kartáč nebo houbu navlhčenou v roztoku vody a prostředku na mytí nádobí nebo v roztoku s podobnými vlastnostmi. Zařízení opláchněte a nechte vyschnout. V případě potřeby postříkejte kuklu za účelem dezinfekce 70% roztokem etanolu nebo isopropanolu.

**POZNÁMKA! K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědlo!**

### 4.2 Skladování

Po vycištění přístroj uchovávejte na suchém a čistém místě při pokojové teplotě. Nevystavujte přímým slunečním paprskům, nebo jiným zdrojům tepla.

### 4.3 Plán údržby

Níže uvedený plán ukazuje minimální požadavky na postupy údržby, které zajistí, že bude vybavení vždy v použitelném stavu.

	Před použitím	Po použití
Vizuální kontrola	•	•
Kontrola funkčnosti	•	
Čištění		•

### 4.4 Výměna dílů

Vždy používejte pouze originální díly Sundström. Na vybavení neprovádějte úpravy. Použití neoriginálních dílů nebo úpravy vybavení mohou snížit účinnost ochranných funkcí a zneplatnit schválení vydaná pro tento výrobek.

#### 4.4.1 Výměna čelenky

Čelenka je k remínku na čele připevněna pomocí suchého zipu. Postupujte následovně:

- Čelenku odtrhněte.
- Uvápněte suchý zip hrubou stranou proti remínku na čele a tak, aby vybrání směřovalo směrem vzhůru.

#### 4.4.2 Výměna dlouhé kukly SR 561 Tyvek

- Odpojte hadici od adaptérů.
- Uvápněte tři patentní knoflíky na horní hraně průzoru.
- Obratně kuklu naruby.
- Uvápněte patentní knoflík z uchycení hadice a stáhněte kuklu z náhlavních popruhů. Obr. 9.
- Novou kuklu držte před sebou tak, aby průzor směřoval nahoru.
- Připněte patentní knoflík k uchycení hadice a přetáhněte kuklu přes náhlavní popruhy.
- Připevněte náhlavní popruhy pomocí tří patentních knoflíků k hornímu okraji průzoru. Začněte prostředním.
- Připojte hadici k adaptéru.
- Zkontrolujte, zda jsou náhlavní popruhy vyrovnané s kuklou a zda průchod hadice v kukle není okolo hadice zkroucený.

#### 4.4.3 Výměna krátké kukly SR 562 Tyvek

- Odpojte hadici od adaptérů.
- Uvápněte gumové pásky obličejového těsnění připevněné k pásku na čele vedle suchých zipů. Obr. 10.
- Odstraňte suché zipy.
- Uvápněte tři patentní knoflíky na horní hraně průzoru.
- Vytáhněte náhlavní popruhy z kukly.
- Novou kuklu držte před sebou tak, aby průzor směřoval dolů.
- Jednou rukou uchopte přední část náhlavních popruhů a vsuňte ji do kukly. Obr. 11.
- Suchý zip musí být natažen pod páskem na čele od náhlavních popruhů (Obr. 12). Kuklu zajistěte pomocí tří patentních knoflíků na horní hraně průzoru.
- Suché zipy složte okolo pásku na čele a co nejpevněji je přichyste.
- Vezměte gumový pásek obličejového těsnění a uzel vsuňte do otvoru v náhlavních popruzích. Zajistěte ho natažením gumového pásku do úzké části štěrbiny. Obr. 13.
- Připojte hadici k adaptéru.
- Zkontrolujte, zda jsou náhlavní popruhy vyrovnané s kuklou a zda průchod hadice v kukle není okolo hadice zkroucený.

## 4.4.4 Výměna hadice, SR 561/SR 562

- Ohrňte u připojení hadice látku kukly nahoru. Obr. 14.
- Zkrátte hadici a vytáhněte ji z adaptéru. Obr. 15.
- Opačným postupem připevněte novou hadici k náhlavnímu popruhůmu. Jeden připojovací konec hadice je vybaven O-kroužkem. Obr. 3. Tento konec se připojuje k ventilátoru/nástavci pro stlačený vzduch. Obr. 4.

## 4.4.5 Výměna náhlavních popruhů

Postupujte podle odpovídajících pokynů týkajících se výměny kukly.

## 5. Technické údaje

### Hmotnosti

SR 561: přibl. 450 g včetně hadice.

SR 562: přibl. 420 g včetně hadice.

### Materiály

- Kukla: Tyvek 1443R, 200 µm
- Těsnění okolo krku přístroje SR 561: Bavlna/modal/lycra
- Obličejové těsnění kukly SR 562: Polyamid/lycra
- Dýchací hadice: Polyuretan (PU)
- Zorník: Polyester (PETG) 0,5 mm

### Teplotní rozsah

- Skladovací teplota: od -20 do +40 °C při relativní vlhkosti pod 90 %.
- Provozní teplota: od -10 do +55 °C při relativní vlhkosti pod 90 %.
- Provozní teplota při použití s ventilátorem SR 500 EX je -10 až +40 °C.

### Skladovatelnost

Vybavení má dobu skladovatelnosti 5 let od data výroby.

## 6. Legenda k symbolům



Podívejte se do návodu k použití

Schválení CE vydala



společnost


0194

INSPEC International

Limited



Relativní vlhkost



Teplotní rozsah

## 7. Schválení

- Kukly SR 561 a SR 562 v kombinaci s ventilátorem SR 500/ SR 700 nebo jednotkou SR 500 EX jsou schváleny podle normy EN 12941:1998, třída TH3.
- Kukly SR 561 a SR 562 v kombinaci s ventilátorovou jednotkou SR 500 EX jsou schváleny v souladu se směrnicí ATEX 2014/34/EU a schématem IECEx.
- Kukly SR 561 a SR 562 v kombinaci s regulátorem SR 507 a vzduchovou hadicí SR 358 nebo SR 359 jsou schváleny podle normy EN 14594:2005, třída 3B.
- Kukly SR 561 a SR 562 v kombinaci s regulátorem SR 507 a vzduchovou hadicí SR 360 jsou schváleny podle normy EN 14594:2005, třída 3A.

Osvědčení o schválení typu v souladu s Nařízením o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425 vydal notifikovaný orgán č. 0194. Adresa je uvedena na zadní straně návodu k použití.

EU prohlášení o shodě je k dispozici na webu [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

### Kódy ATEX:

- II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

### Legenda k označením ATEX:

- Značka ochrany proti výbuchu.  
II Skupina zařízení (výbušná ovzduší jiná než doly s důlním plyнем).  
2 G Kategorie zařízení (2 = Vysoká úroveň ochrany pro zónu 1, G = Plyn).  
2 D Kategorie zařízení (2 = Vysoká úroveň ochrany pro zónu 21, D = Prach).  
Ex Ochrana proti výbuchu.  
ib Typ ochrany (ijsková bezpečnost).  
IIB Skupina plynů (etylén).  
IIIC Skupina prašných materiálů (zóna s vodivým prachem).  
T3 Teplotní třída, plyn (maximální teplota povrchu +200 °C).  
T195°C Teplotní třída, prach (maximální teplota povrchu +195 °C).  
Gb Úroveň ochrany zařízení, plyn (vysoká ochrana).  
Db Úroveň ochrany zařízení, prach (vysoká ochrana).

Osvědčení o schválení typu v souladu se směrnicí ATEX vydal notifikovaný orgán č. 0470.  
NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Norsko

# Hætterne SR 561 og SR 562

- 1. Generel information
- 2. Dele
- 3. Anvendelse
- 4. Vedligeholdelse
- 5. Tekniske specifikationer
- 6. Symbolforklaringer
- 7. Godkendelse

## 1. Generel information

Et åndedrætsbeskyttelsesprogram skal altid omfatte brug af et åndedrætsværn. Se EN 529:2005 for vejledning. Vejledningen i disse standarder fremhæver de vigtige aspekter i et åndedrætsbeskyttelsesprogram, men den erstatter ikke nationale eller lokale bestemmelser.

Hvis du er usikker på, hvilket udstyr du skal vælge, eller hvordan du skal vedligeholde det, så spørg din arbejdssleder eller kontakt din forhandler. Du er også velkommen til at kontakte den tekniske serviceafdeling hos Sundström Safety AB.

## 1.1 Systembeskrivelse

- SR 561 (fig. 1) beskytter åndedrætsorganerne, hovedet og skuldrene
- SR 562 (fig. 2) beskytter åndedrætsorganerne og det øverste af hovedet
- Udskiftelig hætte i Tyvec
- Visir af PETG
- Den tilførte luft holder visiret dugfrit
- Justerbar hovedrem
- Justerbar halstætning (SR 561) og ansigtstætning (SR 562)
- Fleksibel vejtrækningsslange (SR 569)
- Udstyret med udåndingsventil (SR 562).

Hætterne SR 561 og SR 562 kan anvendes sammen med blæserenhed SR 500 EX i eksplosive atmosfæerer. SR 561 og SR 562 kan også anvendes sammen med standardblæser SR 500/SR 700 eller tryklufttilbehør SR 507, men i så fald kun i miljøer, der ikke er potentielt eksplorative. Før brug skal denne brugervejledning samt brugervejledningerne til blæserenhederne, filterne og tryklufttilbehøret læses grundigt. Tilslut vejtrækningsslangen til blæserenheden, der er forsynet med filter. Det overtryk, der genereres i hoveddelen, forhindrer, at partikler og andre forureningskilder trænger ind i vejtrækningsszonen.

## 1.2 Anvendelse

SR 561/SR 562 kan sammen med blæserenhed SR 500/SR 500 EX/SR 700 eller tryklufttilbehør SR 507 anvendes som et alternativ til filterende åndedrætsværn i alle situationer, hvor disse anbefales. Dette gælder især ved arbejde, der er hårdt, varmt eller af lang varighed. Ved valg af hoveddel bør følgende faktorer tages med i betragtning:

- Forureningskilder
- Koncentrationer
- Arbejdssintensitet
- Beskyttelseskrav ud over behovet for åndedrætsværn

Risikoanalysen skal udføres af en person, der har tilstrækkelig træning og erfaring inden for området.

## 1.3 Avarsler/begrænsninger

Bemærk, at der kan være nationale forskelle i bestemmelserne for anvendelse af åndedrætsværn.

### Avarsler

Forhold, hvor udstyret ikke må anvendes:

- Hvis blæseren ikke kører. I denne unormale situation yder udstyret ingen beskyttelse. Der er endvidere risiko for, at der hurtigt udvikler sig kuldioxid over i hoveddelen, hvilket kan føre til itmangel.
- Hvis forureningsfaktorerne er ukendte.
- I miljøer, hvor der er umiddelbar fare for liv og helbred (IDLH).
- I miljøer, hvor den omgivende luft er ittberiget eller ikke har et normalt itindhold.
- Hvis du oplever, at det er vanskeligt at trække vejet.
- Hvis du kan lugte eller smage forureningskilderne.
- Hvis du oplever svimmelhed, kvalme eller andet ubehag.

### Begrænsninger

- Hvis brugeren udsættes for en meget høj arbejdssintensitet, kan der opstå et negativt tryk i hoveddelen under indåndingsfasen, som kan medføre risiko for lækage med luftindtrængningen i hoveddelen.
- Hvis ansigtsforseglingen ikke er i kontakt med ansigtet (SR 562), er det ikke muligt at etablere det tryk i hoveddelen, der er nødvendigt for at opretholde den korrekte beskyttelsesfaktor.
- Beskyttelsesfaktoren kan blive reduceret, hvis udstyret anvendes i omgivelser med høj vindhastighed.
- Udstyret skal sidde tæt mod ansigtet for at sikre, at hætten vil blive tryksat som nødvendigt for at forhindre lækage ind i hætten. Det kan være vanskeligt at opnå, hvis brugeren har skæg eller bakkenbarter.
- Sørg for, at vejtrækningsslangen ikke danner en løkke, der kan sætte sig fast i genstande i omgivelserne.
- Udstyret må aldrig løftes eller børes direkte i vejtrækningsslangen.

## 2. Dele

### 2.1 Leveringskontrol

Kontrollér, at udstyret er komplet som vist på pakkelisten og ubeskadiget.

### Pakkeliste

- Hætte med vejtrækningsslange
- Brugervejledning
- Rengøringsserviet

### 2.2 Tilbehør/reservedele

#### Del

Tyvec-hætte, lang, til SR 561	RO6-5001
Tyvec-hætte, kort, til SR 562	RO6-5101
Hovedrem (fig. 7)	RO6-5002
Slange SR 569	RO6-5003
O-ring til slange	RO6-0202
Svedbånd	RO6-0504
Rengøringsservietter. Æske med 50	H09-0401

#### Bestillingsnr.

## 3. Anvendelse

### 3.1 Montering

Se også brugervejledningerne til blæserenhed SR 500/SR 500 EX/SR 700 eller tryklufttilbehør SR 507, alt efter hvad der benyttes.

#### Vejrtrækningsslange

Den ene slangelåslutning er udstyret med en O-ring. Fig. 3. Denne ende skal tilsluttes blæseren/trykluftenheden. Fig. 4.

### 3.2 Påtagning

Se også brugervejledningerne for blæserenhed SR 500/SR 500 EX/SR 700 eller tryklufttilbehør SR 507, alt efter hvad der benyttes.

- SR 561, lang hætte: Grib fat i begge sider af hættens åbning med hænderne. Fig. 5. Træk hætten forsigtigt over hovedet.
- SR 562, kort hætte: Grib fat i slangelåslutningen med den ene hånd og i halsdelen af hætten med den anden. Fig. 6.
- Sæt hagen ind i hætten. Behold grebet i hætten, og træk den over hovedet.
- Juster hætten, så den er tæt hele vejen rundt om dit ansigt (kort hætte SR 562) og sidder tæt og behageligt. Gummibåndet i forseglingen omkring ansigtet (kort hætte SR 562) eller i båndet omkring halsen (lang hætte SR 561) kan justeres til den nødvendige længde.
- Juster om nødvendigt hættens bredde ved hjælp af knappen bag på hovedremmen. Fig. 7. Knappen er placeret på indersiden af hætten under slangen, men kan nås udefra, uden du behøver tage hætten af. Drej knappen med uret for at reducere bredden og mod uret for at øge den.
- For at sikre at hætten passer perfekt, kan det være nødvendigt at tage hætten af og justere dybden af hovedremmen. Fig. 7.
- Sørg for, at vejrtrækningsslangen hænger ned langs ryggen, og at den ikke er snoet. Fig. 8.

### 3.3 Aftagning

Tag først udstyret af, når du ikke længere befinner dig i det farlige område.

Se også brugervejledningerne til blæserenhed SR 500/SR 500 EX/SR 700 eller tryklufttilbehør SR 507, alt efter hvad der benyttes.

- Løsn ansigtsforsæglingen (kort hætte SR 562) eller båndet om halsen (lang hætte SR 561). I nødsituationer kan hætten tages af, selvom gummibåndet er strammert.

Efter brug skal udstyret rengøres og kontrolleres. Se 4 Vedligeholdelse.

## 4. Vedligeholdelse

Personen, som er ansvarlig for rengøring og vedligeholdelse af udstyret, skal have modtaget passende uddannelse og være fortrolig med arbejdsgaver af denne art.

### 4.1 Rengøring

Sundström rengøringsservicetilbører SR 5226 anbefales til daglig vedligeholdelse. Hvis udstyret er meget snavset, bruges en blød borste eller en svamp fugtet med en oplosning af vand og opvaskemiddel eller lignende. Skyl udstyret, og lad det tørre. Hvis det er nødvendigt, kan hætten desinficeres med en ethanol- eller isopropanoloplosning på 70 %.

**BEMÆRK! Brug aldrig oplosningsmidler til rengøringen!**

### 4.2 Opbevaring

Efter rengøring skal udstyret opbevares rent og tørt ved stuetemperatur. Undgå at udsætte det for direkte sollys eller andre varmekilder.

### 4.3 Vedligeholdelsesplan

Anbefalede mindstekrav til vedligeholdelsesrutiner, så du er sikker på, at udstyret altid er funktionsdygtigt.

	Før anvendelse	Efter anvendelse
Visuel kontrol	●	●
Kontrol af ydeevne	●	
Rengøring	●	

### 4.4 Udkiftning af dele

Anvend altid originale reservedele fra Sundström. Udstyret må ikke ændres. Anvendelsen af uoriginale dele eller nogen form for modifikationer kan reducere den beskyttende funktion og vil kompromittere produktets godkendelser.

#### 4.4.1 Sådan udkiftes svedbåndet

Svedbåndet er fastgjort til båndet omkring panden med Velcro-bånd. Fortsæt som følger:

- Træk svedbåndet af.
- Fastgør Velcro-båndet med den ru side ind mod båndet omkring panden og fordybningen øverst.

#### 4.4.2 Udkiftning af den lange Tyvec-hætte SR 561

- Frigør slangen fra adapteren.
- Frigør de tre trykknapper øverst på visiret.
- Vend vrangen ud på hætten.
- Frigør trykknappen fra næsetilslutningen, og træk hætten af hovedremmen. Fig. 9.
- Placer den nye hætte foran dig, med visiret opad.
- Fastgør trykknappen til næsetilslutningen, og træk hætten over hovedremmen.
- Fastgør hovedremmen på den øverste kant af visiret ved hjælp af de tre trykknapper. Start med den midterste.
- Monter slangen i adapteren.
- Kontrollér, at hovedremmen sidder lige i hætten og at slangeindgangen i hætten ikke er snoet omkring slangen.

#### 4.4.3 Udkiftning af den korte Tyvec-hætte SR 562

- Frigør slangen fra adapteren.
- Frigør ansigtsforsæglingens gummibånd, der er fastgjort til båndet omkring panden ved siden af Velcro-båndene. Fig. 10.
- Fjern Velcro-båndene.
- Frigør de tre trykknapper øverst på visiret.
- Loft hovedremmen ud af hætten.
- Placer den nye hætte foran dig, med visiret nedad.
- Grib fat i den forreste del af hovedremmen med den ene hånd, og sæt den ind i hætten. Fig. 11.
- Sørg for, at Velcro-båndet er strakt ud under hovedremmens pandebånd (fig. 12), og fastgør hætten ved hjælp af de tre trykknapper øverst på visiret.
- Fold Velcro-båndene omkring panderemmen, og fastgør dem så godt som muligt.
- Tag gummibåndet til ansigtsforsæglingen, og sæt knuden i nøglehulsåbningen i hovedremmen. Fastgør ved at trække gummibåndet ind i den smalle del af åbningen. Fig. 13.

- Monter slangen i adapteren.
- Kontrollér, at hovedremmen sidder lige i hætten og at slangeindgangen i hætten ikke er snoet omkring slangen.

#### 4.4.4 Udskiftning af slangen, SR 561/SR 562

- Fold hættestoffet op ved næsetilslutningen. Fig. 14.
- Drej slangen, og træk den ud af adapteren. Fig 15.
- Sæt den nye slange ind i hovedremmen i omvendt rækkefølge. Den ene slangetilslutning er udstyret med en O-ring. Fig. 3. Denne ende skal tilsluttes blæseren/trykluftenheden. Fig. 4.

#### 4.4.5 Udskiftning af hovedremmen

Følg de relevante dele af ovenstående instruktioner vedrørende udskiftning af hætten.

### 5. Tekniske specifikationer

#### Vægt

SR 561: Ca. 450 g, inklusive slange.  
SR 562: Ca. 420 g, inklusive slange.

#### Materiale

- Hætte: Tyvek 1443R, 200 µm
- Halsforseglingspå SR 561: Bomuld/modal/lycra
- Ansigtforseglingspå SR 562: Polyamid/lycra
- Vejrækningsslange: Polyurethan (PU)
- Visir: 0,5 mm PETG

#### Temperaturområde

- Opbevaringstemperatur: Fra -20 til +40 °C ved en relativ fugtighed på under 90 %.
- Driftstemperatur: Fra -10 til +55 °C ved en relativ fugtighed på under 90 %.
- Driftstemperatur under anvendelse sammen med blæseren SR 500 EX: -10 til +40 °C.

#### Holdbarhed

Udstyret har en holdbarhed på fem år fra fremstillingsdatoen.

### 7. Godkendelse

- SR 561 og SR 562 i kombination med blæser SR 500/SR 700 eller SR 500 EX er godkendt i henhold til EN 12941:1998, klasse TH3.
- SR 561 og SR 562 i kombination med blæser SR 500 EX er godkendt i henhold til ATEX-direktiv 2014/34/EU samt IECEx-systemet.
- SR 561 og SR 562 i kombination med tryklufttilbehør SR 507 og luftslange SR 358 eller SR 359 er godkendt i henhold til EN 14594:2005, klasse 3B.
- SR 561 og SR 562 i kombination med tryklufttilbehør SR 507 og luftslange SR 360 er godkendt i henhold til EN 14594:2005, klasse 3A.

PPE-forordning (EU) 2016/425-typegodkendelsen er udstedt af godkendende myndighed 0194. Adressen er angivet på bagsiden af brugervejledningen.

EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com).

#### ATEX-koder:

- II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

#### Forklaring på ATEX-mærkningserne:

- |        |   |
|--------|---|
|        | Eksplorationsbeskyttelsesmærkat.  |
| II     | Udstyrsgruppe (eksplorationsfarlige atmosfærer ud over miner med grubegas). |
| 2 G    | Udstyrskategori (2 = høj beskyttelsesniveau for zone 1, G = gas).           |
| 2 D    | Udstyrskategori (2 = høj beskyttelsesniveau for zone 21, D = støv).         |
| Ex     | Eksplorationsbeskyttet.   |
| ib     | Beskyttelsestype (egensikkerhed).   |
| IIB    | Gasgruppe (ethylen).  |
| IIIC   | Støvmaterialegruppe (zone med ledende støv).                                |
| T3     | Temperaturklasse, gas (maks. overfladetemperatur +200 °C).                  |
| T195°C | Temperaturklasse, støv (maks. overfladetemperatur +195 °C).                 |
| Gb     | Udstyrsbeskyttelsesniveau, gas (høj beskyttelse).                           |
| Db     | Udstyrsbeskyttelsesniveau, støv (høj beskyttelse).                          |

Typegodkendelser i overensstemmelse med ATEX-direktivet er udstedt af bemyndiget organ nr. 0470.

NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Norge.



Se brugervejledningen




CE-godkendt af

INSPEC International

Limited



Relativ luftfugtighed



Temperaturområde

1. Allgemeine Informationen
2. Teile
3. Verwendung
4. Wartung
5. Technische Spezifikation
6. Zeichenerklärung
7. Zulassung

## 1. Allgemeine Informationen

Die Verwendung einer Atemschutzmaske muss Teil eines Atemschutzprogramms sein. Für weitere Informationen siehe EN 529:2005.

Die in diesen Normen enthaltenen Leitlinien zeigen wichtige Aspekte eines Atemschutzgerätes auf, ersetzen jedoch nicht nationale oder lokale Vorschriften.

Wenn Sie bzgl. der Auswahl und Pflege Ihrer Ausrüstung unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an die Verkaufsstelle. Sie können auch jederzeit mit dem Technischen Kundendienst von Sundström Safety AB Kontakt aufnehmen.

## 1.1 Systembeschreibung

- Die SR 561 (Abb.1) schützt die Atemorgane sowie Kopf und Schultern
- Die SR 562 (Abb. 2) schützt die Atemorgane sowie die Oberseite des Kopfs
- Austauschbare Haube von Tyvec
- Visier aus PETG
- Die eingeleitete Zuluft sorgt dafür, dass das Visier nicht beschlägt
- Verstellbares Kopfgestell
- Einstellbare Nacken- (SR 561) und Gesichtsdichtung (SR 562)
- Flexible Atemschlauch (SR 569)
- Ausgestattet mit Ausatmungsventil (SR 562).

Die Hauben SR 561 und SR 562 lassen sich gemeinsam mit dem Gebläse SR 500 EX in explosionsgefährdeten Atmosphären einsetzen. SR 561 und SR 562 lassen sich auch gemeinsam mit dem Standardgebläse SR 500/SR 700 oder dem Druckluftaufsatz SR 507 einsetzen, jedoch nur in nicht explosionsgefährdeten Umgebungen. Vor der Benutzung müssen die vorliegende Benutzeranleitung und jene der Gebläse, Filter und Druckluftaufsätze gründlich gelesen werden. Schließen Sie den Atemschlauch an das mit Filtern ausgestattete Gebläse an. Der im Kopfbereich erzeugte Überdruck verhindert, dass Partikel und sonstige Schadstoffe in den Atembereich gelangen.

## 1.2 Anwendungen

Die SR 561/SR 562 im Verbund mit einem Gebläse der Typen SR 500/SR 500 EX/SR 700 oder dem Druckluftaufsatz SR 507 lässt sich als Alternative zu Filteratemschutzgeräten in allen Situationen einsetzen, in denen diese empfohlen werden. Dies gilt insbesondere für schwere Arbeiten, Arbeiten bei hohen Temperaturen und lang andauernde Arbeiten. Bei der Wahl der Kopfbedeckung müssen folgende Faktoren berücksichtigt werden:

- Art der Schadstoffe
- Konzentrationen
- Intensität der Arbeit
- Zusätzlicher Schutzbeford über das Atemschutzgerät hinaus

Die Risikoanalyse ist von einer Person mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung auf dem betreffenden Gebiet durchzuführen.

## 1.3 Warnungen/Einschränkungen

Beachten Sie, dass es hinsichtlich der Verwendung von Atemschutzgeräten nationale Unterschiede in der Gesetzgebung geben kann.

### Warnungen

In folgenden Fällen darf die Ausrüstung nicht eingesetzt werden

- Wenn das Gebläse nicht in Betrieb ist. Unter diesen abnormalen Umständen gewährleistet die Ausrüstung keinen Schutz. Außerdem besteht das Risiko, dass sich im Kopfbereich schnell Kohlendioxid ansammelt. Dies würde zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff führen.
- Wenn die Schadstoffe unbekannt sind,
- In Umgebungen, in denen eine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit (IDLH) besteht,
- In Umgebungen, in denen die Umgebungsluft mit Sauerstoff angereichert ist oder keinen normalen Sauerstoffgehalt aufweist,
- Wenn Sie nur unter Schwierigkeiten atmen können,
- Wenn Sie die Schadstoffe riechen oder schmecken können,
- Wenn Sie Schwindelgefühl, Übelkeit oder andere Arten von Unbehagen empfinden.

### Einschränkungen

- Bei sehr anstrengender Arbeit kann beim Einatmen im Kopfbereich Unterdruck entstehen, sodass Verunreinigungen eindringen können.
- Liegt die Gesichtsdichtung nicht am Gesicht an (SR 562), steht das Kopfbereich nicht unter dem zur Erreichung des richtigen Schutzfaktors erforderlichen Überdruck.
- Der Schutzfaktor kann sich beim Einsatz der Ausrüstung in Umgebungen mit starkem Wind verringern.
- Die Ausrüstung muss luftdicht am Gesicht anliegen, um zu gewährleisten, dass der Druck in der Haube bei Bedarf erhöht werden kann, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern. Dies kann schwierig zu erreichen sein, wenn der Träger einen Bart oder Koteletten hat.
- Stellen Sie sicher, dass der Atemschlauch keine Schlaufe bildet, die sich an einem Gegenstand in Ihrer Umgebung verhaken könnte.
- Die Ausrüstung darf niemals am Atemschlauch angehoben oder getragen werden.

## 2. Teile

### 2.1 Überprüfung der Lieferung

Überprüfen Sie die Ausrüstung anhand der Packliste auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

#### Packliste

- Haube mit Atemschlauch
- Gebrauchsanweisung
- Reinigungstuch

### 2.2 Zubehör/Ersatzteile

#### Teil

- Haube Tyvec, lang, für SR 561  
 Haube Tyvec, kurz, für SR 562  
 Kopfgestell (Abb. 7)

#### Bestellnr.

- R06-5001  
 R06-5101  
 R06-5002

Schlauch SR 569  
O-Ring für Schlauch  
Schweißband  
Reinigungstücher, 50er-Karton

R06-5003  
R06-0202  
R06-0504  
H09-0401

## 3. Verwendung

### 3.1 Installation

Siehe auch die Benutzeranleitung für die Gebläseeinheit SR 500/ SR 500 EX/SR 700 oder den Druckluftzusatz SR 507, je nachdem, was zum Einsatz kommt.

#### Atemschlauch

Ein Schlauchanschluss verfügt über einen O-Ring. Abb. 3. Dieses Ende muss am Gebläse/Druckluftzusatz angeschlossen sein. Abb. 4.

### 3.2 Anlegen

Siehe auch die Benutzeranleitung für die Gebläseeinheit SR 500/ SR 500 EX/SR 700 oder den Druckluftzusatz SR 507, je nachdem, was zum Einsatz kommt.

- SR 561, lange Haube: Greifen Sie beide Seiten der Haubenöffnung mit den Händen. Abb. 5. Ziehen Sie die Haube vorsichtig über den Kopf.
- SR 562, kurze Haube: Greifen Sie den Schlauchanschluss mit einer Hand und den Halsbereich der Haube mit der anderen. Abb. 6.
- Führen Sie Ihr Kinn in die Haube ein. Halten Sie die Haube weiterhin fest und ziehen Sie sie über den Kopf.
- Stellen Sie die Haube so ein, dass sie Ihr Gesicht über den vollen Umfang hinweg abdichtet (kurze Haube SR 562) und eng und komfortabel anliegt. Das Gummiband in der Gesichtsdichtung (kurze Haube SR 562) oder das Nackenband (lange Haube SR 561) kann auf die erforderliche Länge eingestellt werden.
- Stellen Sie bei Bedarf den Umfang der Haube mittels des Knopfs rechts hinten am Kopfgestell ein. Abb. 7. Der Knopf befindet sich an der Innenseite der Haube, unterhalb des Schlauchs. Er lässt sich jedoch von der Außenseite erreichen, ohne die Haube abzunehmen. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um den Umfang zu verkleinern und entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Umfang zu vergrößern.
- Zum Erzielen einer perfekten Passform kann es erforderlich sein, die Haube abzunehmen und die Tiefe des Kopfgestells einzustellen. Abb. 7.
- Stellen Sie sicher, dass der Atemschlauch an Ihrem Rücken entlang verläuft und dass er nicht verdreht ist. Abb. 8.

### 3.3 Ablegen

Nehmen Sie das Gerät nicht ab, solange Sie sich im Gefahrenbereich befinden.

Siehe auch die Benutzeranleitung für die Gebläseeinheit SR 500/ SR 500 EX/SR 700 oder den Druckluftzusatz SR 507, je nachdem, was zum Einsatz kommt.

- Lockern Sie die Gesichtsdichtung (kurze Haube SR 562) oder das Nackenband (lange Haube SR 561). In Notfällen kann die Haube auch mit gespanntem Gummiband abgenommen werden. Nach dem Gebrauch muss das Gerät gereinigt und geprüft werden. Siehe 4 Wartung.

## 4. Wartung

Die für die Reinigung und Wartung der Ausrüstung zuständige Person muss entsprechend geschult und mit dieser Art von Aufgaben gut vertraut sein.

### 4.1 Reinigung

Für die tägliche Pflege empfehlen wir die Sundström-Reinigungsstücher SR 5226. Verwenden Sie bei stärkerer Verschmutzung eine weiche Bürste oder einen mit einer Lösung aus Wasser und Spülmittel oder dergleichen angefeuchteten Schwamm. Spülen Sie die Ausrüstung mit klarem Wasser nach und lassen Sie es trocknen. Sprühen Sie die Haube gegebenenfalls mit 70%iger Ethanol- oder Isopropanollösung ein, um sie zu desinfizieren.

**HINWEIS! Verwenden Sie niemals ein Lösungsmittel zur Reinigung!**

### 4.2 Aufbewahrung

Bewahren Sie die Ausrüstung nach der Reinigung an einem trockenen und sauberen Ort bei Raumtemperatur auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und andere Wärmequellen.

### 4.3 Wartungsplan

Dies ist der empfohlene Mindestwartungsumfang, der erforderlich ist, damit Sie stets über eine funktionsfähige Ausrüstung verfügen.

	Vor dem Gebr- auch	Nach dem Gebr- auch
Sichtprüfung	●	●
Funktionsprüfung	●	
Reinigung		●

### 4.4 Austausch von Teilen

Verwenden Sie immer Originalteile von Sundström. Nehmen Sie keine Umbauten am Gerät vor. Die Verwendung von anderen als Originalteilen oder Umbauten am Gerät können die Schutzfunktion verringern und die Produktzulassungen gefährden.

#### 4.4.1 Austausch des Schweißbands

Das Schweißband wird mit Klettband am Stirnband befestigt. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Ziehen Sie das Schweißband ab.
- Bringen Sie das Klettband mit der rauen Seite in Richtung Stirnband und nach oben zeigender Rille an.

#### 4.4.2 Wechsel der langen Tyvec-Haube SR 561

- Lösen Sie den Schlauch vom Adapter.
- Lösen Sie die Druckknöpfe an der Oberkante des Visiers.
- Drehen Sie die Innenseite der Haube nach außen.
- Lösen Sie den Druckknopf vom Schlauchanschluss und ziehen Sie die Haube vom Kopfgestell ab. Abb. 9.
- Stellen Sie die neue Haube vor sich, mit dem Visier nach oben.
- Befestigen Sie den Druckknopf am Schlauchanschluss und ziehen Sie die Haube über das Kopfgestell.
- Befestigen Sie das Kopfgestell mit den drei Druckknöpfen an der Oberkante des Visiers. Beginnen Sie mit dem mittleren Druckknopf.
- Bringen Sie den Schlauch am Adapter an.
- Prüfen Sie, dass das Kopfgestell gerade in der Haube sitzt und dass der Schlauchdurchgang der Haube nicht um den Schlauch verdreht ist.

## 4.4.3 Wechsel der kurzen Tyvec-Haube SR 562

- Lösen Sie den Schlauch vom Adapter.
- Lösen Sie die Gesichtsdichtungsgummibänder vom Stirnband neben den Klettbindern. Abb. 10.
- Entfernen Sie die Klettbinden.
- Lösen Sie die Druckknöpfe an der Oberkante des Visiers.
- Heben Sie das Kopfgestell aus der Haube.
- Stellen Sie die neue Haube vor sich, mit dem Visier nach unten.
- Ergreifen Sie den vorderen Teil des Kopfgestells mit einer Hand und setzen es in die Haube ein. Abb. 11.
- Achten Sie darauf, dass das Klettband unter dem Stirnband des Kopfgestells gespannt ist (Abb. 12) und befestigen Sie die Haube mittels der drei Druckknöpfe des Visiers.
- Legen Sie die Klettbinden um das Stirnband und befestigen Sie sie so fest wie möglich.
- Nehmen Sie das Gesichtsdichtungsgummiband und führen Sie den Knoten in die schlüssellochähnliche Öffnung im Kopfgestell. Befestigen Sie es, indem Sie das Gummiband in den engen Teil des Schlitzes ziehen. Abb. 13.
- Bringen Sie den Schlauch am Adapter an.
- Prüfen Sie, dass das Kopfgestell gerade in der Haube sitzt und dass der Schlauchdurchgang der Haube nicht um den Schlauch verdreht ist.

## 4.4.4 Austausch des Schlauchs, SR 561/ SR 562

- Falten Sie das Haubengewebe am Schlauchanschluss zusammen. Abb. 14.
- Drehen Sie den Schlauch und ziehen Sie ihn aus dem Adapter. Abb. 15.
- Bauen Sie den neuen Schlauch in umgekehrter Reihenfolge in das Kopfgestell ein. Ein Schlauchanschluss verfügt über einen O-Ring. Abb. 3. Dieses Ende muss am Gebläse/Druckluftzusatz angeschlossen sein. Abb. 4.

## 4.4.5 Wechseln des Kopfgestells

Befolgen Sie die relevanten Abschnitte der oben stehenden Anweisungen zum Wechsel der Haube.

## 5. Technische Spezifikation

### Gewicht

SR 561: Ca. 450 g, inklusive Schlauch.

SR 562: Ca. 420 g, inklusive Schlauch.

### Werkstoffe

- Haube: Tyvek 1443R, 200 µm
- Nackendichtung der SR 561: Baumwolle/Modal/Lycra
- Gesichtsdichtung der SR 562: Polyamid/Lycra
- Atemschlauch: Polyurethan (PU)
- Visier: 0,5 mm PETG

### Temperaturbereich

- Lagerungstemperatur: zwischen -20 und +40 °C bei einer relativen Luftfeuchte unter 90 %.
- Betriebstemperatur: von -10 bis +55 °C bei einer relativen Luftfeuchte von unter 90 %.
- Die Betriebstemperatur bei Benutzung zusammen mit dem Gebläse SR 500 EX liegt bei -10 bis +40 °C.

### Lagerfähigkeit

Die Lagerfähigkeit des Geräts beträgt 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

## 6. Zeichenerklärung



Siehe Gebrauchsanweisung



CE-Zulassung durch

INSPEC International Limited



Relative Luftfeuchte



Temperaturbereich

## 7. Zulassung

- SR 561 und SR 562 in Kombination mit dem Gebläse SR 500/ SR 700 oder SR 500 EX sind gemäß EN 12941:1998, Klasse TH3 zugelassen.
- SR 561 und SR 562 in Kombination mit dem Gebläse SR 500 EX sind gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU und dem IECEx-Schema zugelassen.
- SR 561 und SR 562 in Kombination mit dem Druckluftzusatz SR 507 und dem Luftschlauch SR 358 oder SR 359 sind gemäß EN 14594:2005, Klasse 3B zugelassen.
- SR 561 und SR 562 in Kombination mit dem Druckluftzusatz SR 507 und dem Luftschlauch SR 360 sind gemäß EN 14594:2005, Klasse 3A, zugelassen.

Die Typenzulassung nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 wurde von der Zertifizierungsstelle 0194 ausgestellt. Die Adresse finden Sie auf der Rückseite dieser Gebrauchsanleitung.

Die EU-Konformitätserklärung kann unter [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com) eingesehen werden

### ATEX-Codes:

- II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195 °C Db

### Erklärung zu ATEX-Kennzeichnungen:

- Explosionsschutz-Zeichen.  
II Ausrüstungsgruppe (explosive Atmosphären mit Ausnahme von Minen mit Schlagwettergefahr).  
2 G Ausrüstungskategorie (2 = Hohes Schutzniveau für Zone 1, G = Gas).  
2 D Ausrüstungskategorie (2 = Hohes Schutzniveau für Zone 21, D = Staub).  
Ex Explosionsgeschützt.  
ib Zündschutzart (Eigensicherheit).  
IIB Gasgruppe (Ethylen).  
IIIC Staubaufwurf-Gruppe (Bereich mit leitfähigem Staub).  
T3 Temperaturklasse, Gas (maximale Oberflächentemperatur +200 °C).  
T195 °C Temperaturklasse, Staub (maximale Oberflächentemperatur +195 °C).  
Gb Ausrüstungsschutzniveau, Gas (hoher Schutz).  
Db Ausrüstungsschutzniveau, Staub (hoher Schutz).

Typzulassungen nach der ATEX-Richtlinie wurden von der benannten Stelle Nr. 0470 ausgestellt.

NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Norwegen

1. Γενικές πληροφορίες
2. Εξαρτήματα
3. Χρήση
4. Συντήρηση
5. Τεχνικές προδιαγραφές
6. Επεξήγηση συμβόλων
7. Έγκριση

## 1. Γενικές πληροφορίες

Η χρήση αναπνευστικής συσκευής πρέπει να αποτελεί μέρος του προγράμματος αναπνευστικής προστασίας. Για συμβουλές, δείτε το EN 529:2005.

Οι οδηγίες που περιέχονται σε αυτά τα πρότυπα, τονίζουν τα σημαντικά στοιχεία του προγράμματος συσκευής αναπνευστικής προστασίας, αλλά δεν αντικαθιστούν τους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς.

Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την επιλογή και τη φροντίδα του εξοπλισμού, συμβουλευτείτε τον επόπτη εργασίας σας ή απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της Sundström Safety AB.

## 1.1 Περιγραφή συστήματος

- Το μοντέλο SR 561 (Εικ.1) παρέχει προστασία σε αναπνευστικά όργανα, κεφαλή και ώμους
- Το μοντέλο SR 562 (Εικ. 2) παρέχει προστασία σε αναπνευστικά όργανα και πάνω μέρος της κεφαλής
- Αντικαταστάψιμη κουκούλα από Tynex
- Μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης από PETG
- Οπαρέξομενος αέρας διατηρείται μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης χωρίς ίχνη θαμπώματος από υδρατμούς
- Ρυθμιζόμενη εξάρτυση κεφαλής
- Ρυθμιζόμενο στοιχείο στεγανοποίησης αυχένα (SR 561) και στοιχείο στεγανοποίησης προώπου (SR 562)
- Εύκαμπτος αναπνευστικός σωλήνας (SR 569)
- Εφοδιασμένη με βαλβίδα εκπνοής (SR 562).

Οι κουκούλες SR 561 και SR 562 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη μονάδα ανεμιστήρα SR 500 EX σε εκρηκτικές ατιμόσφαιρες. Τα μοντέλα SR 561 και SR 562 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με το τυπικό μοντέλο ανεμιστήρα SR 500/SR 700 ή το προσάρτημα πεπιεσμένου αέρα SR 507, αλλά σε αυτή την περίπτωση μόνο σε περιβάλλοντα τα οποία δεν είναι εν δυνάμει εκρηκτικά. Πριν από τη χρήση, πρέπει να διαβάσετε ενδελεχώς τις παρούσες οδηγίες χρήσης όπως και εκείνες που αφορούν τις μονάδες ανεμιστήρα, τα φίλτρα και το προσάρτημα πεπιεσμένου αέρα. Συνέδετε τον αναπνευστικό σωλήνα στον ανεμιστήρα, ο οποίος διαθέτει φίλτρα. Η θετική πίεση, που δημιουργείται εντός της καλύπτρας κεφαλής, αποτρέπει την είσοδο σωματιδίων και άλλων ρύπων στη ζώνη αναπνοής.

## 1.2 Εφαρμογές

Τα μοντέλα SR 561/SR 562 σε συνδυασμό με τη μονάδα ανεμιστήρα SR 500/SR 500 EX/SR 700 ή το προσάρτημα πεπιεσμένου αέρα SR 507 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική λύση στη θέση αναπνευστικών συσκευών με φίλτρα για σποιεσδήποτε συνθήκες συνιστάται η χρήση τους. Αυτό ισχεί ιδιαίτερα στην περίπτωση που η εργασία είναι κοπιαστική, κάτω από συνθήκες ζεστής και μεγάλης διάρκειας. Όταν επιλέγετε καλύπτρα κεφαλής, ορισμένοι παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι οι κάτωθι:

- Τύποι ρύπων
- Συγκεντρώσεις
- Ένταση εργασίας
- Απαιτήσεις προστασίας πέραν της συσκευής αναπνευστικής προστασίας

Η ανάλυση κινδύνου θα πρέπει να διενεργείται από άτομο με κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία στον χώρο.

## 1.3 Προειδοποιήσεις/περιορισμοί

Σημειώστε ότι ενδέχεται να υπάρχουν εθνικές διαφορές όσον αφορά τους κανονισμούς χρήσης εξοπλισμού αναπνευστικής προστασίας.

### Προειδοποιήσεις

- Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:
- Εάν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί. Στη συγκεκριμένη μη φυσιολογική κατάσταση, ο εξοπλισμός δεν παρέχει καμία προστασία. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος ταχύτατης συσσώρευσης διοξειδίου του άνθρακα μέσα στην καλύπτρα κεφαλής, πράγματο που οποίο θα οδηγούσε σε έλλειψη οξυγόνου.
  - Εάν οι ρύποι είναι άγνωστοι,
  - Σε περιβάλλοντα άμεσα επικίνδυνα για τη ζωή και την υγεία (IDLH),
  - Σε περιβάλλοντα όπου ο αέρας είναι εμπλούτισμένος με οξυγόνο ή δεν περιέχει σύνθησης περιεχόμενο οξυγόνου,
  - Εάν παραπρήσετε δυσκολία στην αναπνοή,
  - Εάν μπορείτε να μυρίσετε ή να γευτείτε τους ρύπους,
  - Εάν παραπρήσετε ζάλη, ναυτία ή άλλη δυσφορία.

### Περιορισμοί

- Εάν ο χρήστης εκτεθεί σε πολύ υψηλή ένταση εργασίας, ενδέχεται να παρουσιαστεί αρνητική πίεση στο εσωτερικό της καλύπτρας κεφαλής στη φάση εισπνοής, πράγμα το οποίο εγκυμονεί κίνδυνο εισφρόης στο εσωτερικό της καλύπτρας κεφαλής.
- Εάν το στοιχείο στεγανοποίησης προσώπου δεν έρχεται σε επαφή με το πρόσωπο (SR 562), δεν επιτυγχάνεται η πίεση μέσα στην καλύπτρα κεφαλής που απαιτείται για τη διατήρηση του κατάλληλου συντελεστή προστασίας.
- Ο συντελεστής προστασίας ενδέχεται να μειωθεί, εάν ο εξοπλισμός χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον με υψηλές ταχύτητες ανέμου.
- Ο εξοπλισμός πρέπει να εξασφαλίζει στεγανή εφαρμογή στο πρόσωπο ώστε να διασφαλιστεί ότι η κουκούλα θα παραμείνει υπό πίεση, όπως απαιτείται, προς αποφυγή διαρροής προς το εσωτερικό της κουκούλας. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο να επιτευχθεί, εάν ο χρήστης έχει γενειάδα ή φαβορίτες.
- Φροντίστε ώστε ο αναπνευστικός σωλήνας να μην σχηματίζει βρόχο ο οποίος θα μπορούσε να σκαλώσει σε κάποιο αντικείμενο του περιβάλλοντος.
- Ποτέ μην σηκώνετε ή μεταφέρετε τον εξοπλισμό από τον αναπνευστικό σωλήνα.

## 2. Εξαρτήματα

### 2.1 Έλεγχος κατά την παράδοση

Ελέγχετε ότι ο εξοπλισμός είναι πλήρης, σύμφωνα με τη λίστα συσκευασίας και ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.

#### Λίστα συσκευασίας

- Κουκούλα με αναπνευστικό σωλήνα
- Οδηγίες χρήσης
- Μαντιλάκι καθαρισμού

### 2.2 Παρελκόμενα / Ανταλλακτικά

#### παραγγελίας ειδούς

Κουκούλα Tynes, μακριά, για SR 561	R06-5001
Κουκούλα Tynes, κοντή, για SR 562	R06-5101
εξάρτυση κεφαλής (Εικ. 7)	R06-5002
Σωλήνας SR 569	R06-5003
O-ring για σωλήνα	R06-0202
Απορροφητικός κεφαλόδεσμος	R06-0504
Μαντιλάκια καθαρισμού. Συσκευασία των 50	H09-0401

### 3. Χρήση

### 3.1 Εγκατάσταση

Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης της μονάδας ανεμιστήρα SR 500/SR 500 EX/SR 700 ή του προσαρτήματος πεπιεσμένου αέρα SR 507, ανάλογα με το ποιο από τα δύο χρησιμοποιείται.

#### Αναπνευστικός σωλήνας

Η υποδοχή σωλήνα είναι εφοδιασμένη με ένα δακτύλιο κυκλικής διατομής. Εικ. 3. Γι' αυτό πρέπει να συνδέεται με τη μονάδα ανεμιστήρα/ πεπιεσμένου αέρα. Εικ. 4.

### 3.2 Τοποθέτηση

Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης της μονάδας ανεμιστήρα SR 500/SR 500 EX/SR 700 ή του προσαρτήματος πεπιεσμένου αέρα SR 507, ανάλογα με το ποιο από τα δύο χρησιμοποιείται.

- SR 561, μακριά κουκούλα: Πιάστε τις δύο πλευρές του ανοίγματος της κουκούλας με τα χέρια σας. Εικ. 5. Τραβήξτε την κουκούλα με προσοχή πάνω από το κεφάλι σας.
- SR 562, κοντή κουκούλα: κρατήστε την ανάρτηση του σωλήνα με τό ένα χέρι και με το άλλο πιάστε το τμήμα του αυχένα της κουκούλας. Εικ. 6.
- Τοποθετήστε το πιγούνι σας μέσα στην κουκούλα. Συνεχίστε να κρατάτε την κουκούλα και τραβήξτε την πάνω από το κεφάλι.
- Ρυθμίστε την κουκούλα για στεγανότητα σε όλο το μήκος της γύρω από το πρόσωπο (κοντή κουκούλα SR 562) όπως και για σταθερή και άνετη εφαρμογή. Μπορείτε να ρυθμίστε τον ελαστικό μάντα του στοιχείου στεγανοποίησης προσώπου (κοντή κουκούλα SR 562) ή τον μάντα αυχένα (μακριά κουκούλα SR 561) στο επιθυμητό μήκος.
- Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το πλάτος της κουκούλας με το κουμπί στο πίσω μέρος δεξιού μέρους της εξάρτυσης. Εικ. 7. Το κουμπί βρίσκεται στο εσωτερικό της κουκούλας, κάτω από το σωλήνα, αλλά είναι προσβάσιμο από το εξωτερικό χωρίς αφίρεση της κουκούλας. Περιστρέψτε το κουμπί δεξιόστροφα για να μειώσετε το πλάτος και αριστερόστροφα για να αυξήσετε.
- Για να διασφαλιστεί τέλεια εφαρμογή, ενδέχεται να απαιτείται να αφίρεση της κουκούλας και η ρύθμιση της εξάρτυσης κεφαλής. Εικ. 7.
- Ελέγχετε ότι ο αναπνευστικός σωλήνας κατέρχεται κατά μήκος της πλάτης και δεν είναι κεκαμμένος. Εικ. 8.

### 3.3 Αφαίρεση

Μην αφαιρέσετε τον εξοπλισμό, προτού απομακρυνθείτε πλήρως από την επικίνδυνη περιοχή.

Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης της μονάδας ανεμιστήρα SR 500/SR 500 EX/SR 700 ή του προσαρτήματος πεπιεσμένου αέρα SR 507, ανάλογα με το ποιο από τα δύο χρησιμοποιείται.

- Χαλάρωστε το στοιχείο στεγανοποίησης προσώπου (κοντή κουκούλα SR 562) ή τον μάντα αυχένα (μακριά κουκούλα SR 561). Σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, μπορείτε να αφαιρέσετε την κουκούλα ενώ ο ελαστικός μάντα παραμένει τεντωμένος.

Μετά τη χρήση, ο εξοπλισμός πρέπει να καθαριστεί και να εξεταστεί. Δείτε την ενότητα 4 Συντήρηση.

### 4. Συντήρηση

Το άστομο που είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξοκειωμένο με αυτόν τον τύπο εργασίας.

#### 4.1 Καθαρισμός

Για την ημερήσια φροντίδα, συνιστώνται τα μαντιλάκια καθαρισμού SR 5226 της Sundström. Εάν ο εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα λερωμένος, χρησιμοποιήστε μαλακό βουρτσάκι ή σφουγγάρι που έχετε υγράνει με διάλυμα νερού και απορρυπαντικού πιάτων ή κάτι παρόμοιου. Ξεπλύνετε με καθαρόφ· νερό και αφήστε να στεγνώσει. Εάν είναι απαραίτητο, φεκάστε την κουκούλα με διάλυμα 70% αιθανόλης ή ισοπροπανόλης για να το απολυμάνετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλυτικό για καθαρισμό!**

#### 4.2 Φύλαξη

Μετά από τον καθαρισμό, φυλάξτε τον εξοπλισμό σε καθαρό και στεγνό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου. Αποφύγετε την έκθεσή του σε απευθείας ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας.

#### 4.3 Πρόγραμμα συντήρησης

Συνιστώμενες ελάχιστες απαιτήσεις δύο αφορά στις διαδικασίες συντήρησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός θα παραμένει πάντα σε κατάλληλη κατάσταση χρήσης.

Πριν τη χρήση	Μετά από τη χρήση
Οπτικός έλεγχος	•
Έλεγχος επιδόσεων	•
Καθαρισμός	•

### 4.4 Αντικατάσταση εξαρτημάτων

Να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια εξαρτήματα Sundström. Μην τροποποιείτε τον εξοπλισμό. Η χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων ή τυχόν τροποποίησης του εξοπλισμού ενδέχεται να προκαλέσουν μείωση του βαθμού προστασίας και θα ακυρώσουν τις εγκρίσεις που φέρει το προϊόν.

#### 4.4.1 Για να αντικαταστήσετε τον απορροφητικό κεφαλόδεσμο

Ο απορροφητικός κεφαλόδεσμος ασφαλίζεται με ταινία Velcro στον ιμάντα που φέρει τον εξοπλισμό. Η χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων:

- Αποσπάστε τον απορροφητικό κεφαλόδεσμο.
- Εφαρμόστε την ταινία Velcro, ώστε η ανώμαλη πλευρά της να είναι στραμμένη προς τον ιμάντα πετώντου και με την εγκοπή προς τα πάνω.

## 4.4.2 Για να αντικαταστήσετε τη μακριά κουκούλα από Tyvec SR 561

- Απασφαλίστε το σωλήνα από τον προσαρμογέα.
- Ελευθέρωστε τα τριάκουμπα πίεσης στο πάνω άκρο του μετωπικού περιβλήματος διόπτευσης.
- Γυρίστε το μέσα έξω της κουκούλας.
- Ελευθέρωστε το κουμπί πίεσης από το προσάρτημα του σωλήνα και αποσπάστε την κουκούλα από την εξάρτυση κεφαλής. Εικ. 9.
- Τοποθετήστε τη νέα κουκούλα μπροστά σας, με το μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης στραμμένο προς τα πάνω.
- Προσαρτήστε το κουμπί πίεσης στο προσάρτημα του σωλήνα και αποσπάστε την κουκούλα από την εξάρτυση κεφαλής.
- Στερεώστε την εξάρτυση κεφαλής με τη βοήθεια των τριών κουμπιών πίεσης στα πάνω μέρος του μετωπικού περιβλήματος διόπτευσης. Ξεκινήστε με το μεσαίο.
- Τοποθετήστε το σωλήνα στον προσαρμογέα.
- Ελέγχετε ότι η εξάρτυση κεφαλής είναι ευθυγραμμισμένη στο εσωτερικό της κουκούλας και ότι η διόδος σωλήνα της κουκούλας δεν είναι κεκαμένη γύρω από το σωλήνα.

## 4.4.3 Για να αντικαταστήσετε την κοντή κουκούλα από Tyvec SR 562

- Απασφαλίστε το σωλήνα από τον προσαρμογέα.
- Ελευθέρωστε τους ελαστικούς ιμάντες του στοιχείου στεγανοποίησης προσώπου που είναι ασφαλισμένοι στον ιμάντα μετώπου διπλά στις τανίες Velcro. Εικ. 10.
- Αφαιρέστε τις τανίες Velcro.
- Ελευθέρωστε τα τριάκουμπα πίεσης στο πάνω άκρο του μετωπικού περιβλήματος διόπτευσης.
- Ανασηκώστε την εξάρτυση κεφαλής εκτός κουκούλας.
- Τοποθετήστε τη νέα κουκούλα μπροστά σας, με το μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης στραμμένο προς τα πάνω.
- Κρατήστε το μπροστινό μέρος της εξάρτυσης κεφαλής με ένα χέρι και τοποθετήστε την στην κουκούλα. Εικ. 11.
- Φροντίστε ώστε η τανία Velcro να είναι τεντωμένη κάτω από τον ιμάντα μετώπου της εξάρτυσης κεφαλής (Εικ. 12) και ασφαλίστε την κουκούλα με τη βοήθεια των τριών κουμπιών πίεσης στο πάνω άκρο του μετωπικού περιβλήματος διόπτευσης.
- Διπλώστε τις τανίες Velcro γύρω από τον ιμάντα μετώπου και ασφαλίστε τις όσα το δυνατόν πιο σταθερά.
- Πάρτε τον ελαστικό ιμάντα του στοιχείου στεγανοποίησης προσώπου και περάστε τον κόμπο μέσα από το άνοιγμα σχήματος κλειδαρότρυπας στην εξάρτυση κεφαλής. Ασφαλίστε τον τραβώντας τον ελαστικό ιμάντα μέσα στο στενό τμήμα της υποδοχής. Εικ. 13.
- Τοποθετήστε το σωλήνα στον προσαρμογέα.
- Ελέγχετε ότι η εξάρτυση κεφαλής είναι ευθυγραμμισμένη στο εσωτερικό της κουκούλας και ότι η διόδος σωλήνα της κουκούλας δεν είναι κεκαμένη γύρω από το σωλήνα.

## 4.4.4 Αντικαταστήστε το σωλήνα, SR 561/ SR 562

- Διπλώστε την κουκούλα επάνω στο προσάρτημα του σωλήνα. Εικ. 14.
- Στρέψτε το σωλήνα και τραβήγτε τον από τον προσαρμογέα. Εικ. 15.
- Εφαρμόστε το νέο σωλήνα στην εξάρτυση κεφαλής με αντίστροφη σειρά. Η υποδοχή σωλήνα είναι εφοδιασμένη με ένα δακτύλιο κυκλικής διατομής. Εικ. 3.Γ' αυτό πρέπει να συνδέεται με τη μονάδα ανεμιστήρα/πεπιεσμένου αέρα. Εικ. 4.

## 4.4.5 Για να αντικαταστήσετε την εξάρτυση κεφαλής

Ακολουθήστε τις σχετικές παραγράφους των παραπάνω οδηγιών που αφορούν την αντικατάσταση της κουκούλας.

## 5. Τεχνική προδιαγραφή

### Βάρος

SR 561: Περίπου 450 g, περιλαμβανομένου του σωλήνα.

SR 562: Περίπου 420 g, περιλαμβανομένου του σωλήνα.

### Υλικά

- Κουκούλα: Tyvek 1443R, 200 μμ
- Στοιχείο στεγανοποίησης αυχένα του SR 561: Βαμβάκι/ινές μοντάλ/lycra
- Στοιχείο στεγανοποίησης προσώπου του SR 562: Πολυαμίδιο/lycra
- Αναπνευστικός σωλήνας: Πολυουρεθάνη (PU)
- Μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης: 0,5 mm PETG

### Εύρος θερμοκρασιών

- Θερμοκρασία φύλαξης: από -20 +40 °C σε σχετική υγρασία κάτω από 90%.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: από -10 έως +55 °C σε σχετική υγρασία κάτω από 90%.
- Η θερμοκρασία λειτουργίας, όταν χρησιμοποιείται με τον ανεμιστήρα SR 500 EX, κυμαίνεται από -10 έως +40 °C.

### Χρόνος αποθήκευσης

Ο χρόνος αποθήκευσης του εξοπλισμού είναι 5 έτη από την ημερομηνία κατασκευής.

## 6. Επεξήγηση συμβόλων



Ανατρέξτε στις οδηγίες

χρήσης



Έγκριση CE από

INSPEC International Limited



Σχετική υγρασία



Εύρος θερμοκρασιών

-XX°C

+XX°C

## 7. Έγκριση

- Τα μοντέλα SR 561 και SR 562 σε συνδυασμό με τον ανεμιστήρα SR 500/SR 700 ή SR 500 EX έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 12941:1998, κατηγορία TH3.
- Τα μοντέλα SR 561 και SR 562 σε συνδυασμό με τον ανεμιστήρα SR 500 EX έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την Οδηγία ATEX 2014/34/EU και το πρόγραμμα IECEx.
- Τα μοντέλα SR 561 και SR 562 σε συνδυασμό με το προσάρτημα πεπιεσμένου αέρα SR 507 και τον αναπνευστικό σωλήνα SR 358 ή SR 359 έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 14594:2005, κατηγορία 3B.
- Τα μοντέλα SR 561 και SR 562 σε συνδυασμό με το προσάρτημα πεπιεσμένου αέρα SR 507 και τον αναπνευστικό σωλήνα SR 360 έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 14594:2005, κατηγορία 3A.

Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου EK 2016/425 για τον Κανονισμό ΜΑΠ έχει εκδοθεί από το Διακοινωμένο Οργανό 0194. Για τη διεύθυνση, ανατρέξτε στην πίσω πλευρά των οδηγιών χρήσης.

Η δήλωση συμμόρφωσης για την ΕΕ διατίθεται στη διεύθυνση [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com).

#### Κωδικοί ATEX:

Ex II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 Ex II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

#### Υπόμνημα ενδείξεων ATEX:

II	Σήμανση αντιεκρηκτικής προστασίας. Ομάδα εξοπλισμού (εκρηκτικές ατμόσφαιρες, εκτός από ορυχεία με λεκάνη καύσης).
2 G	Κατηγορία εξοπλισμού (2 = Υψηλός βαθμός προστασίας για τη ζώνη 1, G = Αέριο).
2 D	Κατηγορία εξοπλισμού (2 = Υψηλός βαθμός προστασίας για τη ζώνη 21, D = Σκόνη).
Ex	Προστασία έναντι έκρηξης.
ib	Τύπος προστασίας (Ενδογενής ασφάλεια).
IIB	Ομάδα αερίων (Αιθυλένιο).
IIIC	Ομάδα υλικού σκόνης (ζώνη με αιγάλιμη σκόνη).
T3	Κατηγορία θερμοκρασίας, αέριο (μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας +200 °C).
T195°C	Κατηγορία θερμοκρασίας, σκόνη (μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας +195 °C).
Gb	Επίπεδο προστασίας εξοπλισμού, αέριο (υψηλή προστασία).
Db	Επίπεδο προστασίας εξοπλισμού, σκόνη (υψηλή προστασία).

Οι εγκρίσεις τύπου σύμφωνα με την Οδηγία ATEX έχουν εκδοθεί από το Διακοινωμένο Οργανό Αρ. 0470.

NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Νορβηγία

# Hoods SR 561 and SR 562

1. General information
2. Parts
3. Use
4. Maintenance
5. Technical specification
6. Key to symbol
7. Approval

## 1. General information

Use of a respirator must be part of a respiratory protection program. For advice see EN 529:2005 or AS/NZS 1715:2009. The guidance contained in these standards highlights important aspects of a respiratory protective device program but does not replace national or local regulations.

If you feel uncertain about the selection and care of the equipment, consult your work supervisor or get in touch with the sales outlet. You are also welcome to get in touch with the Technical Service Department at Sundström Safety AB.

## 1.1 System description

- The SR 561 (Fig.1) protects the respiratory organs, head and shoulders
- The SR 562 (Fig. 2) protects the respiratory organs and top of the head
- Replaceable hood of Tyvec
- Visor of PETG
- The air supplied keeps the visor demisted
- Adjustable head harness
- Adjustable neck seal (SR 561) and face seal (SR 562)
- Flexible breathing hose (SR 569)
- Equipped with exhalation valve (SR 562).

Hoods SR 561 and SR 562 can be used together with fan unit SR 500 EX in explosive atmospheres. SR 561 and SR 562 may also be used together with the standard fan SR 500/SR 700 or compressed air attachment SR 507 but in this case only in environments which are not potentially explosive. Before use, these user instructions and those for the fan units, filters and compressed air attachment must be thoroughly studied. Connect the breathing hose to the fan, which is equipped with filters. The positive pressure generated in the head top prevents particles and other pollutants from entering the breathing zone.

## 1.2 Applications

The SR 561/SR 562 together with fan SR 500/SR 500 EX/SR 700 or compressed air attachment SR 507 can be used as an alternative to filter respirators in all situations in which these are recommended. This applies particularly to work that is hard, warm or of long duration. When selecting the head top, some of the factors that must be taken into account are as follows:

- Types of pollutants
- Concentrations
- Work intensity
- Protection requirements in addition to the need for respiratory protection device

Risk analysis should be carried out by a person who has suitable training and experience in the area.

## 1.3 Warnings/Limitations

Note that there can be national differences in the regulations for use of respiratory protective equipment.

### Warnings

The equipment must not be used

- If the fan is not running. In this abnormal situation, the equipment will provide no protection. In addition, there is risk of carbon dioxide quickly accumulating in the head top, which would lead to oxygen deficiency.
- if the pollutants are unknown,
- In environments that are immediately dangerous to life and health (IDLH),
- In environments where the ambient air is oxygen-enriched air or does not have a normal oxygen content,
- if you find it difficult to breathe,
- if you can smell or taste the pollutants,
- if you experience dizziness, nausea or other discomfort.

### Limitations

- If the user is exposed to very high work intensity, negative pressure may occur in the head top during the inhalation phase, which may involve the risk of leakage into the head top.
- If the face seal is not in contact with the face (SR 562), the head top will not be pressurized as necessary for providing the correct protection factor.
- The protection factor may be reduced if the equipment is used in surroundings in which high wind speeds occur.
- The equipment must seal against the face in order to ensure that the hood will be pressurized as necessary for preventing leakage into the hood. This may be difficult to achieve if the user wears a beard or sideboards.
- Make sure that the breathing hose does not form a loop that could hook onto some object in your surroundings.
- Never lift or carry the equipment by the breathing hose.

## 2. Parts

### 2.1 Delivery check

Check that the equipment is complete in accordance with the packing list, and undamaged.

#### Packing list

- Hood with breathing hose
- User instructions
- Cleaning tissue

### 2.2 Accessories / Spare parts

#### Part

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tyvec hood, long, for SR 561  | <b>OrderingNo.</b> |
| Tyvec hood, short, for SR 562 | RO6-5001           |
| Head harness (Fig. 7)         | RO6-5101           |
| Hose SR 569                   | RO6-5002           |
| O-ring for hose               | RO6-5003           |
| Sweat band                    | RO6-0202           |
| Cleaning wipes. Box of 50     | RO6-0504           |
|                               | H09-0401           |

## 3. Use

### 3.1 Installation

See also the user instructions for fan unit SR 500/SR 500 EX/SR 700 or compressed air attachment SR 507 whichever is used.

#### Breathing hose

One hose connection is fitted with an O-ring. Fig. 3. This end should be connected to the fan/compressed air unit. Fig. 4.

### 3.2 Donning

See also the user instructions for fan unit SR 500/SR 500 EX/SR 700 or compressed air attachment SR 507 whichever is used.

- SR 561, long hood: Grip both sides of the hood opening with your hands. Fig 5. Draw the hood carefully over your head.
- SR 562, short hood: grip the hose mounting with one hand and the neck section of the hood with the other. Fig. 6.
- Insert your chin into the hood. Keep your grip of the hood and draw it over your head.
- Adjust the hood so that it seals all the way round your face (short hood SR 562) and fits closely and comfortably. The rubber band in the face seal (short hood SR 562) or the neck band (long hood SR 561) can be adjusted to the required length.
- If necessary, adjust the width of the hood by means of the knob right at the back of the head harness. Fig. 7. The knob is located on the inside of the hood below the hose, but can be reached from the outside without removing the hood. Turn the knob clockwise to reduce the width and anti-clockwise to increase it.
- In order to ensure a perfect fit, it may be necessary to remove the hood and adjust the depth of the head harness. Fig. 7.
- Make sure that the breathing hose runs along your back and that it is not twisted. Fig. 8.

### 3.3 Doffing

Do not take off the equipment until clear of the hazardous area.

See also the user instructions for fan unit SR 500/SR 500 EX/SR 700 or compressed air attachment SR 507 whichever is used.

- Slacken the face seal (short hood SR 562) or the neck band (long hood SR 561). In emergency situations, the hood can be taken off with the rubber band tightened.

After use, the equipment must be cleaned and inspected. See 4 Maintenance.

## 4. Maintenance

The person who is responsible for cleaning and maintenance of the equipment must have received suitable training and be well acquainted with work of this type.

### 4.1 Cleaning

Sundström cleaning tissues SR 5226 are recommended for daily care. If the equipment is more heavily soiled, use a soft brush or sponge moistened with a solution of water and dishwashing detergent or the like. Rinse the equipment and leave it to dry. If necessary, spray the hood with 70 % ethanol or isopropanol solution for disinfection.

**NOTE! Never use a solvent for cleaning!**

### 4.2 Storage

After cleaning, store the equipment in a clean and dry place at room temperature. Avoid exposing it to direct sunlight or other heat sources.

## 4.3 Maintenance schedule

Recommended minimum requirements on maintenance routines so you will be certain that the equipment will always be in usable condition.

	Before use	After use
Visual inspection	●	●
Performance check	●	
Cleaning		●

### 4.4 Change parts

Always use genuine Sundström parts. Do not modify the equipment. The use of non-genuine parts or modification of the equipment may reduce the protective function and put at risk the approvals received by the product.

#### 4.4.1 To change the sweat band

The sweat band is secured with Velcro tape to the forehead band. Proceed as follows:

- Pull the sweat band off.
- Fit the Velcro tape with the rough side towards the forehead band and the notch at the top.

#### 4.4.2 To change the long SR 561 Tyvec hood

- Release the hose from the adapter.
- Release the three press-studs at the top edge of the visor.
- Turn the hood inside out.
- Release the press stud from the hose attachment and pull the hood off the head harness. Fig. 9.
- Place the new hood in front of you, with the visor facing up.
- Attach the press stud to the hose attachment and pull the hood over the head harness.
- Fix the head harness with the three press studs onto the upper edge of the visor. Start with the middle one.
- Mount the hose in the adapter.
- Check that the head harness is straight in the hood and that the hose passage of the hood is not twisted around the hose.

#### 4.4.3 To change the short SR 562 Tyvec hood

- Release the hose from the adapter.
- Release the face seal rubber bands secured to the forehead band next to the Velcro tapes. Fig. 10.
- Remove the Velcro tapes.
- Release the three press-studs at the top edge of the visor.
- Lift the head harness out of the hood.
- Place the new hood in front of you, with the visor facing downwards.
- Grip the front part of the head harness with one hand and insert it into the hood. Fig 11.
- Make sure that the Velcro tape is stretched under the forehead band of the head harness (Fig. 12) and secure the hood by means of the three press-studs at the top edge of the visor.
- Fold the Velcro tapes around the forehead band and secure them as firmly as possible.
- Take the face seal rubber band and insert the knot into the keyhole opening in the head harness. Secure it by pulling the rubber band into the narrow part of the slot. Fig. 13.
- Mount the hose in the adapter.
- Check that the head harness is straight in the hood and that the hose passage of the hood is not twisted around the hose.

## 4.4.4 Replace the hose, SR 561/SR 562

- Fold the hood fabric up at the hose attachment. Fig. 14.
- Twist the hose and pull it out of the adapter. Fig 15.
- Fit the new hose into the head harness in the reverse order. One hose connection is fitted with an O-ring. Fig. 3. This end should be connected to the fan/compressed air unit. Fig. 4.

## 4.4.5 To change the head harness

Follow the relevant parts of the above instructions dealing with changing the hood.

## 5. Technical specification

### Weights

SR 561: Approx. 450 g, including hose.  
SR 562: Approx. 420 g, including hose.

### Materials

- Hood: Tyvek 1443R, 200 µm
- Neck seal of SR 561: Cotton/modal/lycra
- Face seal of SR 562: Polyamide/lycra
- Breathing hose: Polyurethane (PU)
- Visor: 0.5 mm PETG

### Temperature range

- Storage temperature: from -20 to +40 °C at a relative humidity below 90 %.
- Service temperature: from -10 to +55 °C at a relative humidity below 90 %.
- Service temperature when used together with fan SR 500 EX is -10 to +40 °C.

### Shelf life

The equipment has a shelf life of 5 years from the date of manufacture.

## 6. Key to symbol



See user instructions



CE approved by  
INSPEC International Limited



Relative humidity



Temperature range

-xx°C +xx°C

The PPE Regulation (EU) 2016/425 type approval has been issued by Notified Body 0194. For the address, see the reverse side of the user instructions.

The EU declaration of conformity is available at [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

### ATEX codes:

Ex II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 Ex II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

### Key to ATEX markings:

	Explosion protection mark.
II	Equipment group (explosive atmospheres other than mines with fire damp).
2 G	Equipment category (2 = High level of protection for Zone 1, G = Gas).
2 D	Equipment category (2 = High level of protection for Zone 21, D = Dust).
Ex	Explosion protected.
ib	Type of protection (Intrinsic safety).
IIB	Gas group (Ethylene).
IIIC	Dust material group (zone with conductive dust).
T3	Temperature class, gas (maximum surface temperature +200°C).
T195°C	Temperature class, dust (maximum surface temperature +195°C).
Gb	Equipment Protection Level, gas (high protection).
Db	Equipment Protection Level, dust (high protection).

### IECEx-codes:

Ex ib IIB T3 Gb  
Ex ib IIIC T195°C Db

### Key to IECEx markings:

Ex	Explosion protected.
ib	Type of protection (Intrinsic safety).
IIB	Gas group (Ethylene).
IIIC	Dust material group (zone with conductive dust).
T3	Temperature class, gas (maximum surface temperature +200°C).
T195°C	Temperature class, dust (maximum surface temperature +195°C).
Gb	Equipment Protection Level, gas (high protection).
Db	Equipment Protection Level, dust (high protection).

Type approvals in accordance with ATEX Directive and IECEx scheme have been issued by Notified Body No. 0470. NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Norway

### Australian StandardsMark

The hoods SR 561 and SR 562 are tested according to AS/NZS 1716:2012.

The StandardsMark is issued under licence by SAI Global Certification Services Pty Limited Lic No.766 (ACN 108 716 669) ("SAI Global").

## 7. Approval

- SR 561 and SR 562 in combination with fan SR 500/SR 700 or SR 500 EX are approved in accordance with EN 12941:1998, class TH3.
- SR 561 and SR 562 in combination with fan SR 500 EX are approved in accordance with ATEX Directive 2014/34/EU and the IECEx scheme.
- SR 561 and SR 562 in combination with compressed air attachment SR 507 and air hose SR 358 or SR 359 are approved in accordance with EN 14594:2005, class 3B.
- SR 561 and SR 562 in combination with compressed air attachment SR 507 and air hose SR 360 are approved in accordance with EN 14594:2005, class 3A.

# Capuchas SR 561 y SR 562

1. Información general
2. Componentes
3. Uso
4. Mantenimiento
5. Características técnicas
6. Explicación de los símbolos
7. Homologaciones

## 1. Información general

Todo sistema de protección respiratoria debe utilizar un respirador. Si desea más información, consulte EN 529:2005. Estas normas proporcionan información sobre aspectos importantes del sistema de protección respiratoria, pero no sustituyen a las normas nacionales o locales.

Ante cualquier duda sobre la elección y el mantenimiento del equipo, consulte a su supervisor o póngase en contacto con el distribuidor. Le invitamos igualmente a ponerse en contacto con el servicio técnico de Sundström Safety AB.

## 1.1 Descripción del sistema

- La capucha SR 561 (Fig. 1) protege los órganos respiratorios, la cabeza y los hombros
- La capucha SR 562 (Fig. 2) protege los órganos respiratorios y la parte superior de la cabeza
- Capucha sustituible de Tyvek
- Visor de PETG
- El aire suministrado mantiene la visera desempañada
- Cinta para la cabeza ajustable
- Cierre de cuello (SR 561) y sellado facial (SR 562) ajustables
- Manguera de respiración flexible (SR 569)
- Equipada con válvula de exhalación (SR 562).

Las capuchas SR 561 y SR 562 se pueden utilizar junto con los ventiladores SR 500 EX en atmósferas explosivas. Las capuchas SR 561 y SR 562 también se pueden utilizar junto con el ventilador estándar SR 500/SR 700 o con el adaptador de aire comprimido SR 507, en este caso, únicamente en entornos que no sean potencialmente explosivos. Antes de utilizarla es necesario leer atentamente estas instrucciones de uso y las de las unidades de ventilador, filtros y adaptadores de aire comprimido. Conecte la manguera de respiración al ventilador equipado con filtros. La presión positiva generada en el equipo facial evita que partículas y otros contaminantes penetren en la zona de respiración.

## 1.2 Aplicaciones

Las capuchas SR 561/SR 562, junto con el ventilador SR 500/ SR 500 EX/SR 700 o el adaptador de aire comprimido SR 507 pueden usarse como alternativa a los respiradores de filtro en cualquier situación en la que se recomiendan estos. Esto es particularmente aplicable en trabajos duros, calurosos o de larga duración. Al seleccionar el equipo facial, hay que tener en cuenta los factores siguientes:

- Los tipos de impurezas
  - Las concentraciones
  - La carga de trabajo
  - La protección necesaria, además de la respiratoria
- El análisis de los riesgos deberá realizarlo una persona que tenga la formación y experiencia adecuadas.

## 1.3 Advertencias y limitaciones

Tenga en cuenta que las normas para el uso de equipos de protección respiratoria pueden variar en función del país.

### Advertencias

El equipo no debe utilizarse

- Si el ventilador no funciona. En esta situación anormal el equipo no proporciona protección. Además existe el riesgo de que se acumule rápidamente dióxido de carbono en la parte superior de la cabeza, con la consecuente falta de oxígeno.
- Si se desconoce el tipo de contaminación.
- En entornos que comporten una amenaza inmediata de muerte y para la salud.
- En ambientes donde el aire del entorno esté enriquecido con oxígeno o no tenga el contenido de oxígeno normal.
- Si se nota dificultad para respirar.
- Si se nota el olor o sabor de sustancias contaminantes.
- Si se sienten mareos, náuseas u otras molestias.

### Limitaciones

- Si la carga de trabajo es muy alta, durante la fase de aspiración puede producirse presión negativa en el equipo facial, con riesgo de penetración directa de aire del entorno.
- Si el sellado facial no está en contacto con el rostro (SR 562), el equipo facial no se presuriza lo suficiente para obtener el factor de protección correcto.
- Si el equipo se usa en entornos en los que el viento sopla a alta velocidad, el factor de protección puede quedar reducido.
- El equipo debe sellarse sobre la cara para garantizar que la capucha se presurice lo suficiente para evitar fugas dentro de la capucha. Esto puede ser difícil de conseguir si el usuario lleva barba o patillas.
- Asegúrese de que la manguera de respiración no forme un bucle que pueda engancharse en algún objeto del entorno.
- No eleve ni transporte nunca el equipo sujetándolo por la manguera de respiración.

## 2. Componentes

### 2.1 Comprobación en el momento de la entrega

Compruebe que el equipo está completo según la lista de contenido y que no presenta desperfectos.

#### Lista de contenido

- Capucha con manguera de respiración
- Instrucciones de uso
- Toallita limpiadora

### 2.2 Accesorios y recambios

#### Componente

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Capucha Tyvek, larga, para SR 561   | R06-5001 |
| Capucha Tyvek, corta, para SR 562   | R06-5101 |
| Cinta para la cabeza (Fig. 7)       | R06-5002 |
| Manguera SR 569                     | R06-5003 |
| Junta tórica para manguera          | R06-0202 |
| Banda de sudoración                 | R06-0504 |
| Servilletas de limpieza. Caja de 50 | H09-0401 |

#### Nºm. de pedido

## 3. Uso

### 3.1 Instalación

Consulte también las instrucciones de uso del ventilador SR 500/SR 500 EX/SR 700 o del adaptador de aire comprimido SR 507, según lo que use.

#### Manguera de respiración

Una conexión de manguera está equipada con una junta tórica. Fig. 3. Este extremo debe conectarse a la unidad de aire comprimido/ventilador. Fig. 4.

### 3.2 Colocación

Consulte también las instrucciones de uso del ventilador SR 500/SR 500 EX/SR 700 o del adaptador de aire comprimido SR 507, según lo que use.

- SR 561, capucha larga: sostenga ambos lados de la abertura de la capucha con las manos (Fig. 5). Coloque la capucha con cuidado sobre la cabeza.
- SR 562, capucha corta: sostenga el montaje de la manguera con una mano y la sección del cuello de la capucha con la otra (Fig. 6).
- Introduzca el mentón en la capucha. Siga sosteniendo la capucha y colóquela sobre su cabeza.
- Ajuste la capucha a lo largo de toda la superficie de contacto del sellado con el rostro (capucha corta SR 562) de modo que se ajuste de forma correcta y cómoda. La banda de goma del sellado facial (capucha corta SR 562) o la banda para el cuello (capucha larga SR 561) se pueden ajustar con la longitud deseada.
- Si es necesario, ajuste la anchura de la capucha con la perilla situada en la parte trasera de la cinta para la cabeza (Fig. 7). La perilla se encuentra en la parte interior de la capucha, por debajo de la manguera, pero se puede accionar desde el exterior sin quitarse la capucha. Gire la perilla hacia la derecha para reducir la anchura y hacia la izquierda para aumentarla.
- Para conseguir un ajuste perfecto, puede ser necesario quitarse la capucha y ajustar la profundidad de la cinta de cabeza (Fig. 7).
- Compruebe que la manguera de respiración quede colocada a lo largo de la espalda y que no esté retorcida (Fig. 8).

### 3.3 Desmontaje

No se quite el equipo hasta estar lejos del área peligrosa.

Consulte también las instrucciones de uso del ventilador SR 500/SR 500 EX/SR 700 o del adaptador de aire comprimido SR 507, según lo que use.

- Afloje el sellado facial (capucha corta SR 562) o la banda para el cuello (capucha larga SR 561). En situaciones de emergencia, la capucha se puede quitar con la banda de goma apretada.

Después de usar el equipo, este deberá limpiarse y revisarse. Consulte 4 Mantenimiento.

## 4. Mantenimiento

La persona responsable de la limpieza y el mantenimiento del equipo debe tener una formación adecuada y estar bien familiarizada con este tipo de trabajo.

### 4.1 Limpieza

Para el mantenimiento diario, se recomienda usar la toallita de limpieza Sundström SR 5226. Si el equipo está muy sucio, utilice un cepillo suave o una esponja humedecidos con agua y un detergente lavavajillas o producto similar. Enjuague el equipo y déjelo que se seque. Si fuera necesario, pulverice la capucha con una solución de etanol o isopropanol al 70 % para su desinfección.

**NOTA: no utilice nunca disolventes para limpiar el equipo.**

### 4.2 Almacenamiento

Después de limpiar el equipo, guárdelo en un lugar limpio y seco a temperatura ambiente. Evite la exposición a la luz solar directa o a otras fuentes de calor.

### 4.3 Método de mantenimiento

Se recomienda aplicar unos requisitos mínimos de mantenimiento rutinario que garanticen que el equipo esté siempre en buen estado de uso.

	Antes de usar el equipo	Después de usar el equipo
Inspección visual	●	●
Comprobación del funcionamiento	●	
Limpieza		●

### 4.4 Cambio de piezas

Utilice siempre piezas originales de Sundström. No modifique el equipo. El uso de piezas no originales o los cambios en el equipo pueden reducir su función protectora y poner en riesgo las homologaciones del producto.

#### 4.4.1 Cómo cambiar la banda de sudoración

La banda de sudoración está fijada con cinta de Velcro a la banda de la frente. Proceda de la manera siguiente:

- Tire de la banda de sudoración hacia fuera.
- Coloque la cinta Velcro con el lado rugoso hacia la banda de la frente y la marca de la parte superior.

#### 4.4.2 Para cambiar la capucha larga de Tyvek SR 561

- Retire la manguera del adaptador.
- Retire los tres botones a presión del borde superior de la visera.
- Dele la vuelta a la capucha.
- Retire el botón a presión del accesorio de la manguera y extraiga la capucha de la cinta para la cabeza (Fig. 9).
- Coloque la nueva capucha delante de usted, con la visera hacia arriba.
- Monte el botón a presión en el accesorio de la manguera e introduzca la capucha sobre la cinta para la cabeza.
- Fije la cinta para la cabeza con los tres botones a presión en el borde superior de la visera. Empíeze por el del medio.
- Monte la manguera en el adaptador.
- Compruebe que la cinta de la cabeza esté recta en la capucha y que el paso de la manguera en la capucha no esté retorcido alrededor de la manguera.

#### 4.4.3 Para cambiar la capucha corta de Tyvek SR 562

- Retire la manguera del adaptador.
- Retire las bandas de goma del sellado facial fijadas a la banda de la frente junto a las cintas Velcro (Fig. 10).
- Retire las cintas de Velcro.
- Retire los tres botones a presión del borde superior de la visera.
- Levante la cinta para la cabeza y sáquela de la capucha.
- Coloque la nueva capucha delante de usted, con la visera hacia abajo.
- Agarre la parte frontal de la cinta para la cabeza con una mano e insértela en la capucha (Fig. 11).
- Asegúrese de extender la cinta de Velcro por debajo de la banda de la frente de la cinta para la cabeza (Fig. 12) y fije la capucha mediante los tres botones a presión en la parte superior de la visera.

- Doble las cintas de VELCRO alrededor de la banda de la frente y fíjelas con la mayor firmeza posible.
- Sujete las bandas de goma del sellado facial e introduzca el nudo en la abertura del ojo de la cerradura de la cinta para la cabeza. Fíjelo metiendo la banda de goma en la parte estrecha de la ranura (Fig. 13).
- Monte la manguera en el adaptador.
- Compruebe que la cinta de la cabeza esté recta en la capucha y que el paso de la manguera en la capucha no esté retorcido alrededor de la manguera.

#### 4.4.4 Sustituya la manguera, SR 561/SR 562

- Plié el tejido de la capucha en el accesorio de la manguera (Fig. 14).
- Gire la manguera y sáquela del adaptador (Fig. 15).
- Coloque la manguera nueva en la cinta para la cabeza en el orden inverso. Una de las conexiones de manguera está equipada con una junta tórica (Fig. 3). Este extremo debe conectarse a la unidad de aire comprimido/ventilador (Fig. 4).

#### 4.4.5 Cómo cambiar la cinta para la cabeza

Siga las partes correspondientes de las instrucciones anteriores sobre el cambio de la capucha.

### 5. Características técnicas

#### Pesos

SR 561: aprox. 450 g., manguera incluida.

SR 562: aprox. 420 g., manguera incluida.

#### Materiales

- Capucha: Tyvek 1443R, 200 µm
- Sello de cuello de SR 561: algodón/modal/licra
- Sellado facial de SR 562: poliamida/licra
- Manguera de respiración: poliuretano (PU)
- Visor: PETG de 0,5 mm

#### Intervalo de temperaturas

- Temperatura de almacenamiento: de -20 a +40 °C con una humedad relativa por debajo del 90 %.
- Temperatura de funcionamiento: de -10 a +55 °C a una humedad relativa inferior al 90 %.
- La temperatura de servicio cuando se utiliza con un ventilador SR 500 EX es de -10 a +40 °C.

#### Vida útil en almacenamiento

El equipo tiene una vida útil de 5 años desde la fecha de fabricación.

### 7. Homologaciones

- Las SR 561 y SR 562, en combinación con la unidad de ventilador SR 500/SR 700 o SR 500 EX, están aprobadas según EN 12941:1998, clase TH3.
- Las SR 561 y SR 562, en combinación con la unidad de ventilador SR 500 EX, están aprobadas según la directiva ATEX 2014/34/UE y el esquema IECEx.
- Las SR 561 y SR 562, en combinación con la unidad de ventilador SR 507 y la manguera de aire SR 358 o SR 359, están aprobadas según EN 14594:2005, clase 3B.
- Las SR 561 y SR 562, en combinación con el adaptador de aire comprimido SR 507 y la manguera de aire SR 360, están aprobadas según EN 14594:2005, clase 3A.

El certificado de homologación CE requerido por el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los EPI ha sido emitido por el organismo de certificación n.º 0194. Para conocer la dirección, consulte el reverso de las instrucciones de uso.

La declaración de conformidad de la UE está disponible en [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

#### Códigos ATEX:

- II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

#### Clave para los marcados ATEX:

- |        |   |
|--------|---|
|        | Marcado de protección contra explosiones.   |
| II     | Grupo de equipo (atmósferas explosivas distintas a minas con barrera contra incendios). |
| 2 G    | Categoría de equipo (2 = nivel de protección alto para zona 1, G = gas).                |
| 2 D    | Categoría de equipo (2 = nivel de protección alto para zona 21, D = polvo).             |
| Ex     | Protegido contra explosiones.   |
| ib     | Tipo de protección (seguridad intrínseca).  |
| IIB    | Grupo de gas (etileno).   |
| IIIC   | Grupo de material de polvo (zona con polvo conductor).                                  |
| T3     | Clase de temperatura, gas (temperatura superficial máxima de +200 °C).                  |
| T195°C | Clase de temperatura, polvo (temperatura superficial máxima de +195 °C).                |
| Gb     | Nivel de protección del equipo, gas (alta protección).                                  |
| Db     | Nivel de protección del equipo, polvo (alta protección).                                |

Las homologaciones de tipo conformes a la Directiva ATEX han sido emitidas por el organismo de certificación n.º 0470. NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Noruega

### 6. Explicación de los símbolos




Consulte el manual de instrucciones



Con aprobación CE por  
0194 INSPEC International Limited



Humedad relativa



Intervalo de temperaturas

# Kaitsemaskid SR 561 ja SR 562

## 1. Üldine teave

2. Osad
3. Kasutamine
4. Hooldamine
5. Tehnilised andmed
6. Sümboli selgitus
7. Kinnitus

## 1. Üldine teave

Respiratori kasutamine peab olema osa hingamisteede kaitseprogrammist. Lisateavet leiate standardist EN 529:2005.

Nendes standardites sisalduvad nõuanded toovad esile hingamisteede kaitsevahendite programmi tähtsaid aspekte, kuid ei asenda riiklike ega kohalikke õigusnorme.

Kui te ei ole kindel õige seadme valikus ja selle hooldamises, pöörduge tööandja või müügiesindaja poole. Samuti võite pöörduda Sundström Safety AB tehnikaosakonna poole.

## 1.1 Süsteemi kirjeldus

- SR 561 (jn1) kaitseb hingamisorganeid, pead ja õlgu
- SR 562 (jn 2) kaitseb hingamisorganeid ja pealage
- Vahetatav kaitsemask (Tyvek)
- Visiir (PETG)
- Etteantav õhk takistab udu tekkimist visiiri
- Reguleeritav pearihm
- Reguleeritav kaelatihend (SR 561) ja näotihend (SR 562)
- Painduv hingamisvoilik (SR 569)
- Väljahingamisklapiga (SR 562)

Kaitsemaskide SR 561 ja SR 562 võib kasutada koos plahvatusohtlikesse tingimustesse mõeldud respiiraatoriga SR 500 EX. Kaitsemaskide SR 561 ja SR 562 võib kasutada ka koos standardse respiiraatoriga SR 500/SR 700 või suruõhuliitmukuga SR 507, kuid sel juhul ainult keskkonnas, mis ei ole plahvatusohtlik. Enne kasutamist lugege kasutusjuhend ning respiiraatori, filtrite ja suruõhuliitmiku kasutusjuhend läbi. Uhendage hingamisvoilik filtritega respiiraatoriga. Tekkiv ülerõhk takistab osakeste ja ümbristevate saasteainete sattumist hingamispärkonda.

## 1.2 Kasutamine

Seadet SR 561/SR 562 koos respiiraatoriga SR 500 / SR 500 EX / SR 700 või suruõhuliitmukuga SR 507 võib kasutada filtreeriva kaitsevahendi alternatiivina kõikides olukordades, kus neid soovitatatakse kasutada. Seda eriti olukordades, kus kasutaja teeb rasket tööd, ümbristeva keskkonna temperatuur on kõrge või tõõ on piikaajaline. Seadme valikul arvestage järgmiste teguritega:

- saasteainete tühbid;
- kontsentraatsioonid;
- töö intensiivsus;
- kaitseonüded hingamisteede kaitseseadmele lisaks.

Riskianalüüs saab teha inimene, kellegi on pädev väljaõpe ja valikud kogemused.

## 1.3 Hoiatused/piirangud

Riigiti võivad hingamiskaitsevahendite kasutamist reguleerivad eeskirjad erineda.

### Hoiatused

Seadet ei tohi kasutada järgmisel juhtudel:

- kui respiiraator ei tööta. Sellises ebanormaalses olukorras ei taga seade kaitset. Peale selle võib peakaitsmesse koguneda kiiresti süsihappegaasi, hapnik saab otsa ja edasine kaitse puudub;
- kui tegemist on tundmatute saasteainetega;
- vahetult elule ja tervisele ohtliku saasteaine kontsentraatsiooniga (IDLH) keskkondades;
- kus ümbristev õhk on hapnikuga rikastatud või ei sisalda tavalärides koguses hapnikku;
- kui hingamine on raskendatud;
- kui tunnete saasteainete lõhna või maitsat;
- kui tunnete peapööritud, iivedust või muud ebamugavust.

### Piirangud

- Suure intensiivsusega töö korral võib sissehingamisfaasi tipus esineda negatiivset rõhku ja saasteained võivad ümbrisestavast keskkonnast sattuda kaitsemaski.
- Kui näotihedus ei liibu tihealt vastu nägu (SR 562), ei ole peaosa piisava surve all, et tagada nõuetekohast kaitset.
- Seadme kasutamisel suure tuulega võib selle kaitsevoime väheneda.
- Kaitsemask peab liubuma tihealt vastu nägu, et tagada kaitsemaski surve ja väitida selle lekkimist. Seda võib olla raske saavutada, kui kasutaja kannab habet või pöskhabet.
- Kontrollige, et hingamisvoilik ei keerduks ega jäääks millegi otsa kinni.
- Keelatud on seadme tööstmine ja kandmine hingamisvoolikust kinni hoides.

## 2. Osad

### 2.1 Tarnekomplekti kontrollimine

Kontrollige, kas vahendikomplekt on kahjustamata ja pakkelehega täielikult vastavuses.

### Pakkeleht

- Kaitsemask koos hingamisvoolikuga
- Kasutusjuhend
- Puhastuslapp

### 2.2 Lisavarustus/varuosad

#### Osa

Tyveki kaitsemask, pikk, mudellile SR 561	Tellimisnumber R06-5001
Tyveki kaitsemask, lühike, mudellile SR 562	R06-5101
Pearihm (jn 7)	R06-5002
Voolik SR 569	R06-5003
Vooliku O-rõngas	R06-0202
Higipael	R06-0504
Puhastuslapid Karp, 50 tk	H09-0401

## 3. Kasutamine

### 3.1 Kokkupanek

Olenevalt sellest, missugust lisaseadet kasutate, vaadake samuti respiiraatori SR 500 / SR 500 EX / SR 700 või suruõhuliitmiku SR 507 kasutusjuhendit.

### Hingamisvoilik

Ühel voolukiühendusel on O-rõngas. Joonis 3. See ots tuleb ühendada respiiraatori või suruõhusüsteemiga. Joonis 4.

## 3.2 Päheseadmine

Olenevalt sellest, missugust lisaseadet kasutate, vaadake samuti respiratori SR 500 / SR 500 EX / SR 700 või suruõhuliitmiku SR 507 kasutusjuhendit.

- SR 561, pikk kaitsemask: haarake kaitsemaski avast mölema käega kinni. Joonis 5. Tõmmake kaitsemask ettevaatlikult üle pea.
- SR 562, lühike kaitsemask: haarake ühe käega vooliku paigaldisest ja teise käega kaitsemaski kaela osast. Joonis 6.
- Pange oma lõug kaitsemaski. Hoidke kaitsemaski käes ja tömmake see pähe.
- Sobitage mask näole selliseilt, et see liibuks tihedalt ümber näo (lühike kaitsemask SR 562) ja istuks tihedalt, kuid mugavalt. Näotihendi kummipaela (lühike kaitsemask SR 562) või kaelapaela (pikk kaitsemask SR 561) saab reguleerida soovitud pikkusele.
- Kasutage kaitsemaski laiuse reguleerimiseks pearihma taga asuvat nuppu. Joonis 7. Nupp asub kaitsemaski siseküljel vooliku all, kuid ulutub selleni ka väljastpoolt, ilma kaitsemaski eemaldamata. Laiuse vähendamiseks keerake nuppu pärípäeva ja suurendamiseks vastupäeva.
- Kaitsemaski ideaalselt sobitumiseks tuleb mõnikord see ära võtta ja reguleerida pearihma sügavust. Joonis 7.
- Kontrollige, et hingamisvoolik kulgeb piki selga ega oleks keerdunud. Joonis 8.

## 3.3 Äravõtmine

Varustust ei tohi enne eemaldada, kui olete ohtlikust alast turvalises kauguses.

Olenevalt sellest, missugust lisaseadet kasutate, vaadake samuti respiratori SR 500 / SR 500 EX / SR 700 või suruõhuliitmiku SR 507 kasutusjuhendit.

- Lödvendage näotihendit (lühike kaitsemask SR 562) või kaelapaela (pikk kaitsemask SR 561). Hädaoluokordades võib kaitsemaski eemaldada ka siis, kui kummipael on pingutatud.

Pärast kasutamist puhastage ja kontrollige seadet. Vt 4. „Hooldamine“.

## 4. Hooldamine

Seadmete puhastamise ja hooldamise eest vastutaval töötajal peab olema vajalik väljaõpe ja suured kogemused taolise töö tegemisel.

### 4.1 Puhastamine

Igapäevaseks hooldamiseks soovitame kasutada Sundströmi puhastuslappe SR 5226. Kui seade on väga määrdunud, kasutage vee ja nööudepesuvahendi vms lahuses niisutatud pehmet harja või känsa. Loputage seade ja jätké see kuivama. Vajaduse korral piustage kaitsemaskile desinfiteerimiseks 70% etanooli- või isopropanoolilahust.

**MÄRKUS.** Ärge kasutage puhastamiseks lahustit.

### 4.2 Hoiustamine

Pärast puhastamist hoidke seadet toatemperatuuri kuivas ja puhtas kohas. Vältige varustuse sattumist otseste pääkesevalguse või teiste soojusallikate mõjuvalasse.

### 4.3 Hoolduskava

Soovitatavad miinimumnöuded hooldamiseks, mis tagavad alati töökoras varustuse.

## 4.4 Osade vahetamine

Kasutage ainult Sundströmi originaalvaruosi. Seadme modifitseerimine on keelatud. Mitteoriginaalvaruosaade kasutamine või kaitsevahendi modifitseerimine võib vähendada seadme kaitsevõimet ja tühistab seadmele antud heaksiduid.

### 4.4.1 Higipaela vahetamine

Higipael on kinnitatud takjakinnisega otsmikupaela külge. Toimige järgmiselt.

- Tõmmake higipael eemale.
- Paigaldage takjakinnis kareda poolega otsmikupaela poole nii, et eemaldatav ots jääks üles.

### 4.4.2 Pika SR 561 Tyveki kaitsemaski vahetamine

- Eemaldage voolik adapterist.
- Vabastage visiiri ülemisel serval asuvad kolm kinnitustihvti.
- Pöörake kaitsemask seest välja.
- Vabastage voolikupaigaldi sel olev kinnitustihvt ja tõmmake kaitsemask pearihmalt maha. Joonis 9.
- Pange uus kaitsemask enda ette nii, et visiir jääks ülespoole.
- Kinnitage voolikupaigaldi sel kinnitustihvt ja tõmmake kaitsemask pearihmale.
- Fikseerige pearihm kolme kinnitustihvtiga visiiri ülemise serva külge. Alustage keskmisest.
- Paigaldage voolik adapterisse.
- Kontrollige, et pearihm oleks sirgelt kaitsemaski peal ja kaitsemaski voolikuava ei oleks keerdunud ümber vooliku.

### 4.4.3 Lühikese SR 562 Tyveki kaitsemaski vahetamine

- Eemaldage voolik adapterist.
- Vabastage näotihendi kummipaelad, mis on kinnitatud otsmikupaelale, takjakinniste kõrvale. Joonis 10.
- Eemaldage takjakinnised.
- Vabastage visiiri ülemisel serval asuvad kolm kinnitustihvti.
- Töstke pearihm kaitsemaskist välja.
- Pange uus kaitsemask enda ette nii, et visiir jääks allapoole.
- Võtke ühe käega kinni pearihma esiosast ja sisestage see kaitsemaski. Joonis 11.
- Veenduge, et takjakinnis oleks venitatud pearihma otsmikupaela alla (jn 12), ja kinnitage kaitsemask visiiri ülemisel serval asuva kolme kinnitustihvtiga.
- Voltige takjakinnised ümber otsmikupaela ja kinnitage need võimalikult tugevalt.
- Võtke kummist näotihend ja sisestage sõlm pearihmas olevasse võtmeauku. Fikseerimiseks tömmake kummipael pilu kitsamasse ossa. Joonis 13.
- Paigaldage voolik adapterisse.
- Kontrollige, et pearihm oleks sirgelt kaitsemaski peal ja kaitsemaski voolikuava ei oleks keerdunud ümber vooliku.

### 4.4.4 Vooliku vahetamine, SR 561 / SR 562

- Voltige kaitsemaski riie voolikupaigaldi juurest üles. Joonis 14.
- Painutage voolikut ja tömmake see adapterist välja. Joonis 15.
- Paigaldage uus voolik pearihma vastupidises järiekorras. Ühel voolikuühendusel on O-röngas. Joonis 3. See ots tuleb ühendada respiraatori või suruõhusüsteemiga. Joonis 4.

### 4.4.5 Pearihma vahetamine

Järgige eelmistest juhistest neid osi, kus kirjeldati vooliku vahetamist.

	Enne kasutamist	Pärast kasutamist
Visuaalne kontroll	●	●
Talitluskontroll	●	
Puhastamine		●

## 5. Tehnilised andmed

### Kaalud

SR 561: ligikaudu 450 g, k.a. voolik.  
SR 562: ligikaudu 420 g, k.a. voolik.

### Materjalid

- Kaitsemask: Tyvek 1443R, 200 µm
- SR 561 kaelatihend: puuvill/modaal/lükra
- SR 562 näötihend: polüamiid/lükra
- Hingamisvoolik: polüuretaan (PU)
- Visiir: 0,5 mm PETG

### Temperatuurivahemik

- Hoiustamistemperatuur: alates -20 kuni +40 °C suhtelisel õhuniiskusel alla 90 %.
- Kasutamistemperatuur vahemikus -10 kuni +55 °C suhtelisel õhuniiskusel alla 90 %.
- Kasutustemperatuur koos respiraatoriga SR 500 EX on -10 kuni +40 °C.

### Kõlblikkusaeg

Seadme kõlblikkusaeg on viis aastat alates valmistamiskuupäevast.

### ATEX-i koodid

- II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

### ATEX-i markeeringute seletus

	Plahvatuskaitse märk
II	Seadmerühm (muud plahvatusohlikud keskkonnad peale kaevanduste)
2 G	Seadme kategooria (2 = kõrge kaitsetase, tsoon 1, G = gaas)
2 D	Seadme kategooria (2 = kõrge kaitsetase, tsoon 21, D = tolm)
Ex	Plahvatuskaitse
ib	Kaitsetüüp (sissehitatud turvalisus)
IIB	Gaasirühm (etüleen)
IIIC	Tolmurühm (elektrit juhtiva tolmuga tsoon)
T3	Temperatuuriklass, gaas (max pinnatemperatuur +200 °C)
T195°C	Temperatuuriklass, tolm (max pinnatemperatuur +195 °C)
Gb	Seadme kaitsetase, gaas (kõrge kaitsetase)
Db	Seadme kaitsetase, tolm (kõrge kaitsetase)

Tüübikinnitused on ATEX-direktiivi kohaselt väljastanud tööndamisasutus nr 0470.

NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Norra



Vaadake kasutusjuhendit



CE kinnitus

INSPEC International

Limited



Suheline niiskus



Temperatuurivahemik

## 7. Kinnitus

- SR 561 ja SR 562 vastavad koos respiraatoriga SR 500/SR 700 või SR 500 EX standardile EN 12941:1998, klass TH3.
- SR 561 ja SR 562 vastavad koos respiraatoriga SR 500 EX ATEX-direktiivile 2014/34/EL ja IECEx-i kavale.
- SR 561 ja SR 562 koos suruõhuliitmiku SR 507 ja õhuvoolikuga SR 358 või SR 359 on kinnitatud standardi EN 14594:2005, klassi 3B kohaselt.
- SR 561 ja SR 562 koos suruõhuliitmiku SR 507 ja õhuvoolikuga SR 360 on kinnitatud standardi EN 14594:2005, klassi 3A kohaselt.

PPE määruse (EL) 2016/425 tüübikinnituse sertifikaadi on väljas- tanud teavitatud asutus nr 0194. Aadressi leiate kasutusjuhendi tagakaanelt.

ELi vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

# SR 561- ja SR 562 -huput

1. Yleistä
2. Osat
3. Käyttö
4. Huolto
5. Tekniset tiedot
6. Merkin selitys
7. Hyväksyntä

## 1. Yleistä

Hengityssuojaimen käyttö on aina määritettävä hengityksen suojausohjelmassa. Ohjeita on standardissa EN 529:2005. Standardissa olevat ohjeet korostavat hengityksensuojaushelman tärkeitä osa-alueita, mutta ne eivät kuitenkaan korvaa kansallisia ja paikallisia määräyksiä.

Jos haluat lisätietoja varusteiden valinnasta tai huollostaa, ota yhteyttä esimieheesi tai jälleenmyyjään. Voit myös ottaa yhteyttä Sundström Safety AB:n tekniseen tukeen.

### 1.1 Järjestelmän kuvaus

- SR 561 (kuva 1) suojaa hengityselimiä, päättä ja hartioita
- SR 562 (kuva 2) suojaa hengityselimiä ja päälaakea
- Vaihdettava Tyvec-huppu
- PETG-visiiri
- Ilmavirta estää visiirin huurtumusta
- Säädettävä päänauhasto
- Säädettävä kaulativede (SR 561) ja kasvotivede (SR 562)
- Joustava hengitysletku (SR 569)
- Varustettu uloshengitysventtiiliillä (SR 562).

SR 561- ja SR 562 -huppuja voidaan käyttää yhdessä SR 500 EX-puhaltimen kanssa räjähdysherkissä ympäristöissä. SR 561- ja SR 562 -hupputaide voidaan myös käyttää yhdessä SR 500/SR 700 -vakiopuhaltimen tai SR 507 -paineilmalaitteen kanssa, mutta ei räjähdyksalitteissa ympäristöissä. Ennen käytöötä nämä käyttöohjeet sekä puuhaltimin, suodatin ja paineilmalaitteen käyttöohjeet on luettava huolellisesti. Kytket hengitysletkut suodattimilla varustettuun puhaltimeen. Kasvo-osassa muodostuva ylipaine estää hiukkasten ja muiden epäpuhtauksien pääsyn hengitysalueelle.

### 1.2 Käyttöalueet

SR 561-/SR 562 -hupputaide voidaan käyttää yhdessä SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puuhaltimen tai SR 507 -paineilmalaislaitteen kanssa vaihtoehtona suodattimella varustettuille hengityssuojaileille kaikissa sellaisissa käyttökohteissa, joihin niitä on suositeltu. Tämä koskee varsinkin raskaita, lämpimää tai pitkäkestoisia töitä. Kasvo-osaan valinnassa on huomioidava seuraavat asiat:

- Epäpuhtaustyypit
  - Ilman koostumus
  - Työtahti
  - Suojausvaatimukset hengityssuojaimen tarpeen lisäksi
- Riskianalyysi on tehtävä sellaisen henkilön toimesta, jolla on riittävä aiheeseen liittyvä koulutus ja kokemus.

### 1.3 Varoitukset/rajoitukset

Huomaa, että hengityssuojaimen käyttöä koskevat määräykset voivat vaihdella maasta riippuen.

#### Varoitukset

Varustetta ei saa käyttää seuraavissa tapauksissa:

- jos puhallin ei ole käynnissä. Tässä epänormaalissa tilanteessa laite ei suojaa käyttäjää. Lisäksi on olemassa vaara, että hillimonoksidia (hakkää) kertyy nopeasti kypärän kasvo-osaan, josta seuraa happikato.
- jos epäpuhautaudet ovat tuntemattomia,
- välittömästi hengelle tai terveydelle vaarallisissa (IDLH) ympäristöissä,
- ympäristöissä, joissa ympäriöivä ilma on haurastettua tai sen haurapitoisuus ei ole normaali,
- jos sinulla on hengitysvaikeuksia,
- jos tunnet epäpuhtauksien hajua tai makua,
- jos tunnet huimausta tai pahoinvointia tai olosi on muuten epämukava.

#### Rajoitukset

- Jos käyttäjän työtahti on erittäin kova, kasvo-osaan sisään voi syntyä alipainetta sisäänhengityksen aikana, mikä saattaa aiheuttaa kasvo-osen vuotoa.
- Jos kasvotivede ei ole tiivisti kasvoja vasten (SR 562), kasvo-osaan ei muodostu riittävästi painetta oikean suojaamiseksi.
- Jos varustetta käytetään erittäin tiivistessä ympäristössä, sen suojaerkerroin voi laskea. Laite on tiivistettävä kasvoja vasten, jotta huppu paineistuu vuotojen estämiseksi. Se voi olla vaikeata saavuttaa, jos käytäjällä on parta tai pulisongit.
- Varmista, ettei hengitysletku muodosta silmukkaa, joka voi tarttua ympäristössä oleviin esineisiin.
- Älä milloinkaan käytä hengitysletkua varusteen nostamiseen tai kuljettamiseen.

## 2. Osat

### 2.1 Toimitustarkastus

Tarkista, että varuste on pakkausluetteloon mukaan täydellinen ja vahingottumaton.

#### Pakkausluettelo

- Huppu hengitysletkuna
- Käyttöohjeet
- Puhdistuspyyhe

### 2.2 Lisävarusteet / varaosat

#### Osa

- |                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Tyvec-huppu, pitkä, SR 561 -malliin | Tilausnumero<br>R06-5001 |
| Tyvec-huppu, lyhyt, SR 562 -malliin | R06-5101                 |
| Päänauhasto (kuva 7)                | R06-5002                 |
| SR 569 -letku                       | R06-5003                 |
| Letkun o-rengas                     | R06-0202                 |
| Hikinauha                           | R06-0504                 |
| Puhdistuspyyheitä, 50 kpl laatikko  | H09-0401                 |

## 3. Käyttö

### 3.1 Asennus

Katso myös SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puhallinyksikön tai SR 507 -paineilmalaitteen käyttöohjetta, mikäli niitä käytetään.

#### Hengitysletku

Yhdessä letkuliitännässä on o-rengas. Kuva 3. Tämä pää on kytettävä puhaltimeen/paineilmalaitteeseen. Kuva 4.

## 3.2 Pukeminen

Katso myös SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puhallinyksikön tai SR 507 -paineilmalaitteen käytööhjettä, mikäli niitä käytetään.

- SR 561, pitkä huppu: Tarta hupun aukon molempien puoliin käsillä. Kuva 5. Vedä huppu varovasti pääsi yli.
- SR 562, lyhyt huppu: tartu letkuiluun keeseen yhdellä kädellä ja hupun kaulosaan toisella kädellä. Kuva 6.
- Aseta leukasi huppuun. Pidä kiinni hupusta ja vedä se pääsi yli.
- Säädää huppu sitten, että se tiivistyy joka puolella kasvoillesi (lyhyt huppu SR 562) ja istuu tiiviisti ja mukavasti. Kasvotivisteen kuminauhaa (lyhyt huppu SR 562) tai kaulanauhaa (pitkä huppu SR 561) voidaan säätää tarvittaavaan pituuteen.
- Säädää hupun leveyttä tarvittaessa päänauhaston takaosan nupilla. Kuva 7. Nuppi sijaitsee hupun sisäpuolella, letkun alapuolella, mutta sitä voidaan käyttää ulkopuolella riisumatta huppuu. Vähennä leveyttä käänntämällä nuppia myötäpäivään ja lisää leveyttä käänntämällä nuppia vastapäivään.
- Täydellisen istuvuuden saavuttaminen saattaa edellyttää hupun riisumista ja päänauhaston syvyyden säätämistä. Kuva 7.
- Varmista, että hengitysletku kulkee selkääsi pitkin eikä ole kiertellä. Kuva 8.

## 3.3 Riisuminen

Älä riisi varustetta, ennen kuin olet poistunut vaaralliselta alueelta.

Katso myös SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puhallinyksikön tai SR 507 -paineilmalaitteen käytööhjettä, mikäli niitä käytetään.

- Löysää kasvotivistettä (lyhyt huppu SR 562) tai kaulanauhaa (pitkä huppu SR 561). Hätitilanteessa huppu voidaan riisiä kuminauhan ollessa kiristettyynä.

Varusteet on puhdistettava ja tarkistettava käytön jälkeen. Katso 4 Huolto.

## 4. Huolto

Varusteet puhdistavan ja huoltavan henkilön on oltava tehtävään koulutettu ja kokenut.

### 4.1 Puhdistaminen

Päivittaiseen hoitoon suositellaan Sundströmin puhdistuspyyhettä SR 5226. Jos varusteet ovat erittäin likaisia, ne voi puhdistaa pehmeällä harjalla tai sienellä ja vedellä, jossa on astianpesuainetta tai vastaavaa. Huuhtele varusteet ja anna kuivua. Desinfioi huppu tarvitseessa suihkuttamalla siihen 70 % etanol- tai isopropanoliliuosta.

**HUOMIO! Puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia!**

### 4.2 Säilyttäminen

Puhdistetut varusteet säilytetään puhtaassa ja kuivassa paikassa huoneenlämmössä. Vältä varusteiden altistumista suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille.

### 4.3 Huoltoaiataulu

Suositeltut minimivaatimukset huoltoaiateille varusteen pitämiseksi varmasti toimintakunnossaan.

	Ennen käyttöä	Käytön jälkeen
Silmämääräinen tarkastus	●	●
Toimintatesti	●	
Puhdistaminen		●

## 4.4 Vaihdon osat

Käytä aina alkuperäisiä Sundströmin vaihdon osia. Älä tee varusteisiin muutoksia. Muiden kuin alkuperäisten osien käytäminen ja muutosten tekeminen varusteisiin voi aiheuttaa suojaavaa vaikutusta ja kumota tuotteen hyväksynnät.

### 4.4.1 Hikinauhan vaihdon

Hikinauha on kiinnitetty tarranauhalla otsapantaan. Toimi seuraavasti:

- Vedä hikinauha irti.
- Kiinnitä tarhanauha karhea puoli otsapantaan päin ja lovi ylöspäin.

### 4.4.2 Pitkän SR 561 -Tyvec-hupun vaihtaminen

- Vapauta letku sovitimesta.
- Vapauta kolme painoikiinnikettä visiiriin yläreunasta.
- Käännä huppu nurinpäin.
- Vapauta painoikiinnike letkuliitännästä ja vedä huppu irti päänauhastosta. Kuva 9.
- Aseta uusi huppu eteesi visiiri ylöspäin.
- Kiinnitä painoikiinnike letkuliitännään ja vedä huppu päänauhaston yli.
- Kiinnitä päänauhasto kolmella painoikiinnikkeellä visiiriin yläreunaan. Aloita keskimmäisestä painoikiinnikkeestä.
- Kiinnitä letku sovittimeen.
- Tarkista, että päänauhasto on suorassa hupussa ja että hupun letkutie ei ole kiertynyt letkun ympärille.

### 4.4.3 Lyhyen SR 562 -Tyvec-hupun vaihtaminen

- Vapauta letku sovitimesta.
- Vapauta tarranauhoiden viereen otsapantaan kiinnitetty kasvotivisteen kuminauhat. Kuva 10.
- Irrota tarranauhat.
- Vapauta kolme painoikiinnikettä visiiriin yläreunasta.
- Nosta päänauhasto ulos hupusta.
- Aseta uusi huppu eteesi visiiri alaspaan.
- Tarta kiinni päänauhaston etuosasta yhdellä kädellä ja aseta se huppuun. Kuva 11.
- Varmista, että tarranauha on venytetty päänauhaston otsapannan alle (kuva 12) ja kiinnitä huppu kolmella painoikiinnikkeellä visiiriin yläreunaan.
- Taita tarranauhat otsapannan ympäri ja kiinnitä ne mahdollisimman tiukasti.
- Ota kasvotivisteen kuminauha ja aseta solmu päänauhaston avaimenrekäaukkoon. Kiinnitä se vetämällä kuminauha aukon kapeaan osaan. Kuva 13.
- Kiinnitä letku sovittimeen.
- Tarkista, että päänauhasto on suorassa hupussa ja että hupun letkutie ei ole kiertynyt letkun ympärille.

### 4.4.4 Vaihda letku, SR 561/SR 562

- Taita hupputangas ylös letkuliinikkeen kohdalta. Kuva 14.
- Taita letku ja vedä se irti sovitimesta. Kuva 15.
- Asenna uusi letku päänauhastoon päävastaisessa järjestyksessä. Yhdessä letkuliitännässä on o-rengas. Kuva 3. Tämä pää on kytettävä puhaltimeen/paineilmalaitteeseen. Kuva 4.

### 4.4.5 Päänauhaston vaihdon

Suorita yllä olevien hupun vaihtoa koskevien ohjeiden asiaankuuvat toimenpiteet.

## 5. Tekniset tiedot

### Painot

SR 561: Noin 450 g, sisältäen letkun.  
SR 562: Noin 420 g, sisältäen letkun.

### Materiaalit

- Huppu: Tyvek 1443R, 200 µm
- SR 561:n kaulatiiviste: Puuvilla/modaali/lycra
- SR 562:n kasvotiviste: Polyamidi/lycra
- Hengitysletku: Polyuretaani (PU)
- Visiiri: 0,5 mm PETG

### Lämpötilat

- Varastointilämpötila: -20...+40 °C, ilman suhteellinen kosteus alle 90 %.
- Käyttölämpötila: -10...+55 °C, ilman suhteellinen kosteus alle 90 %.
- Käyttölämpötila yhdessä SR 500 EX -puhalmien kanssa on -10...+40 °C.

### Säilytysaika

Varusteen säilytysaika on viisi vuotta valmistuspäivästä laskien.

### ATEX-koodit:

- II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195 °C Db

### ATEX-merkintöjen tulkinta:

	Rajähdyssvaarallisen alueen merkintä.
II	Varusteryhmä (rajähdysherkät ympäristöt palopellillä varustettuja kaivoksia lukuun ottamatta).
2 G	Varustekategoria (2 = korkea suojaustaso, alue 1, G = kaasu).
2 D	Varustekategoria (2 = korkea suojaustaso, alue 21, D = pöly).
Ex	Rajähdyssuojattu.
ib	Sytytmissuojatyyppi (todellinen suoja).
IIB	Kaasuryhmä (eteen).
IIIC	Pölyryhmä (alue, jossa johtavaa pölyä).
T3	Lämpötilaluokka, kaasu (maksimipintalämpötila +200 °C).
T195°C	Lämpötilaluokka, pöly (maksimipintalämpötila +195 °C).
Gb	Varusteiden suojaustaso, kaasu (korkea suojaus).
Db	Varusteiden suojaustaso, pöly (korkea suojaus).

Typpihyväksynnät ATEX-direktiivin mukaan on myöntänyt ilmoitettu laitos nro 0470.

NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Norja.

## 6. Merkin selitys



Katso käytööhje



CE-hyväksynnän myöntäjä




INSPEC International

Limited



Suhteellinen kosteus



Lämpötilat

-XX°C +XX°C

## 7. Hyväksyntä

- SR 561 ja SR 562 yhdessä SR 500-/SR 700- tai SR 500 EX -puhalmien kanssa on hyväksytty standardin EN 12941:1998, luokan TH3 mukaisesti.
- SR 561 ja SR 562 yhdessä SR 500 EX -puhalmien kanssa on hyväksytty ATEX-direktiivin 2014/34/EU ja IECEx-standardin mukaisesti.
- SR 561 ja SR 562 yhdessä SR 507 -paineilmalislaitteen ja SR 358- tai SR 359 -limalenkien kanssa on hyväksytty standardin EN 14594:2005, luokan 3B mukaisesti.
- SR 561 ja SR 562 yhdessä SR 507 -paineilmalislaitteen ja SR 360 -limalenkien kanssa on hyväksytty standardin EN 14594:2005, luokan 3A mukaisesti.

Henkilönsuojaamia koskevan asetuksen (EU) 2016/425 mukaisen typpihyväksynnän on myöntänyt ilmoitettu laitos nro 0194. Katso osoite käytööhjeiden kääntöpuolelta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

# Cagoules SR 561 et SR 562

1. Informations générales
2. Éléments
3. Utilisation
4. Entretien
5. Caractéristiques techniques
6. Signification des symboles
7. Homologation

## 1. Informations générales

L'utilisation d'un respirateur doit faire partie d'un programme de protection respiratoire. Pour en savoir plus, consulter la norme EN 529:2005.

Les recommandations formulées dans ces normes mettent en avant les aspects fondamentaux d'un programme de protection respiratoire sans toutefois se substituer aux réglementations nationales ou locales.

En cas de doutes quant au choix ou au mode d'entretien de l'équipement de protection respiratoire, demander conseil au responsable d'encadrement ou contacter le point de vente de cet équipement. Il est également possible de s'adresser directement au service technique de Sundström Safety AB.

## 1.1 Description du système

- La cagoule SR 561 (illustration 1) protège les organes respiratoires, la tête et les épaules.
- La cagoule SR 562 (illustration 2) protège les organes respiratoires et le sommet de la tête.
- Cagoule remplaçable Tyvec.
- Visière en PETG.
- L'adduction d'air empêche la visière de s'embuer.
- Jeu de brides facilement ajustable.
- Réglage au cou (SR 561) et du joint facial (SR 562).
- Flexible d'alimentation en air (SR 569)
- Équipé d'une valve d'expiration (SR 562).

Les cagoules SR 561 et SR 562 peuvent être utilisées avec le ventilateur SR 500 EX en atmosphère explosive. Les modèles SR 561 et SR 562 peuvent également être utilisés avec le ventilateur standard SR 500/SR 700 ou l'appareil à air comprimé SR 507, mais dans ce cas uniquement dans des environnements non explosifs. Avant utilisation, ce mode d'emploi et ceux des ventilateurs, filtres et pièces d'air comprimé doivent être lus attentivement. Raccordez le flexible respiratoire au ventilateur, qui est équipé de filtres. La pression générée dans la visière empêche les particules et autres polluants de pénétrer dans la zone respiratoire.

## 1.2 Domaines d'applications

Les modèles SR 561/SR 562 associés aux ventilateurs SR 500/SR 500 EX/SR 700 ou au module d'air comprimé SR 507 peuvent être utilisés à la place d'un respirateur à filtre dans toutes les situations qui l'exigent, et plus particulièrement pour les travaux difficiles, dans la chaleur ou de longue durée. Lors du choix du casque, voici quelques facteurs à prendre en considération :

- Type de polluants
- Concentrations
- Pénibilité du travail
- Les exigences en matière de protection en plus du dispositif de protection respiratoire.

L'analyse des risques doit être confiée à un spécialiste ayant la formation et l'expérience requises.

## 1.3 Mises en garde/limitations

Notez que les règles d'utilisation de l'équipement de protection respiratoire peuvent varier d'un pays à l'autre.

### Mises en garde

L'équipement ne doit pas être utilisé

- Si le ventilateur est éteint. Dans cette situation inhabituelle, l'équipement n'apporte aucune protection à l'utilisateur. En outre, le dioxyde de carbone risque de s'accumuler rapidement dans le casque, entraînant une raréfaction conséquente de l'oxygène.
- Si la nature des polluants est inconnue.
- Si l'environnement concerné présente un danger direct pour la vie ou la santé (IDLH).
- Dans des environnements où l'air ambiant est enrichi en oxygène ou ne présente pas une teneur en oxygène normale.
- Si l'utilisateur éprouve des difficultés à respirer.
- Si l'utilisateur décèle une saveur ou une odeur anormale.
- Si l'utilisateur ressent des vertiges, des nausées ou d'autres désagréments.

### Limitations

- Si le travail est particulièrement pénible, il peut se créer lors de la phase d'inspiration une dépression à l'intérieur du casque, ce qui risque alors de provoquer des entrées d'air pollué.
- Si l'étanchéité n'est pas bonne au niveau du visage (SR 562), la pressurisation nécessaire pour garantir le facteur de protection correct n'est pas obtenue.
- Si l'équipement est utilisé dans un endroit, particulièrement venteux, le facteur de protection peut être réduit.
- L'équipement doit être correctement fixé au visage pour une pressurisation suffisante et la prévention d'éventuelles fuites. Cela peut être difficile à obtenir si l'utilisateur porte la barbe ou des favoris.
- Le flexible respiratoire ne peut former une boucle, laquelle pourrait s'accrocher à un objet dans votre environnement.
- Ne jamais utiliser ce flexible pour soulever ou transporter l'équipement.

## 2. Éléments

### 2.1 Vérification du contenu de la livraison

Contrôlez qu'il ne manque rien par rapport à la liste du contenu de l'emballage et que tout est en bon état.

#### Liste du contenu de l'emballage

- Cagoule avec tuyau respiratoire
- Mode d'emploi
- Serviette de nettoyage

### 2.2 Accessoires/pièces de recharge

Pièce	Référence
Cagoule Tyvec, longue, pour SR 561	R06-5001
Cagoule Tyvec, courte, pour SR 562	R06-5101
Jeu de brides (illustration 7)	R06-5002
Flexible SR 569	R06-5003
Joint torique pour flexible	R06-0202
Bandéau anti-transpiration	R06-0504
Serviettes de nettoyage Boîte de 50	H09-0401

## 3. Utilisation

### 3.1 Montage

Reportez-vous également à la notice d'utilisation des ventilateurs SR 500/SR 500 EX/SR 700 ou du module d'air comprimé SR 507, selon le cas.

#### Flexible d'alimentation en air

L'un des raccords de flexible est muni d'un joint torique. Illustration 3 Cette extrémité doit être reliée à l'unité/ventilateur d'air comprimé Illustration 4

### 3.2 Mise en place

Reportez-vous également à la notice d'utilisation des ventilateurs SR 500/SR 500 EX/SR 700 ou du module d'air comprimé SR 507, selon le cas.

- Cagoule de protection longue SR 561 : tenir chaque côté de l'ouverture de la cagoule d'une main. Illustration 5 Passez délicatement la cagoule par-dessus votre tête.
- Cagoule de protection courte SR 562 : saisir d'une main le support du tuyau et de l'autre le col de la cagoule. Illustration 6
- Placez votre menton dans la cagoule. Tenez la cagoule et tirez-la sur la tête.
- Ajustez la cagoule afin qu'elle soit bien étanche sur l'ensemble de votre visage (cagoule courte SR 562) et qu'elle soit bien collée et confortable. L'élastique du joint facial (cagoule courte SR 562) ou du col (cagoule longue SR 561) peut être ajusté à la longueur requise.
- Si nécessaire, ajustez la largeur de la cagoule à l'aide du bouton situé à l'arrière du jeu de brides. Illustration 7 Le bouton se trouve à l'intérieur de la cagoule, sous le flexible, mais vous pouvez l'atteindre d'extérieur sans avoir à retirer la cagoule. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la largeur et dans le sens inverse pour l'augmenter.
- Pour un ajustement parfait, il peut être nécessaire d'enlever la cagoule et de régler le jeu de brides. Illustration 7
- Vérifier que le flexible d'alimentation en air descend le long du dos et n'est pas vrillé. Illustration 8

### 3.3 Retrait

Attendez d'avoir quitté la zone dangereuse avant de retirer l'équipement.

Reportez-vous également à la notice d'utilisation des ventilateurs SR 500/SR 500 EX/SR 700 ou du module d'air comprimé SR 507, selon le cas.

- Desserrez le joint facial (cagoule courte SR 562) ou le col (cagoule longue SR 561). En cas d'urgence, la cagoule peut être retirée grâce à la bande élastique serrée.

Après utilisation, l'équipement doit être nettoyé et contrôlé. Voir 4 Entretien.

## 4. Entretien

La responsabilité du nettoyage et de l'entretien de l'équipement doit être confiée à un spécialiste compétent et dûment qualifié.

### 4.1 Nettoyage

Pour l'entretien quotidien, il est recommandé d'utiliser les lingettes nettoyantes Sundström SR 5226. Si l'équipement est particulièrement sale, le nettoyer avec une brosse souple ou une éponge imbibée d'une solution d'eau et de liquide pour la vaisselle ou similaire. Rincer ensuite et laisser sécher. Au besoin, désinfecter le masque en pulvérisant une solution d'isopropanol ou d'éthanol à 70 %.

**REMARQUE ! Ne jamais utiliser de solvant.**

### 4.2 Stockage

Après nettoyage, l'équipement doit être stocké dans un emplacement sec et propre, à température ambiante. Évitez la lumière directe du soleil ou toute autre source de chaleur.

### 4.3 Schéma d'entretien

Exigences minimales relatives aux routines de maintenance permettant à l'utilisateur d'être assuré d'avoir un équipement en bon état en permanence.

	Avant utilisa- tion	Après utilisation
Contrôle visuel	●	●
Contrôle de fonc- tionnement	●	
Nettoyage		●

### 4.4 Remplacement de pièces

Utiliser exclusivement des pièces de recharge Sundström d'origine. N'apporter aucune modification à l'équipement. L'utilisation de pièces pirates ou une modification effectuée au niveau de l'équipement peut réduire son efficacité et rendre caducs les agréments dont il fait l'objet.

#### 4.4.1 Remplacement du bandeau anti-transpiration

Le bandeau anti-transpiration est fixé à la sangle frontale au moyen d'une bande Velcro. Procéder comme suit :

- Retirez le bandeau anti-transpiration.
- Positionnez la bande Velcro côté rugueux vers la sangle frontale, la cannelure tournée vers le haut.

#### 4.4.2 Remplacement de la cagoule longue SR 561 Tyvec

- Libérez le flexible de l'adaptateur.
- Détachez les trois pressions sur le dessus de la visière.
- Retournez la cagoule.
- Détachez la pression de la fixation du flexible et tirez la cagoule du jeu de brides. Illustration 9
- Placez la nouvelle cagoule devant vous, avec la visière vers le haut.
- Attachez la pression à la fixation du flexible et tirez la cagoule sur le jeu de brides.
- Fixez le jeu de brides grâce aux trois pressions sur le dessus de la visière. Commencez par celle du milieu.
- Assemblez le flexible sur l'adaptateur.
- Vérifiez que le jeu de brides est droit dans la cagoule et que le passage du tuyau de la cagoule n'est pas vrillé autour du tuyau.

#### 4.4.3 Remplacement de la cagoule courte SR 562 Tyvec

- Libérez le flexible de l'adaptateur.
- Relâchez les élastiques du joint facial fixés sur la bande frontale à côté des bandes Velcro. Illustration 10
- Retirez les bandes Velcro.
- Détachez les trois pressions sur le dessus de la visière.
- Soulevez le jeu de brides hors de la cagoule.
- Placez la nouvelle cagoule devant vous, avec la visière vers le bas.
- Attrapez la partie avant du jeu de brides à l'aide d'une main et insérez-la dans la cagoule. Illustration 11
- Veillez à ce que la bande Velcro soit tendue sous la bande frontale du jeu de brides (Illustration 12) et fixez la cagoule au moyen des trois boutons-pression situés sur le bord supérieur de la visière.

- Reillez les bandes Velcro autour de la partie frontale et fixez-les aussi fermement que possible.
- Prenez l'élastique du joint facial et insérez le noeud dans l'ouverture du trou de serrure du jeu de brides. Fixez en tirant l'élastique dans la partie étroite de la fente. Illustration 13
- Assemblez le flexible sur l'adaptateur.
- Vérifiez que le jeu de brides est droit dans la cagoule et que le passage du tuyau de la cagoule n'est pas vrillé autour du tuyau.

## 4.4.4 Remplacement du flexible, SR 561/ SR 562

- Reillez le tissu au niveau de la fixation du flexible. Illustration 14
- Tournez le flexible et retirez-le de l'adaptateur. Illustration 15
- Installez le nouveau flexible dans le jeu de brides dans l'ordre inverse. L'un des raccords de flexible est muni d'un joint torique. Illustration 3 Cette extrémité doit être reliée à l'unité/ventilateur d'air comprimé Illustration 4

## 4.4.5 Remplacement du jeu de brides

Respectez les pièces dont il est fait mention dans les instructions ci-dessus relatives au remplacement du flexible.

## 5. Caractéristiques techniques

### Poids

SR 561 : Approx. 450 g, avec le flexible

SR 562 : Approx. 420 g, avec le flexible

### Matériaux

- Cagoule : Tyvek 1443R, 200 µm
- Joint d'étanchéité du cou du SR 561 : Cotton/modal/lycra
- Mentonnière d'étanchéité SR 562 Polyamide/lycra
- Flexible d'alimentation en air : Polyréthane (PU)
- Visière/oculaire : 0,5 mm PETG

### Plage de température

- Température de stockage : de -20 à + 40 °C à une humidité relative inférieure à 90 %.
- Température d'utilisation : de -10 à + 55 °C à une humidité relative inférieure à 90 %.
- La température d'utilisation en cas de combinaison avec un ventilateur SR 500 EX est comprise entre -10 et +40 °C.

### Durée de conservation

L'équipement peut être stocké pendant 5 ans à partir de la date de fabrication.

## 7. Homologation

- Les protections SR 561 et SR 562 utilisées en combinaison avec les ventilateurs SR 500/SR 700 ou SR 500 EX, sont homologuées selon la norme EN 12941:1998, classe TH3.
- Les protections SR 561 et SR 562 utilisées en combinaison avec le ventilateur SR 500 EX, sont homologuées selon la Directive ATEX 2014/34/UE et le schéma de certification IECEx.
- Les protections SR 561 et SR 562 utilisées avec un module à air comprimé SR 507 et avec un flexible à air SR 358 ou SR 359 sont homologuées selon la norme EN 14594:2005, classe 3B.
- Les protections SR 561 et SR 562 utilisées avec un module à air comprimé SR 507 et avec un flexible à air SR 360 sont homologuées selon la norme EN 14594:2005, classe 3A.

L'homologation de type Règlement EPI (UE) 2016/425 a été délivrée par l'organisme compétent n° 0194. L'adresse figure au verso du mode d'emploi.

La déclaration de conformité européenne est disponible sur le site [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

### Codes ATEX :

- II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195 °C Db

### Explications des codes ATEX :

	Symbole de zone déflagrante.
II	Groupe d'équipement (atmosphères explosives autres que mines avec grisou).
2 G	Catégorie d'équipement (2 = Haut niveau de protection pour la zone 1, G = Gaz).
2 D	Catégorie d'équipement (2 = Haut niveau de protection pour la zone 21, D = Poussière).
Ex	Protection contre les explosions.
ib	Type de protection (Sécurité intrinsèque).
IIB	Groupe de gaz (Éthylène).
IIIC	Groupe de matériaux contenant de la poussière (zone avec poussière conductrice).
T3	Classe de température, gaz (température de surface maximale + 200 °C).
T195°C	Classe de température, poussière (température de surface maximale + 195 °C).
Gb	Niveau de protection d'équipement, gaz (haut niveau de protection).
Db	Niveau de protection d'équipement, poussière (haut niveau de protection).

L'homologation de modèle conforme à la Directive ATEX a été délivrée par l'organisme notifié n° 0470.

NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Norvège.



Voir la notice d'utilisation

Label CE



INSPEC International

Limited



Humidité relative



Plage de température



-XX°C

+XX°C

1. Általános információk
2. Alkatrészek
3. Használat
4. Karbantartás
5. Műszaki leírás
6. A szimbólumok magyarázata
7. Engedélyek

## 1. Általános információk

A légzőkészüléket mindenkor a légzésvédelmi program részeként kell használni. Az EN 529:2005 szabvány további tudnivalókkal szolgál.

Az ezekben a szabványokban foglalt irányutatás rávílik a légzésvédőprogramok fontos szempontjaira, de nem helyettesíti a nemzeti vagy helyi előírásokat.

Ha bizonytalan a készülék kiválasztásával vagy ápolásával kapcsolatban, érdeklődjön a művezetőnél vagy az értékesítés helyszínén. A Sundström Safety AB műszaki ügyfélszolgálati osztálya ugyancsak készséggel nyújt felvilágosítást.

## 1.1. A rendszer leírása

- Az SR 561 (1. ábra) védelmet nyújt a légzőszervek, a fej és a vall számára.
- Az SR 562 (2. ábra) védelmet nyújt a légzőszervek és a fej felső része számára.
- Cserélhető Tyvek kámzsa
- PETG látómező
- A továbbított levegő páratlánítja a látómezőt
- Állítható fejpánt
- Állítható nyakrész tömítés (SR 561) és fejrész tömítés (SR 562)
- Flexibilis légzőcső (SR 569)
- Kilégzőszelep (SR 562)

Az SR 561 és az SR 562 kámzsa együtt alkalmazható az SR 500 EX ventilátoregységgel robbanásveszélyes környezetben. Az SR 561 és az SR 562 együtt alkalmazható továbbá az SR 500/SR 700 szabványos ventilátorral vagy az SR 507 sűrített levegős kiegészítővel, az utóbbit kizárolag olyan környezetben, amely potenciálisan nem robbanásveszélyes. Az alkalmazás előtt a jelen használati utasítást, illetve a felhasználástól függően a ventilátoregység, a különféle szűrők és a sűrített levegős kiegészítő használati utasítását is gondosan át kell tanulmányozni. Csatlakoztassa a légzőcsőt a szűrőkkel ellátott ventilátorhoz. A fejrészben generált túlonyomás megakadályozza a részecskek és egyéb szennyezőanyagok bejutását a belégzési zónába.

## 1.2. Alkalmazások

Az SR 561/SR 562 kámzsa az SR 500/SR 500 EX/SR 700 ventilátorral vagy az SR 507 sűrített levegős kiegészítővel együtt a szűrőszközök alternatívájaként használható olyan helyzetben, ahol ilyen eszközök használata javasolt. Ez különösen érvényes a nehéz, a meleg környezetben végzett és a hosszú időtartamú munkákra. A fejrész kiválasztásakor a következő tényezőket kell figyelembe venni:

- A szennyezőanyagok típusa
  - Koncentráció
  - A munka intenzitása
  - A légzésvédőkön túli munkavédelmi követelmények
- A kockázatelemzést megfelelően képzett, szakirányú tapasztalattal rendelkező személynek kell elvégeznie.

## 1.3. Figyelmeztetések/korlátozások

Vegye figyelembe, hogy a légzésvédők használatára vonatkozó szabályozás nemzetenkénti eltérést mutathat.

### Figyelmeztetések

A készülék nem használható:

- Ha a ventilátor nem működik. Ebben a rendellenes helyzetben a készülék nem nyújt védelmet. Ezenkívül a fejrész gyorsan feltölthető szén-dioxiddal, ami oxigénhányt idézhet elő.
- Ismeretlen szennyezőanyagok jelenléte esetén.
- Életet és egészséget közvetlenül veszélyeztető (IDLH) környezetben.
- Ha a környezeti levegő oxigénnel van dúsítva, vagy nem rendelkezik normál oxigéntartalommal.
- Ha légszíni nehézséget tapasztal.
- Ha szennyezőanyagok ízét vagy szagát érzi.
- Haszédűlést, hányinger vagy egyéb kellemetlen érzést tapasztal.

### Korlátozások

- Ha a felhasználó nagyon intenzív munkát végez, a belégzési fázis során a fejrészben negatív nyomás alakulhat ki, ami szívárgást idézhet elő a fejrészben.
- Ha a fejrész tömítése nem illeszkedik szorosan az archoz (SR 562), a fejrészben nem tud kialakulni a megfelelő védelmet biztosító nyomás.
- A védelemfaktor csökkenhet, ha a készüléket erős szélben használják.
- A készülékeknek megfelelően tömítenie kell az arcnál, hogy a kámszabában kialakuljon a beszivárgás megakadályozásához szükséges nyomás. Ezt nehéz elérni, ha a felhasználó szakállal vagy pofaszakállal rendelkezik.
- Gondoskodjon arról, hogy a légzőcső ne képezzent hurkot, ami beakadhat a közelj tárgyakra.
- Soha ne emelje vagy hordozza a készüléket a légzőcsőnél fogva.

## 2. Alkatrészek

### 2.1. Átvételi ellenőrzés

Ellenőrizze a csomagjegyzék alapján, hogy a készülék hiánytalan és sérülésemmentes-e.

### Csomagjegyzék

- Kámzsa légzőcsővel
- Használati utasítás
- Tisztítókendő

## 2.2. Tartozékok/pótalkatrészek

### Alkatrész

### Rendelési szám

Tyvek kámzsa, hosszú, az SR 561-hez	R06-5001
Tyvek kámzsa, rövid, az SR 562-höz	R06-5101
Fejpánt (7. ábra)	R06-5002
SR 569 légzőcső	R06-5003
Tömítőgyűrű a csőhöz	R06-0202
Homlokpánt	R06-0504
Tisztítókendő. 50 db-os doboz	H09-0401

### 3. Használat

#### 3.1. Összeszerelés

Ha a készüléket SR 500/SR 500 EX/SR 700 ventilátoregységgel vagy SR 507 sűrített levegős kiegészítővel használja, ezek használati utasítását is be kell tartani.

#### Légzőcső

Az egyik csőcsatlakozáson tömítőgyűrű található. 3. ábra. Ezt a véget kell a ventilátor-, illetve sűrített levegős egységhez csatolni. 4. ábra.

#### 3.2. Felhelyezés

Ha a készüléket SR 500/SR 500 EX/SR 700 ventilátoregységgel vagy SR 507 sűrített levegős kiegészítővel használja, ezek használati utasítását is be kell tartani.

- SR 561, hosszú kálmza: fogja meg kézzel a kálmza két nyílását. 5. ábra. Óvatosan húzza fel a kálmzsát a fejére.
- SR 562 rövid kálmza: fogja meg egyik kezével a cső rögzítését, a másikkal pedig a kálmza nyakrészét. 6. ábra.
- Igazítsa az állást a kálmzsába. Tartsa továbbra is a kálmzsát, majd húzza fel óvatosan a fejére.
- Állítsa be a kálmzsát úgy, hogy megfelelően szigeteljen az arca körül (SR 562 rövid kálmza), és kényelmes legyen. Az arcrész tömítésének gumiszalagja (SR 562 rövid kálmza) vagy a nyakszíj (SR 561 hosszú kálmza) a kívánt hosszúságra állítható.
- A kálmza szélessége szükség esetén a fejpánt hajtulján levő gombbal módosítható. 7. ábra. A gomb a kálmza belséjében, a cső alatt helyezkedik el, de kívülről, a kálmza levétele nélkül is elérhető. A gombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva csökkenheti, ellenkező irányba forgatva növelheti a szélességet.
- A tökéletes illeszkedés érdekében szükség lehet a kálmza levételére és a fejpánt megfelelő beállítására. 7. ábra.
- Ellenőrizze, hogy a légzőcső egyenesen fut-e végig a hátán, és nincs-e megcsavarodva. 8. ábra.

#### 3.3. Levétel

Amíg biztonságos távolságba nem kerül a veszélyes területtől, ne vegye le a készüléket.

Ha a készüléket SR 500/SR 500 EX/SR 700 ventilátoregységgel vagy SR 507 sűrített levegős kiegészítővel használja, ezek használati utasítását is be kell tartani.

- Lazítja meg az arcrész tömítését (SR 562 rövid kálmza) vagy a nyakszíjat (SR 561 hosszú kálmza). Vézhelyzetben a kálmzsát megszorított gumiszalaggal is le lehet venni.

Használat után tisztítja meg és ellenőrizze a készüléket. Lásd 4. Karbantartás.

#### 4. Karbantartás

A készülék karbantartásáért és tisztításáért felelős személyeknek megfelelő köppzettséggel és gyakorlattal kell rendelkezniük az ilyen jellegű feladatok ellátásában.

#### 4.1. Tisztítás

A napi tisztításhoz SR 5226 Sundström tisztítókendő használata ajánlott. Ha a készülék erősen szennyezett, használjon mosogatószeres vízzel megnevezett lágy kefét vagy szívacsot. Öblítse le a készüléket, és hagyja megszáradni. Ha fertőtlenítés szükséges, permetezzen a kálmzsára 70%-os etanol- vagy izopropanol-oldatot.

**FONTOS!** Ne használjon oldószert a tisztításhoz!

#### 4.2. Tárolás

Tisztítás után kármelítéssel száraztahelyen, szobahőmérsékleten kell tárolni. Ne tegye ki közvetlen napfény és egyéb hőforrások hatásának.

#### 4.3. Karbantartási ütemterv

A karbantartási eljárásra vonatkozó minimális követelmények teljesítésével biztosítja, hogy a készülék minden használható állapotban legyen.

	Használat előtt	Használat után
Szemrevételezés	•	•
Működés ellenőrzése	•	
Tisztítás		•

#### 4.4. Alkatrészcsere

Kizárolag eredeti Sundström alkatrészeket használjon. Nem módosítsa a készüléket. Nem eredeti alkatrészek használata vagy a készülék módosítása esetén gyengülhet a készülék védelmi funkciója, és veszélybe kerülhet a termék megfelelősége az előírásoknak.

##### 4.4.1. A homlokpánt cseréje

A homlokpántot tépőzár rögzíti a homlokszíjhoz. A következők szerint járjon el:

- Húzza le a homlokpántot.
- Illuszsa a tépőzárás szalagot a durvábbik oldalával a homlokszíjhoz és a felüli található bevágáshoz.

##### 4.4.2. A hosszú SR 561 Tyvek kálmza cseréje

- Válassza le a csövet az adapterről.
- Oldja ki a három rögzítőcsapot a látómező felső pereménél.
- Fordítsa ki a kálmzsát.
- Oldja ki a csőcsatlakozásnál található rögzítőcsapot, és húzza le a kálmzsát a fejpántról. 9. ábra.
- Helyezze maga elé az új kálmzsát úgy, hogy a látómező felfelé nézzen.
- Erősítse arögzítőcsapot a csőcsatlakozáshoz, és húzza a kálmzsát a fejpántra.
- Rögzítse a fejpántot a látómező felső peremén található három rögzítőcsap segítségével. A középsővel kezdje.
- Erősítse a csövet az adapterbe.
- Ellenőrizze, hogy a fejpánt egyenesen áll-e a kálmzsában, és hogy a kálmza csőcsatornája nem csavarodott-e meg a cső körül.

##### 4.4.3. A rövid SR 562 Tyvek kálmza cseréje

- Válassza le a csövet az adapterről.
- Oldja ki az arcrész tömítésének a homlokszíjhoz rögzített gumiszajt a tépőzárás szalagok mellett. 10. ábra.
- Távolítsa el a tépőzárás szalagokat.
- Oldja ki a három rögzítőcsapot a látómező felső pereménél.
- Emelje ki a fejpántot a kálmzsából.
- Helyezze maga elé az új kálmzsát úgy, hogy a látómező lefelé nézzen.
- Fél kézzel fogja meg a fejpántot, és helyezze be a kálmzsába. 11. ábra.
- Győződjön meg róla, hogy a fejpánt homlokpántja alatt feszes a tépőzárás szalag (12. ábra), és rögzítse a kálmzsát a látómező felső peremén található három rögzítőcsap segítségével.
- Hajtsa össze a tépőzárás szalagokat a homlokpánt körül, és rögzítse őket olyan szorosan, amennyire csak lehet.
- Fogja meg az arcrész tömítésének gumiszalagját, és helyezze be a csomót a fejpánt kulcslyuknyilásába. Rögzítse azt úgy, hogy a gumipántot belehúzza a nyílás keskeny részébe. 13. ábra.

- Erősítse a csövet az adapterbe.
- Ellenőrizze, hogy a fejpánt egyenesen áll-e a kármabszánban, és hogy a kármabszsa csőcsatlakozójára nem csavarodott-e meg a cső körül.

#### 4.4.4. A cső cseréje, SR 561/SR 562

- Hajtsa fel a kármabszsa szövétet a csőcsatlakozásnál. 14. ábra.
- Forgassa el a csövet, és húzza ki az adapterból. 15. ábra.
- Fordított sorrendben erősítse az új csövet a fejpántba. Az egyik csőcsatlakozásom tömítőgyűrű található. 3. ábra. Ezt a véget kell a ventilátor-, illetve sűrített levegős egységhez csatlakoztatni. 4. ábra.

#### 4.4.5. A fejpánt cseréje

Kövesse a cső cseréjével kapcsolatos fenti utasítások vonatkozó részeit.

### 5. Műszaki leírás

#### Tömeg

SR 561: körülbelül 450 g csővel együtt.

SR 562: körülbelül 420 g csővel együtt.

#### Anyagok

- Kármabszsa: Tyvek 1443R, 200 µm
- Az SR 561 nyakrész tömítése: pamut/modal/lycra
- Az SR 562 fejreszttömítése: poliamid/lycra
- Légzőcső: poliuretan (PU)
- Látómező: 0,5 mm PETG

#### Hőmérséklet-tartomány

- Tárolási hőmérséklet: -20 és +40 °C között, 90% alatti relatív páratartalomnál.
- Üzemeli hőmérséklet: -10 és +55 °C között, 90% alatti relatív páratartalomnál.
- Üzemeli hőmérséklet az SR 500 EX ventilátorregiszeggel történő használat során: -10 és +40 °C között.

#### Eltarthatósági időtartam

A készülék eltarthatósági időtartama a gyártás dátumától számított 5 évre.

### 6. A szimbólumok magyarázata



Lásd a használati utasítást



CE-jóváhagyó:

INSPEC International

Limited



Relatív páratartalom



Hőmérséklet-tartomány

### 7. Engedélyek

- Az SR 561 vagy SR 562 kármabszsa SR 500/SR 700 vagy SR 500 EX ventilátorral történő használata az EN 12941:1998, TH3 osztály szerint engedélyezett.
- Az SR 561 vagy SR 562 kármabszsa SR 500 EX ventilátorral történő használata a 2014/34/EK ATEX irányelv és az IECEx rendszer szerint engedélyezett.
- Az SR 561 és SR 562 kármabszsa SR 507 sűrített levegős kiegészítővel és SR 358 vagy SR 359 légzőcsővel megfelel az EN 14594:2005, 3B osztály előírásainak.
- Az SR 561 és SR 562 kármabszsa SR 507 sűrített levegős kiegészítővel és SR 360 légzőcsővel megfelel az EN 14594:2005, 3A osztály előírásainak.

Az egyéni védeőszközökkről szóló 2016/425/EU rendeleteknek megfelelő típusjóváhagyást a 0194. számú tanúsító szervezet adta ki. A szervezet címe megtalálható a használati utasítás hátlapján.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com) címen.

#### ATEX-kódok:

- II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

#### Magyarázat az ATEX-jelölésekhez:

	Robbanásvédelem jelé
II	Felszereléscsoporth (robbanásveszélyes légkörök, kivéve sűjtőleges bányák)
2 G	Felszereléskategória (2 = magas védelmi szint az 1. zónában, G = gáz)
2 D	Felszereléskategória (2 = magas védelmi szint a 21. zónában, D = por)
Ex	Robbanásvédelemmel ellátva
ib	Védelem típusa (belőő védelem)
IIB	Gázcsoporth (etilén)
IIIC	Por anyagcsoporth (vezető port tartalmazó terület)
T3	Hőmérsékleti osztály, gáz (maximális felületi hőmérséklet +200 °C)
T195°C	Hőmérsékleti osztály, por (maximális felületi hőmérséklet +195 °C)
Gb	Felszerelés védelmi szintje, gáz (magas védelem)
Db	Felszerelés védelmi szintje, por (magas védelem)

Az ATEX-irányelv szerinti típusjóváhagyási bizonyítványokat a 0470. számú bejelentett szervezet adta ki.

NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Norvégia

# Cappucci SR 561 e SR 562

1. Informazioni generali
2. Componenti
3. Uso
4. Manutenzione
5. Specifiche tecniche
6. Legenda dei simboli
7. Omologazione

## 1. Informazioni generali

Un programma di protezione delle vie respiratorie deve sempre prevedere l'uso di un respiratore adeguato. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla norma EN 529:2005.

La norma fornisce informazioni sugli aspetti più importanti di un programma di protezione delle vie respiratorie, ma non sostituisce le norme locali o nazionali.

In caso di dubbi riguardo alla scelta e alla cura dell'attrezzatura, rivolgersi al proprio supervisore al lavoro o al rivenditore, oppure contattare il reparto di Assistenza Tecnica di Sundström Safety AB.

### 1.1 Descrizione del sistema

- Il cappuccio SR 561 (Fig. 1) protegge gli organi respiratori, la testa e le spalle
- Il cappuccio SR 562 (Fig. 2) protegge gli organi respiratori e la parte superiore della testa
- Cappuccio sostituibile in Tyvek
- Visiera in PETG
- L'aria fornita mantiene la visiera disappannata
- Fasce regolabili per il capo
- Tenuta del collo (SR 561) e tenuta facciale (SR 562) regolabili
- Tubo flessibile di respirazione (SR 569)
- Dotato di valvola di respirazione (SR 562).

I cappucci SR 561 e SR 562 possono essere usati in combinazione con la ventola SR 500 EX in atmosfere esplosive. I cappucci SR 561 e SR 562 possono essere utilizzati anche con la ventola standard SR 500/SR 700 o l'accessorio per aria compressa SR 507, ma in questo caso solamente in ambienti che non siano potenzialmente esplosivi. Prima dell'uso, leggere e comprendere bene le presenti istruzioni per l'uso, nonché quelle delle ventole, dei filtri e dell'accessorio per aria compressa. Collegare il tubo flessibile di respirazione alla ventola dotata di filtri. La pressione positiva generata nel copricapo protettivo previene l'ingresso di particelle e altri inquinanti nella zona di respirazione.

### 1.2 Campi di impiego

I cappucci SR 561/SR 562, in combinazione con la ventola SR 500/SR 500 EX/SR 700 o l'accessorio per aria compressa SR 507, possono essere utilizzati in alternativa ai respiratori a filtro in tutte le situazioni in cui ne sia raccomandato l'uso. Ciò si applica in particolare a lavori pesanti, prolungati o in ambienti caldi. Nella scelta del copricapo protettivo è importante tenere in considerazione i seguenti fattori:

- Tipi di inquinanti
- Concentrazioni
- Carico di lavoro
- Requisiti di protezione in aggiunta al dispositivo di protezione delle vie respiratorie

L'analisi di rischio deve essere effettuata da persone in possesso di formazione adatta e dotate di esperienza nel settore.

## 1.3 Avvertenze/limitazioni

Si tenga presente che, a seconda del Paese, possono esistere differenze normative in merito all'uso delle attrezzature per la protezione respiratoria.

### Avvertenze

L'attrezzatura non deve essere utilizzata:

- se la ventola non funziona. In questa situazione anomala, l'attrezzatura non fornisce alcuna protezione. Sussiste inoltre il pericolo che il drossido di carbonio si accumuli rapidamente nel copricapo protettivo, con la conseguente mancanza di ossigeno.
- se gli agenti inquinanti sono sconosciuti.
- in ambienti che comportino rischi diretti per la salute o per la vita (IDLH).
- in ambienti in cui l'aria circostante è arricchita con ossigeno o non presenta un contenuto normale di ossigeno.
- se si avverte difficoltà di respirazione.
- se si percepiscono odori o saponi dell'inquinante.
- in presenza di vertigini, nausea o altri malesseri.

### Limitazioni

- In caso di lavoro molto intenso, durante l'inspirazione nel copricapo protettivo può crearsi una pressione negativa che comporta il rischio di perdite all'interno dello stesso.
- Se la tenuta facciale non è a contatto con il viso (SR 562), il copricapo protettivo non sarà adeguatamente pressurizzato per garantire la giusta protezione.
- Se l'attrezzatura viene usata in ambienti esposti a forti venti, il fattore di protezione può risultare ridotto.
- L'attrezzatura deve garantire l'isolamento del viso per assicurare che il cappuccio sia adeguatamente pressurizzato, in modo da evitare che si possano verificare perdite. Ciò può essere difficile da ottenere in presenza di barba o basette.
- Assicurarsi che il tubo flessibile di respirazione non formi un anello che potrebbe agganciare qualche oggetto nelle vicinanze.
- Non sollevare o sorreggere mai l'attrezzatura per il tubo flessibile di respirazione.

## 2. Componenti

### 2.1 Controllo della fornitura

Controllare che l'attrezzatura sia completa, in conformità alla relativa distinta, e che non sia danneggiata.

#### Distinta dei componenti forniti

- Cappuccio con tubo flessibile di respirazione
- Istruzioni per l'uso
- Salvietta detergente

### 2.2 Accessori/Ricambi

#### Componente

Cappuccio in Tyvek, lungo, per SR 561

N. d'ordine

R06-5001

Cappuccio in Tyvek, corto, per SR 562

R06-5101

Fasce per il capo (Fig. 7)

R06-5002

Tubo flessibile SR 569

R06-5003

O-ring per tubo flessibile

R06-0202

Fascia antisudore

R06-0504

Salviette detergenti, confezione da 50 pz

H09-0401

### 3. Uso

#### 3.1 Installazione

Fare riferimento anche alle istruzioni per l'uso della ventola SR 500/SR 500 EX/SR 700 o dell'accessorio per aria compressa SR 507, a seconda del dispositivo usato.

#### Tubo flessibile di respirazione

Un raccordo del tubo flessibile è dotato di O-ring. Fig. 3. Collegare questa estremità all'unità aria compressa/ventola. Fig. 4.

#### 3.2 Posizionamento

Fare riferimento anche alle istruzioni per l'uso della ventola SR 500/SR 500 EX/SR 700 o dell'accessorio per aria compressa SR 507, a seconda del dispositivo usato.

- SR 561, cappuccio lungo: Afferrare ciascun lato dell'apertura del cappuccio con le mani. Fig. 5. Posizionare con cautela il cappuccio sopra la testa.
- SR 562, cappuccio corto: afferrare il supporto del tubo flessibile con una mano e il colletto del cappuccio con l'altra. Fig. 6.
- Inserire il mento nel cappuccio. Mantenere la presa del cappuccio e posizionarlo sopra la testa.
- Regolare il cappuccio in modo che sia a tenuta tutto attorno al viso (cappuccio corto SR 562) e che risulti fissato saldamente e comodamente. La fascia elastica nella tenuta facciale (cappuccio corto SR 562) o la fascia per collo (cappuccio lungo SR 561) possono essere regolate alla lunghezza desiderata.
- Se necessario, regolare la larghezza del cappuccio mediante la manopola posta sul retro delle fascette per il capo. Fig. 7. La manopola è posizionata all'interno del cappuccio sotto il tubo flessibile, ma può essere raggiunta dall'esterno senza rimuovere il cappuccio. Ruotare la manopola in senso orario per ridurre la larghezza e in senso antiorario per aumentarla.
- Per garantire una tenuta perfetta, può essere necessario rimuovere il cappuccio e regolare le fascette per il capo. Fig. 7.
- Accertarsi che il tubo flessibile di respirazione scenda lungo la schiena e che non sia attorcigliato. Fig. 8.

#### 3.3 Rimozione

Non togliere l'attrezzatura finché non si è lontani dalla zona pericolosa.

Fare riferimento anche alle istruzioni per l'uso della ventola SR 500/SR 500 EX/SR 700 o dell'accessorio per aria compressa SR 507, a seconda del dispositivo usato.

Allentare la tenuta facciale (cappuccio corto SR 562) o la fascia per collo (cappuccio lungo SR 561). In situazioni di emergenza il cappuccio può essere rimosso senza allentare la fascia elastica. Dopo l'uso, pulire e controllare l'apparecchio. Vedere il par. 4 Manutenzione.

### 4. Manutenzione

Il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dell'attrezzatura deve essere adeguatamente formato e ben preparato allo svolgimento di tali compiti.

#### 4.1 Pulizia

Per la cura quotidiana si consiglia l'uso delle salviette detergente Sundström SR 5226. In caso di un elevato livello di sporcizia, utilizzare una spazzola morbida o spugna, inumidita con una soluzione di acqua e detersivo per stoviglie o similari. Sciacquare l'apparecchio e lasciarlo asciugare. Se necessario, nebulizzare una soluzione di alcol etilico o isopropilico al 70% per disinfeccarlo.

**NOTA IMPORTANTE! Per la pulizia, non usare mai solventi.**

#### 4.2 Stoccaggio

Dopo la pulizia, riporre l'attrezzatura in un luogo pulito e asciutto, a temperatura ambiente. Evitare di esporre l'attrezzatura alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore.

#### 4.3 Programma di manutenzione

Per garantire che l'attrezzatura sia sempre in condizioni di funzionamento ottimali, rispettare i requisiti di manutenzione minimi.

	Prima dell'uso	Dopo l'uso
Controllo visivo	•	•
Controllo del funzionamento	•	
Pulizia	•	

#### 4.4 Sostituzione dei componenti

Usare sempre ricambi originali Sundström. Non alterare l'attrezzatura. L'uso di ricambi non originali o l'apporto di modifiche possono ridurre l'effetto protettivo del dispositivo e compromettere le caratteristiche di omologazione.

##### 4.4.1 Sostituzione della fascia antisudore

La fascia antisudore è fissata alla fascia frontale con un nastro in velcro. Procedere come segue:

- Rimuovere la fascia antisudore.
- Applicare il nastro in velcro con la parte ruvida verso la fascia frontale e con la tacca alla sommità.

##### 4.4.2 Sostituzione del cappuccio lungo in Tyvek SR 561

- Staccare il tubo flessibile dall'adattatore.
- Staccare i tre bottoni a pressione sul bordo superiore della visiera.
- Capovolgere il cappuccio.
- Sganciare il bottone a pressione dall'attacco del tubo flessibile e rimuovere il cappuccio dalle fascette per il capo. Fig. 9.
- Posizionare il nuovo cappuccio di fronte a sé con la visiera rivolta verso l'alto.
- Aggiungere il bottone a pressione all'attacco del tubo flessibile e sistemare il cappuccio sulle fascette per il capo.
- Fissare le fascette per il capo con i tre bottoni a pressione sul bordo superiore della visiera, partendo da quello centrale.
- Montare il tubo flessibile nell'adattatore.
- Verificare che le fascette per il capo siano dritte nel cappuccio e che il passaggio del tubo flessibile del cappuccio non sia attorcigliato intorno al tubo flessibile.

##### 4.4.3 Sostituzione del cappuccio corto in Tyvek SR 562

- Staccare il tubo flessibile dall'adattatore.
- Staccare le fasce elastiche della tenuta facciale fissate alla fascia frontale accanto ai nastri in velcro. Fig. 10.
- Rimuovere i nastri in velcro.
- Staccare i tre bottoni a pressione sul bordo superiore della visiera.
- Estrarre le fascette per il capo dal cappuccio.
- Posizionare il nuovo cappuccio di fronte a sé, con la visiera rivolta verso il basso.
- Afferrare la parte anteriore delle fascette per il capo con una mano e inserirle nel cappuccio. Fig. 11.
- Assicurarsi che il nastro in velcro sia teso sotto la fascia frontale delle fascette per il capo (Fig. 12) e fissare il cappuccio con i tre bottoni a pressione sul bordo superiore della visiera.
- Piegare i nastri in velcro intorno alla fascia frontale e fissarli il più saldamente possibile.

- Prendere la fascia elastica della tenuta facciale e inserire il nodo nell'apertura del foro nelle fascette per il capo. Fissarlo tirando la fascia elastica nella parte stretta della fessura. Fig. 13.
- Montare il tubo flessibile nell'adattatore.
- Verificare che le fascette per il capo siano dritte nel cappuccio e che il passaggio del tubo flessibile del cappuccio non sia attorcigliato intorno al tubo flessibile.

#### 4.4.4 Sostituire il tubo flessibile, SR 561/ SR 562

- Ripiegare il tessuto del cappuccio sull'attacco del tubo flessibile. Fig. 14.
- Svitare il tubo flessibile ed estrarlo dall'adattatore. Fig. 15.
- Montare il nuovo tubo flessibile nelle fascette per il capo in ordine inverso. Un raccordo del tubo flessibile è dotato di O-ring. Fig. 3. Collegare questa estremità all'unità aria compressa/ventola. Fig. 4.

#### 4.4.5 Sostituzione delle fascette per il capo

Attenersi alle parti pertinenti delle istruzioni di cui sopra relative alla sostituzione del cappuccio.

### 5. Specifiche tecniche

#### Peso

SR 561: Circa 450 g, incluso il tubo flessibile.

SR 562: Circa 420 g, incluso il tubo flessibile.

#### Materiali

- Cappuccio: Tyvek 1443R, 200 µm
- Tenuta del collo del SR 561: Cotone/modal/lycra
- Tenuta facciale del SR 562: Poliammide/lycra
- Tubo flessibile di respirazione: Poliuretano (PU)
- Visiera: PETG da 0,5 mm

#### Intervallo di temperatura

- Temperatura di stoccaggio: da -20 a +40 °C con umidità relativa inferiore al 90%.
- Temperatura di utilizzo: da -10 a +55 °C con umidità relativa inferiore al 90%.
- La temperatura di utilizzo in combinazione con la ventola SR 500 EX è compresa tra -10 e +40 °C.

#### Durata di conservazione

L'apparecchiatura ha una durata di conservazione di 5 anni dalla data di produzione.

### 7. Omologazione

- I cappucci SR 561 e SR 562 in combinazione con la ventola SR 500/SR 700 o SR 500 EX sono omologati ai sensi della norma EN 12941:1998, classe TH3.
- I cappucci SR 561 e SR 562 in combinazione con la ventola SR 500 EX sono omologati ai sensi della direttiva ATEX 2014/34/UE e dello schema IECEx.
- I cappucci SR 561 e SR 562 in combinazione con l'accessorio per aria compressa SR 507 e il tubo per l'aria SR 358 o SR 359 sono omologati ai sensi della norma EN 14594:2005, classe 3B.
- I cappucci SR 561 e SR 562 in combinazione con l'accessorio per aria compressa SR 507 e il tubo per l'aria SR 360 sono omologati ai sensi della norma EN 14594:2005, classe 3A.

L'omologazione al Regolamento (EU) 2016/425 sui DPI è stata rilasciata dall'Organismo Notificato N. 0194. Per ottenerne l'indirizzo, consultare il retro delle istruzioni per l'uso.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

#### Codici ATEX:

- II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195 °C Db

#### Legenda dei dati di marcatura ATEX:

	Simbolo di protezione da esplosioni.
II	Gruppo apparecchi (atmosfere esplosive diverse da quelle di miniera con presenza di grisù).
2 G	Categoria apparecchi (2 = Alto livello di protezione, zona 1, G = Gas).
2 D	Categoria apparecchi (2 = Alto livello di protezione, zona 21, D = Polvere).
Ex	Protezione dalle esplosioni.
ib	Tipo di protezione (sicurezza intrinseca).
IIB	Gruppo gas (etilene).
IIIC	Gruppo materiali polveri (zona con polvere conduttrice).
T3	Classe di temperatura, gas (temperatura di superficie massima +200 °C).
T195°C	Classe di temperatura, polvere (temperatura di superficie massima +195 °C).
Gb	Livello di protezione delle apparecchiature, gas (protezione elevata).
Db	Livello di protezione delle apparecchiature, polvere (protezione elevata).

Le omologazioni conformi alla direttiva ATEX sono state emesse dall'Organismo notificato n. 0470.

NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Norvegia

### 6. Legenda dei simboli



Consultare le istruzioni per l'uso



Omologato CE da  
INSPEC International  
Limited



Umidità relativa



Intervallo di temperatura

# Gaubtuvas SR 561 ir SR 562

1. Bendra informacija
2. Dalys
3. Naudojimas
4. Techninė priežiūra
5. Techninės specifikacijos
6. Simbolio reikšmė
7. Patvirtinimas

## 1. Bendra informacija

Respiratoriaus naudojimas turi būti kvėpavimo apsaugos programos dalis. Informacijos ieškokite ES standarte EN 529:2005. Šiame standarte nurodyti svarbiausi kvėpavimo apsaugos aparatu programos reikalavimai, tačiau jie nepakeičia nacionalinių ar vietinių reglamentų.

Jeigu jūs abejojate dėl tinkamos įrangos pasirinkimo ir priežiūros, kreipkitės į savo darbų vadovą arba susisiekite su pardavėjo atstovu. Jūs taip pat galite kreiptis į „Sundström Safety AB“ techninės priežiūros skyrių.

## 1.1 Sistemos aprašymas

- Gaubtuvas SR 561 (1 pav.) apsaugo kvėpavimo organus, galvą ir pečius.
- Gaubtuvas SR 562 (2 pav.) apsaugo kvėpavimo organus ir galvos viršutinę dalį.
- „Tyvec“ nuimamas gaubtuvas
- PETG antveidlis
- Tiekiamas oras neleidžia rasoti antveidžiui
- Reguliuojamas galvos dirželis
- Reguliuojama kaklo (SR 561) ir veido kaukés gumos (SR 562)
- Lanksti kvėpavimo žarna (SR 569)
- Įmontuota iškvėpimo sklidė (SR 562)

Gaubtuvas SR 561 ir SR 562 galima naudoti kartu su ventiliatorius bloku SR 500 EX ten, kur gali įvykti sprogimas. Gaubtuvas SR 561 ir SR 562 taip pat galima naudoti kartu su standartiniu ventiliatoriumi SR 500 / SR 700 arba suspausto oro įrenginiu SR 507, tačiau tik ten, kur nekils sprogimas. Prieš naudojant gaminius, reikia atidžiai perskaityti naudotojo, ventiliatorius blokų, filtrų ir suspausto oro įrenginio instrukcijas. Prijunkite kvėpavimo žarną prie ventiliatoriaus, kuriame yra filtra. Galvos apdangale susidarantis teigiamas slėgis apsaugo jį nuo smulkų dalelių ir neleidžia kenksmingoms medžiagoms patekti į kvėpavimo zoną.

## 1.2 Pritaikymas

SR 561 / SR 562 kartu su ventiliatoriumi SR 500 / SR 500 EX / SR 700 arba suspausto oro įrenginiu SR 507 gali būti naudomi vietoj filtrojamo respiratoriaus tada, kai reikia filtruoti orą. Jie ypač tinkai sunkiai ar ilgai dirbant, taip pat dirbant tada, kai temperatūra yra aukšta. Pasirenkant galvos apdangala, reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius:

- teršalų rūšis;
- koncentracijas;
- darbo intensyvumą;
- saugos reikalavimus dirbant su kvėpavimo apsaugos įrenginiu.

Rizikos lygi turi nustatyti žmogus, turintis atitinkamą kvalifikaciją ir patirties šioje srityje.

## 1.3 Jspėjimai / aprubožimai

Atkreipkite dėmesį, kad apsauginės kvėpavimo įrangos naudojimo reikalavimai įvairose šalyse gali skirtis.

### Jspėjimai

Įrangą draudžiama naudoti šiais atvejais:

- neįjungtas ventiliatorius. Tokiu atveju įrenginys neapsaugo. Be to, galvos apdangale gali greitai susikaupti anglies dioksidu ir dėl to gali pritrūkti deguonys;
- kenksmingos medžiagos yra neatpažintos rūšies;
- aplinkose, kuriose kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ir sveikatai (IDLH);
- aplinkose, kuriose aplinkos oras prisotintas deguonies arba yra maža deguonies koncentracija;
- naudotojas pradeda dusti;
- užuodžiate arba jaučiate teršalo skonį;
- jei svaidsta galva, pykina ar jaučiamas kitoks diskomfortas.

### Aprubožimai

- Labai intensyviai dirbant, galvos apdangalo viršutinėje dalyje įkvėpimo metu gali susidaryti neigiamas slėgis, kuris gali sustabdyti oro tiekimą į galvos apdangalo viršutinę dalį.
- Jei veido kaukés guma nepriglunda prie veido (SR 562), galvos apdangale nesusidarys tinkamai apsaugai užtikrinti būtinas slėgis.
- Įrangos apsauginės savybės gali pablogėti, jeigu jি naudojama aplinkoje, kur pučia stiprus vėjai.
- Įrangą turi sandariai prisipausti prie veido, tokiu būdu užtikrinama, kad gaubtuve susidarys slėgis, kuris neleis orui iš aplinkos patekti į gaubtuva. Tai gali būti sunku, kai naudotojas yra su barzda ar žandenomis.
- Išsitinkite, kad kvėpavimo žarna nesusisukusij įkilpā ir neužkabins aplinkinių daiktų.
- Niekada nebandykite įrangos kelti ar nešti, paėmę už kvėpavimo žarnos.

## 2. Dalys

### 2.1 Komplektavimo patikra

Pagal pakavimo lapą patirkinkite įrangos komplektavimą ir ar ji nepažeista gabenant.

#### Pakavimo lapas

- Gaubtuvas su kvėpavimo žarna
- Naudojimo instrukcijos
- Valymo šluostė

### 2.2 Priedai ir atsarginės detalės

#### Dalis

	Užsakymo Nr.
„Tyvec“ ilgas gaubtuvas, skirtas SR 561	R06-5001
„Tyvec“ trumpas gaubtuvas, skirtas SR 562	R06-5101
Galvos dirželis (7 pav.)	R06-5002
Žarna SR 569	R06-5003
O formos žiedas žarna	R06-0202
Juostelė prakaitui sulaiķinti	R06-0504
Valymo servetėlės. Dėžutėje 50 vnt.	H09-0401

## 3. Naudojimas

### 3.1 Surinkimas

Taip pat skaitykite naudotojo instrukcijas apie ventiliatoriaus blokų SR 500 / SR 500 EX / SR 700 arba suspausto oro įrenginį SR 507 (prieklause nuo to, kurį naudojate).

#### Kvėpavimo žarna

Viena žarnos jungtis yra su sandarinimo žiedu (3 pav.). Šį galą reikia prijungti prie ventiliatoriaus ar suspausto oro įrenginio (4 pav.).

### 3.2 Užsidėjimas

Taip pat skaitykite naudotojo instrukcijas apie ventiliatoriaus blokų SR 500 / SR 500 EX / SR 700 arba suspausto oro įrenginį SR 507 (prieklause nuo to, kurį naudojate).

- Ilgas gaubtuvas SR 561: rankomis suimkite abi gaubtuvo angos puses (5 pav.). Atsargiai traukite gaubtuvą ant galvos.
- Trumpas gaubtuvas SR 562: viena ranka suimkite gaubtuvo laikiklį, kita – jo kaklo dalį (6 pav.).
- Jkiškite smakrą į gaubtuvą. Laikykite gaubtuvą ir traukite jį ant galvos.
- Pataisykite gaubtuvą taip, kad jis sandariai ir patogiai prisi spaustų prie veido (trumpas gaubtuvas SR 562). Guminų veido kaukės dirželį (trumpame gaubtuve SR 562) arba kaklo dirželį (ilgame gaubtuve SR 561) galima reguliuoti.
- Jei reikia, galvos dirželio užpakalinėje dalyje esančia rankenėle sureguliuokite gaubtuvą plotį (7 pav.). Rankenėlę įtaisyta gaubtuvu vidinėje pusėje po žarna, tačiau ją galima pasiekti iš išorės nei numiant gaubtuvą. Norėdami sumažinti plotį, pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, o norėdami padidinti – pasukite ją prieš laikrodžio rodyklę.
- Norint idealiai pritaikyti gaubtuvą prie galvos, galbūt reikės jį nusimti ir sureguliuoti galvos dirželio gylį (7 pav.).
- Jsitinkinkite, kad kvėpavimo žarna eina išilgai jūsų nugaros ir nėra susisukusi (8 pav.).

### 3.3 Nuėmimas

Nenusiimkite įrangos tol, kol neišeisite iš pavojingos zonos.

Taip pat skaitykite naudotojo instrukcijas apie ventiliatoriaus blokų SR 500 / SR 500 EX / SR 700 arba suspausto oro įrenginį SR 507 (prieklause nuo to, kurį naudojate).

- Atlaisvinkeite veido kaukės dirželį (trumpame gaubtuve SR 562) arba kaklo dirželį (ilgame gaubtuve SR 561). Jvykus avarijai, gaubtuvą galima nusimti tada, kai guminis dirželis yra užveržtas. Panaudojus įrangą reikia išvalyti ir patikrinti. Žr. 4 skyrių „Techninė priežiūra“.

## 4. Techninė priežiūra

Asmuo, atsakingas už įrangos valymą ir priežiūrą, turi būti to išmokytas ir gerai išmanysti šį darbą.

### 4.1 Valymas

Kasdien rekomenduojama valyti „Sundström“ valymo šluostėmis SR 5226. Labai išstęptą įrangą valykite švelniu šepeteliu ar kempine, sudrėkintais vandens tirpale, indų ploviklyje ar kitoje valymo priemonėje. Įrangą praplaukite ir palikite išdžiuti. Jei reikia dezinfekuoti, apjuprskite gaubtuvą 70 % etanolio arba izopropanolio tirpaliu.

**PASTABA! Niekada nevalykite tirpkliais!**

### 4.2 Laikymas

Išvalytą įrangą laikykite sausoje švarioje vietoje kambario temperatūroje. Venkite tiesioginių saulės spindulių arba kitų šilumos šaltinių.

### 4.3 Techninės priežiūros grafikas

Rekomenduojami minimalūs techninės priežiūros reikalavimai, kad įranga visada būtų tinkama naudoti.

	Prieš naudojimą	Po naudojimo
Regimoji patikra	●	●
Veikimo patikra	●	
Valymas		●

### 4.4 Daliu keitimasis

Visada naudokite originalias „Sundström“ dalis. Draudžiama keisti įrangos konstrukciją. Neoriginalių dalių naudojimas ar įrangos keitimasis gali pabloginti apsauginę funkciją, o gaminui suteiktai patvirtintiniai gali negalioti.

#### 4.4.1 Juostelės prakaitui sulaikyti keitimasis

Juostelė prakaitui sulaikyti pritvirtinta prie kaktos dirželio „Velcro“ juosteles. Atilkite toliau nurodytus veiksmus.

- Ištraukite juostelę prakaitui sulaikyti.
- Pritvirtinkite „Velcro“ juostą šiurkščiaja puse prie kaktos juostos ir griovelio viršuje.

#### 4.4.2 Ilgo SR 561 „Tyvec“ gaubtuvo keitimasis

- Atjunkite žarną nuo adapterio.
- Atlaisvinkeite tris antveidžio viršutinėje dalyje esančius spaustukus.
- Pasukite gaubtuvą į viršų.
- Atlabinkite žarnos spaustuką nuo žarnos tvirtinimo ir ištraukite gaubtuvą iš galvos dirželių (9 pav.).
- Naują gaubtuvą su antveidžiu viršuje padėkite priešais save.
- Priabinkite ir užspauskite spaustuką prie žarnos tvirtinimo ir užmaukite gaubtuvą ant galvos dirželių.
- Pritvirtinkite galvos dirželius trimis spaustukais prie viršutinio antveidžio krašto. Pradékite nuo viduriniojo.
- Pritvirtinkite žarną adapterje.
- Patirkinkite, ar galvos dirželis gaubtuve yra tiesus ir ar žarnos vamzdelis nesusisukęs.

#### 4.4.3 Trumpo SR 562 „Tyvec“ gaubtuvo keitimasis

- Atjunkite žarną nuo adapterio.
- Atlaisvinkeite gumininius veido kaukės dirželius, pritvirtintus prie kaktos dirželio šalia „Velcro“ juostų (10 pav.).
- Nuimkite „Velcro“ juostas.
- Atlaisvinkeite tris antveidžio viršutinėje dalyje esančius spaustukus.
- Ištraukite galvos dirželius iš gaubtuvu.
- Naują gaubtuvą su antveidžiu apačioje padėkite priešais save.
- Viena ranka paimkite galvos dirželių priekinę dalį ir jkiškite į gaubtuvą (11 pav.).
- Jsitinkinkite, kad „Velcro“ juosta yra po galvos dirželio kaktos juosta (12 pav.) ir trimis antveidžio viršuje esančiais spaustukais pritvirtinkite gaubtuvą.
- Sulenkite „Velcro“ juostas aplink kaktos juostą ir kuo tvirčiau jas užfiksukite.
- Paimkite veido kaukės dirželį ir jkiškite mazgą į galvos dirželio pagrindinę angą. Užfiksukite jį patraukdamai guminę juostą į siaurą angos dalį (13 pav.).
- Pritvirtinkite žarną adapterje.
- Patirkinkite, ar galvos dirželis gaubtuve yra tiesus ir ar žarnos vamzdelis nesusisukęs.

## 4.4.4 Pakeiskite žarną SR 561 / SR 562

- Atlenkite gaubtuvu medžiagą į viršų ties žarnos tvirtinimu (14 pav.).
- Žarną susukite ir ištraukite iš adapterio (15 pav.).
- Atvirkštine tvarka įstatykite naują žarną į galvos dirželius. Vieną žarnos jungtis yra su sandarinimo žiedu (3 pav.). Šį galą reikia prijungti prie ventiliatoriaus ar suspausto oro įrenginio (4 pav.).

## 4.4.5 Galvos dirželių keitimas

Skaitykite atitinkamas anksčiau pateiktų instrukcijų dalis, aprašančias, kaip reikia keisti gaubtuvą.

## 5. Techninės specifikacijos

### Svoriai

SR 561: apie 450 g su žarna.

SR 562: apie 420 g su žarna.

### Medžiagos

- Gaubtuvas: „Tyvek“ 1443R, 200 µm
- Gaubtuvu SR 561 kaklo kaukė: medvilnė, modalas arba laikra
- Gaubtuvu SR 562 veido kaukė: poliamidas arba laikra
- Kvėpavimo žarna: poliuretanas (PU)
- Antveidis: 0,5 mm PETG

### Temperatūra

- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +40 °C, kai santykinis drėgnis iki 90 %.
- Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +55 °C, kai santykinis drėgnis iki 90 %.
- Darbinė temperatūra, naudojant kartu su ventiliatoriumi SR 500 EX, yra nuo -10 iki +40 °C.

### Naudojimo trukmė

Įrangos naudojimo trukmė yra 5 metai nuo pagaminimo datos.

## 6. Simbolio reikšmė




Žr. naudotojo instrukcijas



CE atitiktį patvirtino  
„INSPEC International  
Limited“



Santykinis drėgnis



Temperatūra

## 7. Patvirtinimas

- Gaubtuvai SR 561 ir SR 562 kartu su SR 500 / SR 700 arba SR 500 EX ventiliatoriais yra patvirtinti pagal EN 12941:1998 TH3 klasės direktyvą.
- Gaubtuvai SR 561 ir SR 562 kartu su SR 500 EX ventiliatoriui yra patvirtinti pagal ATEX 2014/34/ES direktyvą ir IECEx schema.
- Gaubtuvai SR 561 ir SR 562 kartu su suspausto oro įrenginiu SR 507 bei oro žarna SR 358 arba SR 359 patvirtinti pagal EN 14594:2005 3B klasę.
- Gaubtuvai SR 561 ir SR 562 kartu su suspausto oro įrenginiu SR 507 bei oro žarna SR 360 patvirtinti pagal EN 14594:2005 3A klasę.

AAP reglamento (ES) 2016/425 tipo patvirtinimo sertifikatą išdavė notifikuotoji įstaiga Nr. 0194. Adresą rasite ant šių naudojimo instrukcijų nugarėlės.

ES atitikties deklaracija pateikiama adresu [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

### ATEX kodai

II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

### ATEX ženklių reikšmės

	Apsaugos nuo sprogimo ženklas.
II	Įrangos grupė (sprogios aplinkos, išskyrus kasyklas su kasyklų dujomis).
2 G	Įrangos kategorija (2 = aukštas 1 zonas apsaugos lygis, G = dujos).
2 D	Įrangos kategorija (2 = aukštas 21 zonas apsaugos lygis, D = dulkės).
Ex	Apsaugota nuo sprogimo.
ib	Apsaugos tipas (vidinis saugumas)
IIB	Dujų grupė (etilenas).
IIIC	Dulkijų medžiagų grupė (zona su laidžiomis dulkėmis).
T3	Temperatūros klasė, dujos (maksimali paviršiaus temperatūra +200 °C).
T195°C	Temperatūros klasė, dulkės (maksimali paviršiaus temperatūra +195 °C).
Gb	Įrangos apsaugos lygis, dujos (didelė apsauga).
Db	Įrangos apsaugos lygis, dulkės (didelė apsauga).

Tipo patvirtinimus pagal ATEX direktyvą suteikė notifikuotoji institucija Nr. 0470.  
NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Norvegija

# Kapuces SR 561 un SR 562

1. Vispārīga informācija
2. Detaļas
3. Lietošana
4. Apkope
5. Tehniskie dati
6. Simboli nozīme
7. Kvalitātes standarti

## 1. Vispārīga informācija

Respiratora lietošanai ir jābūt daļai no elpcelu aizsardzības programmas. Norādes sk. dokumentā EN 529:2005.

Sajos standartos ietvertie norādījumi akcentē svarīgus elpcelu aizsardzības līdzekļu programmas aspektus, bet neaizstāj valsts vai vietējo tiesību aktu normas.

Ja neesat drošs par aprīkojuma izvēli un kopšanu, konsultējieties ar darbu vadītāju vai sazinieties ar tirdzniecības vietu. Varat arī sazināties ar Sundström Safety AB tehniskās apkopes nodalju.

## 1.1. Sistēmas apraksts

- Kapuce SR 561 (1. att.) aizsargā elpošanas orgānum, galvu un plecus
- Kapuce SR 562 (2. att.) aizsargā elpošanas orgānum un galvas augšpusi
- Maināma Tyvec kapuce
- PETG sejsegs
- Piegādātais gaiss sejsegā neveido miglu
- Regulējama galvas saite
- Regulējams kakla blīvējums (SR 561) un sejas blīvējums (SR 562)
- Elastīga elpošanas caurule (SR 569)
- Aprīkota ar izelpošanas vārstu (SR 562)

Kapuces SR 561 un SR 562 kopā ar ventilatora ierīci SR 500 EX var izmantot sprādzienbistamās atmosfērās. SR 561 un SR 562 var izmantot arī kopā ar standarta ventilatoru SR 500/SR 700 vai saspiesta gaisa palīgierīci SR 507, bet tikai viēds, kas nav sprādzienbistamas. Pirms lietošanas kārtīgi jāizlasa šīs lietošanas instrukcijas un ventilatora ierīču, filtru un saspiesta gaisa palīgierīces instrukcijas. Pievienojiet elpošanas cauruli ventilatoram, kas ir aprīkots ar filtriem. Galvassēgā ģenerētais pozitīvais spiediens neļauj elpošanas zonā iekļūt daļējiem un ciemtēm piesārņotajiem.

## 1.2. Izmantošana

SR 561/SR 562 aprīkojumu ar SR 500/SR 500 EX/SR 700 ventilatoru vai saspieštā gaisa palīgierīci SR 507 drīkst izmantot kā alternatīvu filtra respiratoriem visās situācijas, kad tādi ir ieteicami. Īpaši tas attiecas uz darbu, kas ir smags, notiek siltumā vai ir ilgstošs. Izvēloties galvassēgu, jāņem vērā daži tālāk norādītie faktori.

- Piesārnojošu vielu veidi
- Koncentrācija
- Darba intensitāte
- Aizsardzības prasības papildus elpošanas ceļu aizsardzības nepieciešamībai

Riska analīze ir jāveic personai ar piemērotu apmācību un pieredzi šajā jomā.

## 1.3. Brīdinājumi/ierobežojumi

Ievērojet, ka noteikumi par elpcelu aizsardzības līdzekļu lietošanu dažādās valstīs var atšķirties.

### Brīdinājumi

Aprīkojumu nedrīkst lietot

- Ja ventilators nedarbojas. Šādā anomālā situācijā aprīkojums aizsardzību nenodrošina. Turklat galvassēgā pastāv straujas oglskābās gāzes uzkrāšanas bīstamība, kas var izraisīt skābekļu trūkumu.
- Ja piesārņotāji nav zināmi.
- Vidē, kas rada tūlītējus draudus dzīvibai un veselībai (TDDV).
- Vidē, kur apkārtējais gaiss ir bagātināts ar skābekli vai kurā nav normāla skābekļa daudzuma.
- Ja ir grūtības elpot.
- Ja sajūtāt piesārņotāju smaržu vai garšu.
- Ja sajūtāt reiboni, nelabumu vai citu dīskomforta sajūtu.

### Ierobežojumi

- Ja lietotājs ir paklauts ļoti augstai darba intensitātei, ieelpošanas fāzes laikā galvassēgā var rasties negatīvs spiediens, kas var ietvert noplūdes risku galvassēgā.
- Ja sejas blīvējums nav saskarē ar seju (SR 562), galvassēgā nav spiediena, kas nepieciešams pareiza aizsardzības faktora nodrošināšanai.
- Aizsardzības faktors ir mazāks, ja aprīkojumu lieto viēds ar spēcīgām vēja brāzmām.
- Aprīkojumam hermētiski jānosedz seja, lai kapucē nodrošinātu spiedienu, kas nepieciešams, lai novērstu noplūdi kapucē. Tas varētu būt grūti, ja lietotājam ir bārda vai vaigubārda.
- Nodrošiniet, lai elpošanas caurule neveidotu cilpu, kas var aizkerties aiz kāda priekšķmeta apkārtējā viēdē.
- Nekādā gadījumā neceliet un nenesiet aprīkojumu, satverot to aiz elpošanas caurules.

## 2. Detaļas

### 2.1. Piegādāto sastāvdaju pārbaude

Pārbaudiet, vai ir piegādātas visas iepakojuma sarakstā norādītās sastāvdajas un vai aprīkojums nav bojāts.

#### Iepakojuma saraksts

- Kapuce ar elpošanas cauruli
- Lietošanas instrukcijas
- Tīrišanas salvetes

### 2.2. Piedernerumi/rezerves daļas

#### Detaļa

Tyvec kapuce, garā, paredzēta SR 561	Pasūt. Nr. R06-5001
Tyvec kapuce, išā, paredzēta SR 562	R06-5101
Galvas saite (7. att.)	R06-5002
Caurule SR 569	R06-5003
Caurules gredzenblīve	R06-0202
Sviedru uzsūkšanas lente	R06-0504
Tīrišanas salvetes. Iepakojumā 50	H09-0401

## 3. Lietošana

### 3.1. Uzstādīšana

Skatiet arī ventilatora ierīces SR 500/SR 500 EX/SR 700 vai saspīesta gaisa paliņierīces SR 507 lietošanas instrukcijas atkarībā no tā, kurš tiek lietots.

#### Elpošanas caurule

Viens caurules savienojums ir aprīkots ar gredzenblīvi. 3. att. Šis gals ir jāsavieno ar ventilatora/saspīstā gaisa ierīci. 4. att.

### 3.2. Uzvilkšana

Skatiet arī ventilatora ierīces SR 500/SR 500 EX/SR 700 vai saspīesta gaisa paliņierīces SR 507 lietošanas instrukcijas atkarībā no tā, kurš tiek lietots.

- SR 561, garā kapuce: ar rokām satveret abas kapuces atveres puses. 5. att. Uzmanīgi pārvielciet kapuci pāri galvai.
- SR 562, īsā kapuce: satveret caurules stiprinājumu ar vienu roku un kapuces kakla sekciju ar otru. 6. att.
- Ievietojet kapucē zodu. Joprojām turiet kapuci un velciet to pāri galvai.
- Noregulējet kapuci, lai tā hermētiski apņemtu jūsu seju (īsā kapuce SR 562) un piegultu cieši un ērti. Gumiņas lenti sejas blīvējumā (īsā kapuce SR 562) vai kakla lenti (garā kapuce SR 561) var reguļēt līdz nepieciešamajam garumam.
- Ja nepieciešams, regulējet kapuces platumu, izmantojot pogu galvas saites aizmugurē labajā pusē. 7. att. Poga atrodas kapuces iekšpusē zem caurules, taču tā var piekļūt no ārpuses, nenozēmot kapuci. Pagrieziet pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai samazinātu platumu, un pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to palielinātu.
- Lai nodrošinātu, ka kapuce piegūl nevainojami, iespējams, tā jānemē un jānorēgūl galvas saites dzīlums. 7. att.
- Pārliecīties, vai elpošanas caurule stiepjās gar jūsu muguru un nav savijusies. 8. att.

### 3.3. Novilkšana

Noņemiet aprīkojumu tikai tad, kad vairs neatrodatis bīstamajā teritorijā.

Skatiet arī ventilatora ierīces SR 500/SR 500 EX/SR 700 vai saspīesta gaisa paliņierīces SR 507 lietošanas instrukcijas atkarībā no tā, kurš tiek lietots.

- Atbrīvojet sejas blīvējumu (īsā kapuce SR 562) vai kakla lenti (garā kapuce SR 561). Ārkārtas situācijās kapuci var noņemt ar pievilktu gumijas lenti.

Pēc lietošanas aprīkojums ir jānotīra un jāpārbauda. Skatiet sadaļu 4. Apkope.

## 4. Apkope

Par aprīkojuma tīrīšanu un apkopi atbildīgās personas atbilstoši ir jāpāmāca, un tām ir labi jāpārzina attiecīgā darba veids.

### 4.1. Tīrīšana

Ikdienas apkopei ieteicams lietot Sundström tīrīšanas salvetes SR 5226. Ja aprīkojums ir ļoti netirs, izmantojiet ūdens un trauku mazgāšanas līdzekļa šķidumā vai līdzīgā šķidumā samērcētu mīkstu suku vai sūklī. Noskalojiet aprīkojumu un ļaujiet tam nozūt. Ja nepieciešams, apsmidziniet kapuci ar 70 % etanolu vai izopropanolu šķidumu, lai dezinficētu.

**PIEZĪME!** Tīrīšanai nekad neizmantojiet šķidinātājus!

### 4.2. Glabāšana

Pēc tīrīšanas novietojet aprīkojumu tīrā un sausā vietā istabas temperatūrā. Nenovietojet to tiešos saules staros vai citu siltuma avotu tuvumā.

### 4.3. Apkopu grafiks

Ieteicamās minimālās apkopes prasības, lai varat būt pārliecīni, ka aprīkojums vienmēr ir lietojamā stāvoklī.

	Pirms lietošanas	Pēc lietošanas
Vizuālā pārbaude	•	•
Darbības pārbaude	•	
Tīrīšana		•

### 4.4. Maināmās detaļas

Vienmēr izmantojiet oriģinālās Sundström detaļas. Nepārveidojiet aprīkojumu. Citu, nevis oriģinālo detaļu izmantošana vai aprīkojuma pārveidošana var samazināt aizsargfunkciju, un izstrādājuma saņemtie kvalitātes standarti var nebūt spēkā.

#### 4.4.1. Pieres saites maiņa

Sviedru uzsūkšanas lente ir nostiprināta pie pieres lentes ar velcro lenti. Rikojieties, kā aprakstīts.

- Novelciet sviedru uzsūkšanas lenti.
- Iestipriniet velcro lentes ar raupjo pusē pieres lentes virzienā un robojumu augšpusē.

#### 4.4.2. Garās SR 561 Tyvec kapuces maiņa

- Atvienojet cauruli no adaptera.
- Attaisiet trīs spiedpogas pie sejsegas augšējās malas.
- Izvērsiet kapuci ar iekšpusi uz āru.
- Attaisiet spiedpogas pie caurules stiprinājuma un novelciet kapuci no galvas saites. 9. att.
- Novietojet jauno kapuci sev priekšā un ar sejsegū vērstu uz augšu.
- Saspiediet spiedpogas pie caurules stiprinājuma un uzvelciet kapuci pāri galvas saitei.
- Piestipriniet galvas saiti ar trim spiedpogām pie sejsegas augšējās malas. Sāciet ar videjo.
- Uzstādiet adaptieri cauruli.
- Pārbaudiet, vai galvas saite atrodas kapucē taisni un vai kapuces caurules eja nav apvijusies ap cauruli.

#### 4.4.3. īsās SR 562 Tyvec kapuces maiņa

- Atvienojet cauruli no adaptera.
- Atlaidiet sejas blīvējuma gumijas lentes, kas piestiprinātas pie pieres lentes līdzās velcro lentēm. 10. att.
- Noņemiet velcro lentes.
- Attaisiet trīs spiedpogas pie sejsegas augšējās malas.
- Izceliet galvas saiti no kapubes.
- Novietojet jauno kapuci sev priekšā un ar sejsegū vērstu uz leju.
- Satveriet galvas saites priekšējo daļu ar vienu roku un ievietojet galvas saiti kapucē. 11. att.
- Nodrošiniet, lai velcro lente būtu izstiepta zem galvas saites pieres lentes (12. att.), un nostipriniet kapuci ar trim spiedpogām sejsegā augšējā malā.
- Salokiet velcro lentes ap pieres lenti un nostipriniet tās pēc iespējas stingrāk.
- Panemiet sejas blīvējuma gumijas lenti un ievietojet mezglu galvas saites atslēgas atverē. Nostipriniet to, ievielot gumijas lenti šaurajā spraugas daļā. 13. att.

- Uzstādīt adapterī cauruli.
- Pārbaudiet, vai galvas saite atrodas kapucē taisni un vai kapuces caurules eja nav apvījusies ap cauruli.

#### 4.4.4. Caurules nomaiņa SR 561/SR 562

- Salokiet auduma kapuci pie caurules stiprinājuma. 14. att.
- Pagrieziet cauruli un izvelciet to ārā no adaptera. 15. att.
- Nostipriniet jauno cauruli pie galvas saites, veicot darbības pretējā secībā. Viens caurules savienojums ir aprīkots ar gredzenību. 3. att. Šis gals ir jāsavieno ar ventilatora/saspiešta gaisa ierīci. 4. att.

#### 4.4.5. Galvas saites maiņa

Rikojieties saskaņā ar iepriekš aprakstītajām instrukcijām saistībā ar kapuces maiņu.

### 5. Tehniskie dati

#### Svars

SR 561: aptuveni 450 g, ieskaitot cauruli.

SR 562: aptuveni 420 g, ieskaitot cauruli.

#### Materiāli

- Kapuce: Tyvek 1443R, 200 µm
- SR 561 kakla blīvējums: kokvilna/modāls/lirkra
- SR 562 sejas blīvējums: poliamīds/lirkra
- Elopšanas caurule: poliuretāns (PU)
- Sejsegs: 0,5 mm PETG

#### Temperatūras diapazons

- Glabāšanas temperatūra: no -20 līdz +40 °C, ja relatīvais mitrums nepārsniedz 90%.
- Lietošanas temperatūra: no -10 līdz +55 °C, ja relatīvais mitrums nepārsniedz 90%.
- Apkopes temperatūra, izmantojot kopā ar ventilatoru SR 500 EX, ir no -10 līdz +40 °C.

#### Lietojamības laiks

Aprikojuma lietojamības laiks ir 5 gadi no izgatavošanas datuma.

### 6. Simboli nozīme



Sk. lietošanas instrukciju



CE sertifikātu izsniedza

INSPEC International

Limited



Relatīvais mitrums



Temperatūras diapazons

-XX°C

+XX°C

### 7. Kvalitātes standarti

- Aprīkojums SR 561 un SR 562 kombinācijā ar ventilatoru SR 500/ SR 700 vai SR 500 EX ir apstiprināti saskaņā ar EN 12941:1998, klasi TH3.
- Aprīkojums SR 561 un SR 562 kombinācijā ar ventilatoru SR 500 EX ir apstiprināti saskaņā ar ATEX direktīvu 2014/34/ES un IECEx standartu.
- Aprīkojums SR 561 un SR 562 kombinācijā ar saspiesta gaisa papildierīci SR 507 un gaisa cauruli SR 358 vai SR 359 ir apstiprināti saskaņā ar EN 14594:2005, 3.B klasi.
- Aprīkojums SR 561 un SR 562 kombinācijā ar saspiesta gaisa papildierīci SR 507 un gaisa cauruli SR 360 ir apstiprināti saskaņā ar EN 14594:2005, 3.A klasi.

Regulas (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL) tipa apstiprinājumu ir izdevusi pilnvarotā iestāde Nr. 0194. Adresi sk. lietošanas instrukcijas otrā pusē.

EK atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

#### ATEX kodi

- II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

#### ATEX markējumu atšifrējums

- Markējums par aizsardzību pret sprādzienu.  
II Aprīkojuma grupa (sprādzienbīstamas atmosfēras, izņemot raktuves, kurās ir raktuvju gāzes).  
2 G Aprīkojuma kategorija (2 = augsts aizsardzības līmenis, 1. zona, G = gāze).  
2 D Aprīkojuma kategorija (2 = augsts aizsardzības līmenis, 21. zona, D = putekļi).  
Ex Sprādzienrošs.  
ib Aizsardzības tips (iekšējā drošība).  
IIB Gāzu grupa (etilēns).  
IIIC Putekļu materiālu grupa (zona ar strāvvadošiem putekļiem).  
T3 Temperatūras klase, gāze (maksimāla virsmas temperatūra +200 °C).  
T195°C Temperatūras klase, putekļi (maksimāla virsmas temperatūra +195 °C).  
Gb Aprīkojuma aizsardzības līmenis, gāze (augsta aizsardzība).  
Db Aprīkojuma aizsardzības līmenis, putekļi (augsta aizsardzība).

Tipa kvalitātes standartus saskaņā ar ATEX direktīvu ir izsniegusi pilnvarotā institūcija Nr. 0470.

NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Norvēģija.

# Kappen SR 561 en SR 562

1. Algemene informatie
2. Onderdelen
3. Gebruik
4. Onderhoud
5. Technische specificaties
6. Uitleg van de symbolen
7. Goedkeuringen

## 1. Algemene informatie

Ademhalingsbescherming moet altijd een onderdeel zijn van een ademhalingsbeschermingsprogramma. Zie EN 529:2005 voor adviezen.

Deze normen geven informatie over de belangrijke aspecten van een ademhalingsbeschermingsprogramma, maar zijn geen vervanging voor nationale en lokale voorschriften.

Als u vragen hebt over de apparatuurkeuze of het onderhoud van de apparatuur, raadpleeg dan uw leidinggevende of neem contact op met uw verkooppunt. U kunt ook contact opnemen met de technische serviceafdeling van Sundström Safety AB.

## 1.1 Beschrijving van het systeem

- De SR 561 (Afb. 1) beschermt de ademhalingsorganen, het hoofd en de schouders
- De SR 562 (Afb. 2) beschermt de ademhalingsorganen en bovenkant van het hoofd
- Vervangbare kap van Tyvek
- Vizier van PETG
- De toegevoerde lucht houdt het vizier condensvrij
- Verstelbare hoofdband
- Verstelbare halsafdichting (SR 561) en gezichtsafdichting (SR 562)
- Flexibele ademhalingsslang (SR 569)
- Uitgerust met uitademklep (SR 562).

In omgevingen met ontploffingsgevaar kunnen de kappen SR 561 en SR 562 worden gebruikt in combinatie met ventilator SR 500 EX. SR 561 en SR 562 mogen ook worden gebruikt samen met de standaardventilator SR 500/SR 700 of persluchtaansluiting SR 507, maar in dit geval alleen in omgevingen zonder ontploffingsgevaar. Vóór gebruik moeten deze gebruiksaanwijzing en die voor de ventilators, filters en persluchtaansluiting zorgvuldig worden bestudeerd. Sluit de ademhalingsslang aan op de ventilator, die is uitgerust met filters. De overdruk die wordt gegenereerd in de hoofdkap voorkomt dat stofdeeltjes en andere verontreinigingen in de ademzone komen.

## 1.2 Toepassingsgebieden

De SR 561/SR 562 kunnen samen met ventilatoren SR 500/SR 500 EX/SR 700 of persluchtaansluiting SR 507 worden gebruikt als alternatief voor filterbescherming in alle situaties waarvoor ze worden aanbevolen. Dit is vooral van toepassing op werkzaamheden die moeilijk, warm of langdurig zijn. Bij de keuze van de hoofdkap moet onder andere rekening worden gehouden met het volgende:

- type verontreiniging
- concentraties
- werkdruk
- eisen aan de bescherming in aanvulling op de behoefte aan een ademhalingsbeschermingsvoorziening

De risicoanalyse moet worden uitgevoerd door iemand met een gepaste opleiding en ervaring op dit gebied.

## 1.3 Waarschuwingen/beperkingen

Houd er rekening mee dat er lokale verschillen kunnen zijn in de voorschriften voor het gebruik van ademhalingsbeschermingsapparatuur.

### Waarschuwingen

Het product mag niet worden gebruikt:

- als de ventilator is uitgeschakeld. In deze ongewone situatie biedt de apparatuur geen bescherming. Daarnaast bestaat het gevaar dat zich in de hoofdkap een hoge concentratie kooldioxide verzamelt, waardoor er een tekort aan zuurstof ontstaat.
- als de aard van de verontreinigingen onbekend is
- in omgevingen die direct levensgevaarlijk zijn of de gezondheid bedreigen (Immediately Dangerous to Life or Health – IDLH)
- waar de omgevingslucht met zuurstof verrijkt is of niet het normale zuurstofgehalte heeft
- als u moeite hebt met ademhalen
- als u de reuk van smaak van verontreinigingen verneemt
- als u last hebt van duizeligheid, misselijkheid of ander ongemak

### Beperkingen

- Als de werkdruk zwaar is, kan er tijdens de inademingsfase een onderdruk in het gezichtsonderdeel ontstaan, met het risico dat er omgevingslucht binnendringt.
- Als de gezichtsafdichting uw gezicht niet raakt (SR 562), kan er niet voldoende druk worden opgebouwd voor de benodigde beschermingsfactor van het gezichtsonderdeel.
- Als het product wordt gebruikt in een omgeving waar het hard waait, kan de beschermingsfactor afnemen.
- Het product moet goed aansluiten op het gezicht om ervoor te zorgen dat de kap onder druk komt te staan om lekkage in de kap te voorkomen. Dit kan moeilijk worden als de gebruiker een baard of bakkebaarden heeft.
- Zorg ervoor dat de ademhalingsslange geenlus vormt die aan een voorwerp in uw omgeving kan vasthaken.
- Til of draag het product nooit aan de ademhalingsslange.

## 2. Onderdelen

### 2.1 Controle bij levering

Controleer aan de hand van de pakbon of het product compleet en onbeschadigd is.

#### Pakbon

- Kap met ademhalingsslange
- Gebruiksaanwijzing
- Reinigingsdoekje

### 2.2 Accessoires / reserveonderdelen

#### Onderdeel

	Bestelnr.
Tyvek kap, lang, voor SR 561	R06-5001
Tyvek kap, kort, voor SR 562	R06-5101
Hoofdband (Afb. 7)	R06-5002
Slang SR 569	R06-5003
O-ring voor slang	R06-0202
Zweetband	R06-0504
Reinigingsdoekjes Doos met 50 stuks	H09-0401

## 3. Gebruik

### 3.1 Installatie

Zie ook de gebruiksaanwijzing van de ventilator SR 500/SR 500 EX/SR 700 of de persluchtaansluiting SR 507, afhankelijk van wat er wordt gebruikt.

#### Ademhalingsslang

Eén slangaansluiting is uitgerust met een O-ring. Afb. 3. Dit uiteinde moet op de ventilator/persluchteenheid worden aangesloten. Afb. 4.

### 3.2 Opzetten

Zie ook de gebruiksaanwijzing van de ventilator SR 500/SR 500 EX/SR 700 of de persluchtaansluiting SR 507, afhankelijk van wat er wordt gebruikt.

- SR 561, lange kap: Neem beide zijden van de kapopening met uw handen vast. Afb. 5. Trek de kap voorzichtig over uw hoofd.
- SR 562, korte kap: neem de slangbevestiging vast met een hand en het nekgedeelte van de kap met de andere hand. Afb. 6.
- Steek uw kin in de kap. Blijf de kap vasthouden en trek ze over uw hoofd.
- Pas de kap aan tot ze goed aansluit rond uw gezicht (korte kap SR 562) en comfortabel zit. De lengte van de rubberen riem in de gezichtsafdichting (korte kap SR 562) of de nekband (lange kap SR 561) kan worden aangepast.
- Pas indien nodig de breedte van de kap aan met de draaiknop op de achterzijde van de hoofdband. Afb. 7. De draaiknop zit binnenin de kap onder de slang maar is toegankelijk langs buitenaf zonder de kap te verwijderen. Draai de knop rechtsom om de kap smaller te maken en linksom om ze breder te maken.
- Voor een perfecte pasvorm kan het nodig zijn om de kap af te zetten en de diepte van de hoofdband aan te passen. Afb. 7.
- Zorg ervoor dat de ademhalingsslang langs uw rug loopt en niet geknikt of verdraaid is. Afb. 8.

### 3.3 Afzetten

Trek de uitrusting niet uit totdat u uit de gevarenzone bent.

Zie ook de gebruiksaanwijzing van de ventilator SR 500/SR 500 EX/SR 700 of de persluchtaansluiting SR 507, afhankelijk van wat er wordt gebruikt.

- Maak de gezichtsafdekking (korte kap SR 562) of de nekband (lange kap SR 561) losser. In noodgevallen kunt u de kap afzetten met de rubberen riem aangespannen.

Na gebruik dient u het product te reinigen en te controleren. Zie 4 Onderhoud.

## 4. Onderhoud

De verantwoordelijke voor reiniging en onderhoud van het product moet een passende opleiding hebben gevolgd en vertrouwd zijn met dit soort taken.

### 4.1 Reinigen

Voor het dagelijks onderhoud raden we het reinigingsdoekje SR 5226 van Sundström aan. Gebruik bij ernstige vervuiling een zachte borstel of spons en een afwassappje of iets dergelijks. Spoel het product schoon en laat het drogen. Desinfecteer indien nodig de kap met 70% ethanol of een isopropanoloplossing.

**OPGELET! Reinig de kap nooit met een oplosmiddel!**

### 4.2 Opslag

Na reiniging dient het product droog en schoon op kamertemperatuur te worden bewaard. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.

## 4.3 Onderhoudsschema

Aanbevolen minimumeisen voor de onderhoudsprocedures zodat u er zeker van kunt zijn dat het product altijd goed werkt.

	Vóór gebruik	Na gebruik
Visuele controle	•	•
Controleren van de werking	•	
Reinigen		•

### 4.4 Onderdelen vervangen

Gebruik altijd originele onderdelen van Sundström. Breng geen wijzigingen in het product aan. Gebruik van niet-originele onderdelen of modificatie van het product kan de bescherming en de goedkeuring voor het product tenietdoen.

#### 4.4.1 De zweetband vervangen

De zweetband is met klittenband vastgemaakt aan de voorhoofdsband. Ga als volgt te werk:

- Maak de zweetband los.
- Plaats het klittenband met de ruwe zijde naar de hoofdband en de inkeping bovenaan toe.

#### 4.4.2 De lange SR 561 Tyvek kap vervangen

- Maak de slang los van de adapter.
- Maak de drie drukknoppen bovenaan het vizier los.
- Draai de kap binnenseitewitten.
- Maak de drukknop van de slangbevestiging los en trek de kap van de hoofdband af. Afb. 9.
- Leg de nieuwe kap voor u met het vizier naar boven gericht.
- Maak de drukknop vast aan de slangbevestiging en trek de kap over de hoofdband.
- Maak de hoofdband met de drie drukknoppen vast aan de bovenkant van het vizier. Begin met de middelste.
- Bevestig de slang aan de adapter.
- Controleer of de hoofdband recht zit in de kap en de slangdorang van de kap niet rond de slang is gedraaid.

#### 4.4.3 De korte SR 562 Tyvek kap vervangen

- Maak de slang los van de adapter.
- Maak de rubberen riemen van de gezichtsafdichting die vastzitten aan de voorhoofdsband naast het klittenband los. Afb. 10.
- Verwijder het klittenband.
- Maak de drie drukknoppen bovenaan het vizier los.
- Til de hoofdband uit de kap.
- Leg de nieuwe kap voor u met het vizier naar onderen gericht.
- Pak het voorste deel van de hoofdband met één hand vast en plaats het in de kap. Afb. 11.
- Let erop dat het klittenband onder de voorhoofdsband van de hoofdband wordt getrokken (Afb. 12) en maak de kap vast met de drie drukknoppen bovenaan het vizier.
- Vouw het klittenband rond de voorhoofdsband en trek het zo strak mogelijk aan.
- Neem de rubberen riem van de gezichtsafdichting vast en steek de knoop door de grote opening van de sleutelgatbevestiging van de hoofdband. Zet de riem vast door hem naar het smalle gedeelte van de opening te trekken. Afb. 13.
- Bevestig de slang aan de adapter.
- Controleer of de hoofdband recht zit in de kap en de slangdorang van de kap niet rond de slang is gedraaid.

## 4.4.4 De slang vervangen, SR 561/SR 562

- Vouw de kap op bij de slangaansluiting. Afb. 14.
- Draai de slang en trek ze uit de adapter. Afb. 15.
- Monteren de nieuwe slang in omgekeerde volgorde in de hoofdband. Eén slangaansluiting is uitgerust met een O-ring. Afb. 3. Dit uiteinde moet op de ventilator/persluchtheenheid worden aangesloten. Afb. 4.

## 4.4.5 De hoofdband vervangen

Volg de toepasselijke secties van bovenstaande instructies voor de vervanging van de kap.

## 5. Technische specificaties

### Gewicht

SR 561: Ca. 450 g, inclusief slang.

SR 562: Ca. 420 g, inclusief slang.

### Materiaal

- Kap: Tyvek 1443R, 200 µm
- Nekafdichting van SR 561: Katoen/modal/lycra
- Gezichtsafdichting van SR 562: Polyamide/lycra
- Ademhalingsslange: Polyurethaan (PU)
- Vizier: 0,5 mm PETG

### Temperatuurbereik

- Opslagtemperatuur: tussen -20 °C en +40 °C bij een relatieve vochtigheid lager dan 90%.
- Gebruikstemperatuur: tussen -10 °C en +55 °C bij een relatieve vochtigheid lager dan 90%.
- Servicetemperatuur bij gebruik met ventilator SR 500 EX is -10 tot +40 °C.

### Houdbaarheid

De maximale houdbaarheid van het product is 5 jaar vanaf de datum van productie.

## 7. Goedkeuringen

- SR 561 en SR 562 in combinatie met ventilator SR 500/SR 700 of SR 500 EX zijn goedgekeurd volgens EN 12941:1998, klasse TH3.
- SR 561 en SR 562 in combinatie met ventilator SR 500 EX zijn goedgekeurd volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU en het IECEx-schema.
- SR 561 en SR 562 in combinatie met persluchtaansluiting SR 507 en luchtslang SR 358 of SR 359 zijn goedgekeurd volgens EN 14594:2005, klasse 3B.
- SR 561 en SR 562 in combinatie met persluchtaansluiting SR 507 en luchtslang SR 360 zijn goedgekeurd volgens EN 14594:2005, klasse 3A.

De PPE-typegoedkeuring (EU) 2016/425 is afgegeven door aangemelde instantie 0194. Zie de ommezijde van de gebruiksaanwijzing voor het adres.

De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

### ATEX-codes:

-  II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

### Uitleg bij ATEX-markeringen:

	Symbol explosieve zone.
II	Productgroep (explosieve omgevingen anders dan mijngas).
2 G	Productcategorie (2 = hoog beveiligingsniveau, zone 1, G = gas).
2 D	Productcategorie (2 = hoog beveiligingsniveau, zone 21, D = stof).
Ex	Beveiliging tegen onttopflingen.
ib	Type beveiling (intrinsieke veiligheid).
IIB	Explosiegroep (ethyleen).
IIIC	Stofmateriaalgroep (zone met ontvlambare stof).
T3	Temperatuurklasse, gas (maximale oppervlaktemperatuur +200 °C).
T195°C	Temperatuurklasse, stof (maximale oppervlaktemperatuur +195 °C).
Gb	Beveiligingsniveau product, gas (hoge beveiling).
Db	Beschermingsniveau product, stof (hoge bescherming).

Typegoedkeuringen overeenkomstig ATEX-richtlijn zijn afgegeven door de bevoegde instantie nr. 0470.  
NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Noorwegen.

## 6. Uitleg van de symbolen



Zie gebruiksaanwijzing




CE-gekeurd door

INSPEC International

Limited



Relatieve vochtigheid



Temperatuurbereik

# Hettene SR 561 og SR 562

1. Generelle opplysninger
2. Komponenter
3. Bruk
4. Vedlikehold
5. Tekniske spesifikasjoner
6. Symbolforklaring
7. Godkjenning

## 1. Generelle opplysninger

Bruk av åndedrettsvern skal være en del av åndedrettsvernprogrammet. For veiledering, sjekk NS-EN 529:2005. Informasjonene i denne standarden opplyser om viktige faktorer i et åndedrettsvernprogram, men erstatter ikke nasjonale eller lokale forskrifter.

Hvis du er usikker på valg og vedlikehold av utstyret, kan du rádføre deg med ledelsen på arbeidsplassen din eller kontakte forhandleren. Du er også velkommen til å kontakte avdelingen for teknisk støtte i Sundström Safety AB.

### 1.1 Systembeskrivelse

- SR 561 (Fig.1) beskytter luftveiene, hodet og skuldrene
- SR 562 (Fig. 2) beskytter luftveiene og øvre del av hodet
- Utskifffbar hette av Tyvek
- Visir av PETG
- Luftforsyningen holder visiret duggfritt
- Justerbart hodebånd
- Justerbart halstetning (SR 561) og ansiktstetning (SR 562)
- Fleksibel pusteslange (SR 569)
- Utstyrt med utåndingsventil (SR 562).

Hette SR 561 og SR 562 kan brukes sammen med vifteenhet SR 500 EX i eksplosjonsfarlige miljøer. SR 561 og SR 562 kan også brukes sammen med standard vifte SR 500/SR 700 eller trykklufttilkobling SR 507, men i så fall kun i miljøer som ikke er eksplosjonsfarlige. Denne bruksanvisningen samt bruksanvisningen for vifteenhetene, filtrene og trykklufttilkoblingene må leses nøye før bruk. Koble pusteslangen til viften, som er utstyrt med filter. Overtrykket som dannes i ansichtsdelen hindrer at partikler og annen forurensning kommer inn i pustesonen.

### 1.2 Bruksområder

SR 561/SR 562 sammen med vifte SR 500/SR 500 EX/SR 700 eller trykklufttilkobling SR 507 kan brukes som alternativ til filterrespiratorer i alle situasjoner der slike er anbefalt. Dette gjelder spesielt ved tunge, varme eller langvarige jobber. Ta hensyn til følgende faktorer når du velger ansichtsdelen:

- Typer forurensninger
- Konsentrstrasjoner
- Arbeidsbelastning
- Vernebehov i tillegg til behovet for åndedrettsvern

Risikovurderingen bør utføres av en person som har tilstrekkelig opplæring og erfaring innen området.

### 1.3 Advarsler/Begrensninger

Merk at det i tillegg til disse advarslene kan finnes lokale eller nasjonale forskrifter for bruk av åndedrettsvern som må tas i betraktning.

### Advarsler

Utstyrt må ikke brukes

- hvis viften ikke virker. I en slik unormal situasjon, gir ikke utstyret noen som helst beskyttelse. Dessuten er det en risiko for at karbondioksid raskt samler seg i ansichtsdelen og fører til oksygenmangel.

- hvis forurensningen er ukjent,
- i miljøer med umiddelbar fare for liv og helse (IDLH),
- i miljøer der luften er oksygenberiket eller oksygeninnholdet ikke er normalt,
- hvis du har vanskeligheter med å puste,
- hvis du kan lukte eller kjenne smaken av forurensninger,
- hvis du føler deg svimmel, kvalm eller føler andre ubehag.

### Begrensninger

- Dersom arbeidsbelastningen er veldig høy, kan det under innåndningsfasen oppstå for lavt trykk i ansichtsdelen, noe som kan føre til risiko for lekkasje inn i ansichtsdelen.
- Hvis ansiktstetningen ikke sitter mot ansiktet (SR 562), dannes ikke overtrykket i ansichtsdelen som er nødvendig for å gi riktig vernefaktor.
- Hvis utstyret brukes i omgivelser med sterkt vind, kan dette redusere vernefaktoren.
- Utstyret må sitte tett mot ansiktet for å sikre at hetten blir trykksatt som nødvendig for å forhindre lekkasje inn i hatten. Dette kan være vanskelig å oppnå hvis brukeren har skjegg eller kinskjegg.
- Pass på at pusteslangen ikke danner en løkke som kan hekte seg fast i en gjenstand i omgivelsene.
- Utstyret må aldri løftes eller bæres ved at du holder pusteslangen.

## 2. Komponenter

### 2.1 Kontroll av leveranse

Kontroller at utstyret er komplett i samsvar med listen over innhold, og at det ikke har skader.

#### Liste over innhold

- Hette med pusteslange
- Bruksanvisning
- Rengjøringsklut

### 2.2 Tilbehør / Reservedeler

#### Beskrivelse

Tyvek-hette, lang, for SR 561

Tyvek-hette, kort, for SR 562

Hodebånd (Fig. 7)

Slange SR 569

O-ring til slange

Svettebånd

Rengjøringskluter. Eske med 50

#### Best.nr.

R06-5001

R06-5101

R06-5002

R06-5003

R06-0202

R06-0504

H09-0401

## 3. Bruk

### 3.1 Installasjon

Se også bruksanvisningen for vifteenhet SR 500/SR 500 EX/SR 700 eller trykklufttilkobling SR 507, avhengig av hva som brukes.

#### Pusteslange

Én slangekobling er utstyrt med en O-ring. Fig. 3. Denne enden skal kobles til viften/trykkluftenheten. Fig. 4.

## 3.2 Påkledning

- Se også bruksanvisningen for vifteenhet SR 500/SR 500 EX/SR700 eller trykklufttilkobling SR 507, avhengig av hva som brukes.
- SR 561, lang hette: Grip begge sidene av hetteåpningen med hendene dine. Fig. 5. Dra hetten forsiktig over hodet.
  - SR 562, kort hette: grip slangefestet med én hånd og halsdelen av hetten med den andre hånden. Fig. 6.
  - Sett haken inn i hetten. Hold grepet i hetten, og trekk den over hodet.
  - Juster hetten slik at den sitter tett rundt hele ansiktet (kort hette SR 562) og sitter tett og komfortabelt. Elastikken i ansiktstetningen (kort hette SR 562) eller nakkebåndet (lang hette SR 561) kan justeres til ønsket lengde.
  - Juster om nødvendig hettens bredde med rattet på baksiden av hodebåndet. Fig. 7. Rattet sitter inne i hetten under slangen, men er tilgjengelig fra utsiden uten å ta av hetten. Drei rattet med klokken for å redusere bredden, og mot klokken for å øke bredden.
  - Det kan være nødvendig å fjerne hetten og justere hodebåndets dybde for å sikre at hetten sitter perfekt. Fig. 7.
  - Kontroller at pusteslangen ligger langs ryggen, og at den ikke er vridd. Fig. 8.

## 3.3 Påkledning

Ikke ta av utstyret før du har forlatt fareområdet.

Se også bruksanvisningen for vifteenhet SR 500/SR 500 EX/SR700 eller trykklufttilkobling SR 507, avhengig av hva som brukes.

- Slakk ut ansiktstetningen (kort hette SR 562) eller nakkebåndet (lang hette SR 561). I nødssituasjoner kan hetten tas av selv om elastikken er strammet.

Utstyret skal rengjøres og inspisieres etter bruk. Se 4 Vedlikehold.

## 4. Vedlikehold

Personen som har ansvar for rengjøring og vedlikehold av utstyret skal ha fått tilstrekkelig opplæring og være godt kjent med denne typen arbeid.

### 4.1 Rengjøring

Sundströms rengjøringssluter SR 5226 anbefales til daglig vedlikehold. Dersom utstyret er veldig skittent, kan du bruke en myk børste eller svamp fuktet med en løsning av vann og oppvaskmiddel eller lignende. Skyll utstyret godt og la det torke. Om nødvendig kan hetten desinfiseres ved å spray den med en løsning av 70 % etanol eller isopropanol.

**MERK! Bruk aldri løsemidler til rengjøring.**

### 4.2 Oppbevaring

Etter rengjøring oppbevares utstyret på et tørt og rent sted i romtemperatur. Unngå direkte sollys eller andre varmekilder.

### 4.3 Vedlikeholdsskjema

Anbefalt minimumskrav for vedlikeholdsrutiner som sikrer at utstyret alltid er i brukbar stand.

	Før bruk	Etter bruk
Visuell kontroll	●	●
Funksjonskontroll	●	
Rengjøring		●

## 4.4 Bytte komponenter

Bruk alltid Sundströms originaldeler. Ikke foreta noen endringer på utstyret. Bruk av uoriginale deler eller endringer av utstyret kan redusere vernefunksjonen og risikere at produktets godkjenningskanselleres.

### 4.4.1 Bytte svedtebånd

Svedtebåndet er festet til pannebåndet med borrelås. Gjør som følger:

- Trekk av svedtebåndet.
- Fest borrelåsbåndet med den grove siden mot pannebåndet og hakket øverst.

### 4.4.2 Skifte lang SR 561 Tyvek-hette

- Løsne slangen fra adapteren.
- Løsne de tre trykknappene øverst på visiret.
- Vrenget hetten.
- Løsne trykknappen fra slangefestet og trekk hetten av hodebåndet. Fig. 9.
- Legg den nye hetten foran deg med visiret vendt opp.
- Fest trykknappene til slangefestet.
- Fest hodebåndet med de trykknappene øverst på visiret. Begynn med knappen i midten.
- Monter slangen i adapteren.
- Kontroller at hodebåndet sitter rett i hetten og at slangeføringen i hetten ikke er vridd rundt slangen.

### 4.4.3 Skifte kort SR 562 Tyvek-hette

- Løsne slangen fra adapteren.
- Løsne elastikken på ansiktstetningen, som er festet til pannebåndet ved siden av borrelåsbåndene. Fig. 10.
- Fjern borrelåsbåndene.
- Løsne de tre trykknappene øverst på visiret.
- Loft hodeselen ut av hetten.
- Legg den nye hetten foran deg med visiret vendt ned.
- Grip den fremre delen av hodeselen med én hånd, og sett den inn i hetten. Fig 11.
- Pass på at borrelåsbåndet er strukket ut under pannebåndet i hodebåndet (Fig. 12), og fest hetten med de tre trykknappene øverst på visiret.
- Brett borrelåsbåndene rundt pannebåndet, og fest dem så godt som mulig.
- Ta elastikken på ansiktstetningen og sett knuten inn i den nøkkellullignende åpningen i hodebåndet. Fest den ved å trekke elastikken inn i den smale delen av sporet. Fig. 13.
- Monter slangen i adapteren.
- Kontroller at hodebåndet sitter rett i hetten og at slangeføringen i hetten ikke er vridd rundt slangen.

### 4.4.4 Skifte slangen, SR 561/SR 562

- Brett opp hettestoffet ved slangefestet. Fig. 14.
- Vri slangen og trekk den ut av adapteren. Fig 15.
- Monter den nye slangen i hodebåndet i motsatt rekkefølge. Én slangekobling er utstyrt med en O-ring. Fig. 3. Denne enden skal kobles til viften/trykkluftensheten. Fig. 4.

### 4.4.5 Bytte hodebåndet

Følg de aktuelle delene av de ovenstående instruksjonene for utskifting av hetten.

## 5. Tekniske spesifikasjoner

### Vekt

SR 561: Ca. 450 g inkludert slange  
SR 562: Ca. 420 g inkludert slange

### Materialer

- Hette: Tyvek 1443R, 200 µm
- Halstetting på SR 561: Bomull/modal/Lycra
- Halstetting på SR 562: Polyamid/lycra
- Pusteslange: Polyuretan (PU)
- Skjerm: PETG 0,5 mm

### Temperaturområde

- Oppbevaringstemperatur: fra -20 til +40 °C med en relativ luftfuktighet på under 90 %.
- Brukstemperatur: fra -10 til +55 °C med en relativ luftfuktighet på under 90 %.
- Driftstemperatur ved bruk med vifte SR 500 EX er -10 til +40 °C.

### Lagringsbestandighet

Utsyret har en lagringsbestandighet på fem år fra produksjonsdato.

### ATEX-koder:

 II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

### Forklaring til ATEX-merking:

	Merke for eksplosjonsvern.
II	Utsyrsgruppe (eksplosjonsfarlige miljøer unntatt gruver med gruvegass).
2 G	Utsyrskategori (2 = Høyt vernenivå for sone 1, G = Gass).
2 D	Utsyrskategori (2 = Høyt vernenivå for sone 21, D = Stov).
Ex	Eksplosjonsbeskyttet.
ib	Type beskyttelse (egensikkerhet).
IIB	Gassgruppe (etylen).
IIIC	Stovmaterialgruppe (sone med elektrisk ledende stov).
T3	Temperaturklasse, gass (maksimal overflatetemperatur +200 °C).
T195°C	Temperaturklasse, stov (maksimal overflatetemperatur +195 °C).
Gb	Utsyrets vernenivå, gass (høy beskyttelse).
Db	Utsyrets vernenivå, stov (høy beskyttelse).

Typegodkjenninger i samsvar med ATEX-direktivet er utstedt av teknisk kontrollorgan nr. 0470.

NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Norway

## 6. Symbolforklaring



Se bruksanvisning



CE-godkjent av

0194

INSPEC International

Limited



Relativ luftfuktighet



Temperaturområde

-XX°C

+

XX°C

## 7. Godkjenning

- SR 561 og SR 562 i kombinasjon med vifte SR 500/SR 700 eller SR 500 EX er godkjent ifølge EN 12941:1998, klasse TH3.
- SR 561 og SR 562 i kombinasjon med vifte SR 500 EX er godkjent ifølge ATEX-direktivet 2014/34/EU og IECEx.
- SR 561 og SR 562 i kombinasjon med trykklufttilkobling SR 507 og luftslange SR 358 eller SR 359 er godkjent ifølge EN 14594:2005, klasse 3B.
- SR 561 og SR 562 i kombinasjon med trykklufttilkobling SR 507 og luftslange SR 360 er godkjent ifølge EN 14594:2005, klasse 3A.

Typegodkjenning i henhold til PVU-forordningen (EU) 2016/425 har blitt utstedt av anmeldt organ nr. 0194. Adressen finnes på baksiden av omslaget på bruksanvisningen.

EU-samsvarserklæring er tilgjengelig på [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

# Kaptury SR 561 i SR 562

1. Informacje ogólne
2. Części
3. Sposób użycia
4. Konserwacja
5. Charakterystyka techniczna
6. Objasnienia symboli
7. Certyfikaty

## 1. Informacje ogólne

Stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego stanowi element programu ochrony układu oddechowego. Informacje można znaleźć w normie PN EN 529:2005.

Wytyczne zawarte w tej normie wskazują na ważne aspekty programu ochrony układu oddechowego, ale nie zastępują przepisów krajowych ani lokalnych.

W razie wątpliwości dotyczących doboru i konserwacji tego sprzętu skonsultuj się z przełożonym lub skontaktuj się z punktem sprzedaży. Zachęcamy także do kontaktowania się z Działem Obsługi Technicznej Sundström Safety AB.

### 1.1 Opis układu

- Kaptur SR 561 (rys.1) chroni układ oddechowy, głowę i barki
- Kaptur SR 562 (rys. 2) chroni układ oddechowy i górną część głowy
- Wymienny kaptur z materiału Tyvec
- Wizjer z PETG
- Doprowadzane powietrze usuwa zamglenie wizjera
- Regulowana więźba nagłówka
- Regulowane uszczelnienie szyjne (SR 561) i uszczelnienie twarzowe (SR 562)
- Elastyczny wąż oddechowy (SR 569)
- Wyposażony w zawór wydechowy (SR 562).

Kaptury SR 561 i SR 562 mogą być używane razem z urządzeniem nawiewowym SR 500 EX w atmosferach wybuchowych. Kaptury SR 561 i SR 562 można także używać razem ze standardowym urządzeniem nawiewowym SR 500/SR 700 lub aparatem sprężonego powietrza SR 507, ale w tym przypadku, wyłącznie w środowiskach, które nie są potencjalnie wybuchowe. Przed użyciem, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika oraz instrukcje dla urządzeń nawiewowych, filtrów i aparatu sprężonego powietrza. Przyłączyc wąż oddechowy do urządzenia nawiewowego wyposażonego w filtry. Ciśnienie wytwarzane w nagłówku zapobiega przedstawianiu się cząsteczek i innych zanieczyszczeń do strefy oddychania.

### 1.2 Zastosowania

Kaptury SR 561/SR 562 z urządzeniem nawiewowym SR 500/ SR 500EX/SR 700 lub aparatem sprężonego powietrza SR 507 mogą być używane jako alternatywa dla masek oddechowych z filtrem we wszystkich sytuacjach, do których maski te są przeznaczone. W szczególności dotyczy to prac ciężkich, w wysokiej temperaturze i długotrwałych. Przy doborze nagłówka ochronnego należy brać pod uwagę między innymi następujące czynniki:

- Rodzaje zanieczyszczeń
- Stężenia
- Intensywność pracy
- Wymagania dotyczące ochrony dodatkowej poza urządzeniem zabezpieczającym układ oddechowy

Analizę ryzyka powinna przeprowadzić osoba, która została odpowiednio przeszkolona i ma doświadczenie w tej dziedzinie.

## 1.3 Ostrzeżenia/ograniczenia

Należy pamiętać, że w poszczególnych krajach przepisy dotyczące sprzętu do ochrony układu oddechowego mogą się różnić.

### Ostrzeżenia

Sprzętu tego nie należy używać

- jeśli nie pracuje urządzenie nawiewne, W takiej, nienormalnej sytuacji sprzęt ten nie zapewnia ochrony. Dodatkowo istnieje zagrożenie szybkiego gromadzenia się dwutlenku węgla w nagłówku, co prowadzi do niedotlenienia.
- jeśli nie jest znany rodzaj zanieczyszczeń
- w środowiskach, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia (IDLH),
- w środowiskach, w których otaczające powietrze jest wzbogacone w tlen lub nie zawiera normalnej ilości tlenu,
- w razie trudności z oddychaniem,
- jeśli wyczuwasz wzór lub smak substancji zanieczyszczających,
- jeśli odczuwasz zawroty głowy, nudności lub innego rodzaju niedogodności

### Ograniczenia

- Jeśli użytkownik pracuje bardzo intensywnie, w fazie wdechu w nagłówku może wystąpić podciśnienie, coagraża przedostaniem się powietrza zewnętrznego do jego wnętrza.
- Jeśli uszczelnienie twarzowe nie przylega do twarzy (SR 562), w nagłówku nie powstanie ciśnienie wymagane do zapewnienia odpowiedniej ochrony.
- Stopień ochrony może być mniejszy, jeśli sprzęt ten używa się w miejscu, w którym wieją silne wiatry.
- Sprzęt ten musi szczeleńce przylegać do twarzy, aby zapewnić właściwe ciśnienie w kapturze uniemożliwiające przedostawanie się powietrza zewnętrznego do jego wnętrza. Może to być utrudnione, gdy użytkownik nosi brodę lub baczki.
- Należy sprawdzić, czy wąż oddechowy nie zwija się w pętle, która mogłaby zaczepić o jakieś przedmioty w pobliżu.
- Nie wolno przenosić tego sprzętu trzymając go za wąż oddęchowy.

## 2. Części

### 2.1 Sprawdzenie dostawy

Sprawdzić, czy sprzęt jest kompletny zgodnie z wykazem zawartości opakowania i nie jest uszkodzony.

#### Wykaz zawartości opakowania

- Kaptur z wężem oddechowym
- Instrukcja obsługi
- Chusteczka do czyszczenia

### 2.2 Akcesoria/części zamienne

#### Część

	Nr katalogowy
Kaptur z materiału Tyvec, dlugi, dla SR 561	R06-5001
Kaptur z materiału Tyvec, krótki, dla SR 562	R06-5101
Więźba nagłówka (rys. 7)	R06-5002
Wąż SR 569	R06-5003
Uszczelka O-ring do węża	R06-0202
Napotnik	R06-0504
Chusteczki czyszczące, Pudełko 50 szt.	H09-0401

## 3. Sposób użycia

### 3.1 Montaż

W zależności od tego, z jakich dodatkowych urządzeń użytkownik korzysta, należy zapoznać się także z instrukcją użytkownika urządzenia nawiewnego SR 500/SR 500 EX/SR 700 lub aparatu sprężonego powietrza SR 507.

#### Wąż oddechowy

Jedno złącze węża jest wyposażone w uszczelkę O-ring. Rys. 3. Koniec ten należy przyłączyć do urządzenia nawiewnego/aparatu sprężonego powietrza. Rys. 4

### 3.2 Zakładanie

W zależności od tego, z jakich dodatkowych urządzeń użytkownik korzysta, należy zapoznać się także z instrukcją użytkownika zespołu nadmuchowego SR 500/SR 500 EX/SR 700 lub aparatu sprężonego powietrza SR 507.

- SR 561, długie kaptur: Chwycić dlonimi kaptura po obu stronach otworu. Rys. 5. Ostrożnie naciągnąć kaptur na głowę.
- SR 562, krótki kaptur: chwycić jedną ręką za mocowanie węża, a drugą za szyjną część kaptura. Rys. 6.
- Włożyć podbródek do kaptura. Ciągle trzymając kaptur, naciągnąć go na głowę.
- Dopasować kaptur tak, abyściśle przylegał wokół twarzy (krótki kaptur SR 562) i nie uwierał. Długość gumowej taśmy w uszczelnieniu twarzowym (krótki kaptur SR 562) lub taśmy szyjnej (długi kaptur SR 561) można regulować.
- W razie potrzeby ustawić szerokość kaptura za pomocą pokrętła z tyłu wieży naglowia. Rys. 7. Pokrętło umieszczone jest wewnątrz kaptura, pod węzem, ale można do niego sięgnąć z zewnątrz bez zdejmowania kaptura. Obracać pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć szerokość lub w przeciwnym kierunku, aby ją zwiększyć.
- Aby zapewnić idealne dopasowanie, konieczne być może zdjęcie kaptura i wyregulowanie głębokości wieży naglowia. Rys. 7.
- Należy dopilnować, aby wąż oddechowy był ułożony wzdłuż pleców i nie skręcał się. Rys. 8.

### 3.3 Zdejmowanie

Nie wolno zdejmować wyposażenia ochronnego przed wyjściem z obszaru zagrożenia.

W zależności od tego, z jakich dodatkowych urządzeń użytkownik korzysta, należy zapoznać się także z instrukcją użytkownika zespołu nadmuchowego SR 500/SR 500 EX/SR 700 lub aparatu sprężonego powietrza SR 507.

- Poluźnić uszczelnienie twarzowe (krótki kaptur SR 562) lub taśmę szyjną (długie kaptur SR 561). W sytuacjach awaryjnych kaptur można zdjąć przy zaciśniętej taśmie szyjnej.

Po użyciu, sprzęt należy wyczyścić i przejrzeć. Patrz 4 Konserwacja.

## 4. Konserwacja

Osoba odpowiedzialna za czyszczenie i konserwację tego sprzętu powinna przejść odpowiednie szkolenie i dokładnie zapoznać się z pracą tego rodzaju.

### 4.1 Czyszczenie

Do codziennego czyszczenia zalecamy używanie chusteczek Sundström SR 5226. Jeśli sprzęt jest mocno zanieczyszczony, należy użyć miękkiej szczoteczki lub gąbki zwilżonej roztworem wody i detergentu do mycia naczyń lub podobnego środka. Wyplukać sprzęt i pozostawić do wyschnięcia. Jeśli potrzeba dezynfekcji, należy spryskać kaptur 70% roztworem etanolu lub izopropanolu. **UWAGA! Nie wolno do czyszczenia używać rozpuszczalnika!**

### 4.2 Przechowywanie

Po wyczyszczeniu sprzętu przechowywać go w czystym i suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Unikać wystawiania sprzętu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.

### 4.3 Harmonogram konserwacji

Zalecane minimalne wymagania regularnej konserwacji, aby sprzęt na pewno zawsze nadawał się do użytku.

	Przed użyciem	Po użyciu
Ogledziny	●	●
Sprawdzenie sprawności	●	
Czyszczenie		●

### 4.4 Wymiana części

Należy zawsze używać oryginalnych części Sundström. Nie wprowadzać modyfikacji w sprzęcie. Zastosowanie nieoryginalnych części lub modyfikacja sprzętu może zmniejszyć jego właściwości ochronne i grozi utratą przyznanych temu produktowi certyfikatów.

#### 4.4.1 Wymiana napotnika

Napotnik jest przymocowany taśmą z rzepem do pasa czolowego. Należy wykonać następujące czynności:

- Ściągnąć napotnik.
- Przymocować taśmę z rzepem szorstką stroną do pasa czolowego, rowkiem do góry.

#### 4.4.2 Sposób wymiany długiego kaptura SR 561 z materiału Tyvec

- Odczepić wąż od adaptera.
- Zwolnić trzy zatraski na górnjej krawędzi wizjera.
- Odwrócić stronę wewnętrzną kaptura na zewnątrz.
- Odczepić zatrask mocowania węza i ściągnąć kaptur z wieżą naglowią. Rys. 9.
- Umieścić nowy kaptur przed sobą z wizjerem skierowanym do góry.
- Zaczepić zatrask na mocowaniu węza i naciągnąć kaptur na wieżę naglowią.
- Przymocować wieżę naglowią do górnej krawędzi wizjera za pomocą trzech zatrasków. Zacząć od środkowego.
- Zamocować wąż w adapterze.
- Upewnić się, że wieża naglowią jest wyprostowana w kapturze, a przejście węża nie jest skrócone wokół niego.

#### 4.4.3 Sposób wymiany krótkiego kaptura SR 562 z materiału Tyvec

- Odczepić wąż od adaptera.
- Odczepić gumowe taśmy uszczelnienia twarzowego zamocowane do pasa czolowego obok taśm z rzepem. Rys. 10.
- Odczepić taśmy z rzepem.
- Zwolnić trzy zatraski na górnjej krawędzi wizjera.

- Zdjąć wieżę nagłownia z kaptura.
- Umieścić nowy kaptur przed sobą z wizjerem skierowanym na dół.
- Jedną ręką chwycić przednią część wieży nagłownia i wsadzić ją do kaptura. Rys. 11.
- Upewnić się, że taśma z rzepem jest naciągnięta pod pasem czolowym wieży nagłownia (rys. 12) i przymocować kaptur za pomocą trzech zatrasków do górnej krawędzi wizjera.
- Złożyć taśmy z rzepem wokół pasa czolowego i zamocować je tak pewnie, jak to możliwe.
- Wziąć gumową taśmę uszczelnienia twarzowego i wsadzić wężel w otwór w kształcie dziurki od klucza w wieży nagłownia. Zabezpieczyć go przez wsunięcie gumowej taśmy do wąskiej części otworu. Rys. 13.
- Zamocować wąż w adapterze.
- Upewnić się, że nagłówie jest wyprostowane w kapturze, a przejście węża nie jest skręcone wokół węża.

#### 4.4.4 Wymiana węża, SR 561/SR 562

- Zagiąć materiał kaptura do góry przy mocowaniu węża. Rys. 14.
- Obrócić wąż i wyciągnąć go z adaptora. Rys. 15.
- Przymocować nowy wąż do wieży nagłownia postępując w odwrotnej kolejności. Jedno połączenie węża jest wyposażone w uszczelkę O-ring. Rys. 3. Koniec ten powinien być podłączony do urządzenia nawiewnego/apparatu sprężonego powietrza. Rys. 4

#### 4.4.5 Wymiana wieży nagłownia

Postępować zgodnie z odpowiednimi częściami powyższych instrukcji dotyczącymi wymiany kaptura.

### 5. Charakterystyka techniczna

#### Waga

SR 561: Ok. 450 g łącznie z wężem.

SR 562: Ok. 420 g łącznie z wężem.

#### Materiały

- Kaptur: Tyvek 1443R, 200 µm
- Uszczelnienie szynne SR 561: Bawelna/modal/lycra
- Uszczelnienie twarzowe SR 562: Poliamid/lycra
- Wąż oddechowy: Poliuretan (PU)
- Wizjer: 0,5 mm PETG

#### Zakres temperatur

- Temperatura przechowywania: od -20°C do +40°C przy wilgotności względnej poniżej 90%.
- Temperatura użytkowania: od -10°C do +55°C przy wilgotności względnej poniżej 90%.
- Temperatura robocza w przypadku użycia razem z urządzeniem nawiewnym SR 500 EX wynosi od -10 do +40°C.

#### Okres przydatności do użycia

Okres przydatności urządzenia do użycia wynosi 5 lat od daty produkcji.

### 6. Objasnenia symboli



Patrz instrukcja obsługi



Świadectwo CE wydane przez  
INSPEC International Limited



Wilgotność względna



Zakres temperatur

-xx°C

+xx°C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

# Capuzes SR 561 e SR 562

- 1. Informações gerais
- 2. Peças
- 3. Utilização
- 4. Manutenção
- 5. Especificações técnicas
- 6. Explicação dos símbolos
- 7. Homologação

## 1. Informações gerais

A utilização de uma máscara respiratória deve ser parte integrante de um programa de proteção respiratória. Para obter aconselhamento, consulte a norma EN 529:2005.

A orientação contida nestas normas destaca aspectos importantes de um programa de proteção respiratória, mas não substitui os regulamentos nacionais ou locais.

Em caso de dúvidas relativamente à seleção e manutenção do equipamento, consulte o seu supervisor ou entre em contacto com o revendedor. Pode ainda contactar o Departamento de assistência técnica da Sundström Safety AB.

## 1.1 Descrição do sistema

- O SR 561 (Fig.1) protege os órgãos respiratórios, a cabeça e os ombros
- O SR 562 (Fig. 2) protege os órgãos respiratórios e o topo da cabeça
- Capuz substituível da Tyvec
- Viseira de PETG
- O ar fornecido mantém a viseira desembaciada
- Arnês de cabeça regulável
- Vedante para pescoco (SR 561) e vedante para cabeça (SR 562) regulável
- Túbo de respiração flexível (SR 569)
- Equipado com válvula de expiração (SR 562).

Os capuzes SR 561 e SR 562 podem ser utilizados juntamente com uma unidade de ventilação SR 500 EX em atmosferas explosivas. Os capuzes SR 561 e SR 562 também podem ser utilizados juntamente com a unidade de ventilação padrão SR 500/SR 700 ou com o acessório de ar comprimido SR 507, mas, neste caso, apenas em ambientes que não sejam potencialmente explosivos. Antes da utilização, devem ser minuciosamente estudadas as presentes instruções do utilizador e as instruções correspondentes às unidades de ventilação, filtros e acessórios de ar comprimido. Ligue o tubo de respiração à unidade de ventilação, que está equipada com filtros. A pressão positiva gerada no topo da cabeça impede a entrada de partículas e outras substâncias poluentes na zona de respiração.

## 1.2 Aplicações

O SR 561/SR 562, juntamente com a unidade de ventilação SR 500/SR 500 EX/SR 700 ou o acessório de ar comprimido SR 507, pode ser utilizado como alternativa a respiradores de filtro em todas as situações em que a utilização destes equipamentos seja recomendada. Tal aplica-se especialmente a trabalhos árduos, sob temperaturas elevadas ou a trabalhos de longa duração. Ao selecionar a proteção de rosto, deverá ter em conta alguns dos seguintes fatores:

- Tipos de poluentes
- Concentrações
- Intensidade do trabalho

- Requisitos de proteção para além da necessidade do dispositivo de proteção respiratória
- A análise de risco deverá ser efetuada por alguém com formação adequada e experiência na área.

## 1.3 Avisos/limitações

Tenha em conta que os regulamentos para a utilização de equipamentos de proteção respiratória podem variar de país para país.

### Avisos

O equipamento não pode ser utilizado

- Se o ventilador não estiver ligado. Nesta situação anormal, o equipamento não fornece proteção. Além disso, existe o risco de acumulação rápida de dióxido de carbono na proteção de rosto, com a consequente insuficiência de oxigénio.
- Se os poluentes forem desconhecidos,
- Em ambientes imediatamente perigosos para a vida ou para a saúde (IDLH - immediately dangerous to life and health),
- Em ambientes onde o ambiente é constituído por ar enriquecido com oxigénio ou não possui um nível normal de oxigénio,
- se tiver dificuldades em respirar,
- se sentir o odor ou sabor a poluentes,
- se sentir tonturas, náuseas ou outro tipo de desconforto.

### Limitações

- Se o utilizador for sujeito a uma intensidade de trabalho muito elevada, poderá ocorrer pressão negativa na proteção de rosto durante a fase de inalação, podendo dar origem a fugas para a proteção de rosto.
- Se o vedante para o rosto não estiver em contacto com o rosto (SR 562), a proteção de rosto não será pressurizada conforme necessário para fornecer o fator de proteção correto.
- O fator de proteção poderá ser reduzido se o equipamento for utilizado em locais com ventos de alta velocidade.
- O equipamento deve ficar selado contra o rosto para garantir que o capuz fica pressurizado conforme necessário para impedir infiltrações no capuz. Tal poderá ser difícil de conseguir, se o utilizador possuir barba ou patilhas.
- Certifique-se de que o tubo de respiração não forma um laço capaz de ficar preso em objetos à sua volta.
- Nunca levante nem transporte o equipamento pelo tubo de respiração.

## 2. Peças

### 2.1 Verificação do conteúdo

Verifique se o equipamento está completo, de acordo com a lista de embalagem, e se não está danificado.

#### Lista de embalagem

- Capuz com tubo de respiração
- Instruções de utilização
- Toalhete de limpeza

### 2.2 Acessórios/Peças sobresselentes

#### Peça

Capuz Tyvec, longo, para SR 561

R06-5001

Capuz Tyvec, curto, para SR 562

R06-5101

Arnês da cabeça (Fig. 7)

R06-5002

Tubo SR 569

#### N.º de encomenda

O-ring para tubo  
Fita absorvente  
Toalhetes de limpeza. Caixa de 50

R06-0202  
R06-0504  
H09-0401

### 3. Utilização

#### 3.1 Instalação

Consulte também as instruções do utilizador para a unidade de ventilação SR 500/SR 500 EX/SR 700 ou acessório de ar comprimido SR 507, consoante aquele que for utilizado.

##### Tubo de respiração

Uma ligação do tubo está equipada com um O-ring. Fig. 3. Esta extremidade deve ser ligada à unidade de ventilação/ar comprimido SR 507, consoante aquele que for utilizado.

#### 3.2 Colocar a máscara

Consulte também as instruções do utilizador para a unidade de ventilação SR 500/SR 500 EX/SR 700 ou acessório de ar comprimido SR 507, consoante aquele que for utilizado.

- SR 561, capuz longo: Pegue em ambos os lados da abertura do capuz com as mãos. Fig. 5. Enfie o capuz cuidadosamente na cabeça.
- SR 562, capuz curto: pegue no suporte para o nariz com uma mão e na secção para o pescoço do capuz com a outra mão. Fig. 6.
- Introduza o queixo no capuz. Continue a pegar no capuz e enfeie sobre a cabeça.
- Regule o capuz de modo a obter um vedante em torno de todo o rosto (capuz curto SR 562) e um ajuste firme e confortável. A banda de borracha no vedante de rosto (capuz curto SR 562) ou a banda para o pescoço (capuz longo SR 561) podem ser reguladas para o comprimento pretendido.
- Se necessário, ajuste a largura do capuz com o botão que se encontra na parte traseira do arnês para a cabeça. Fig. 7. O botão está situado no interior do capuz por baixo do nariz, mas pode aceder ao mesmo a partir do exterior sem retirar o capuz. Rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para reduzir a largura e no sentido contrário aos ponteiros do relógio para aumentá-la.
- Para garantir um ajuste perfeito, poderá ser necessário retirar o capuz e ajustar a profundidade do arnês para a cabeça. Fig. 7.
- Certifique-se de que o tubo de respiração passa pelas costas e não fica torcido. Fig. 8.

#### 3.3 Retirar o capuz

Não remova o equipamento até estar devidamente afastado da área de perigo.

Consulte também as instruções do utilizador para a unidade de ventilação SR 500/SR 500 EX/SR 700 ou o acessório de ar comprimido SR 507, consoante aquele que for utilizado.

- Alargue o vedante do rosto (capuz curto SR 562) ou a banda para o pescoço (capuz longo SR 561). Em situações de emergência, o capuz pode ser retirado com a banda de borracha apertada. Após a utilização, o equipamento tem de ser limpo e inspecionado. Ver 4 Manutenção.

### 4. Manutenção

A pessoa responsável pela limpeza e manutenção do equipamento deve ter recebido formação adequada e estar familiarizada com este tipo de tarefas.

#### 4.1 Limpeza

Para cuidados diários, recomendamos os toalhetes de limpeza SR 5226 da Sundström. Se o equipamento estiver mais sujo, utilize uma escova macia ou uma esponja humedecida numa solução de água com detergente para a louça, ou algo semelhante. Lave o equipamento e deixe-o secar. Se necessário, pulverize o capuz com etanol a 70% ou com uma solução de isopropanol para desinfetar. **NOTA! Nunca utilize solventes na limpeza!**

#### 4.2 Armazenamento

Depois de limpar o equipamento, guarde-o num local limpo e seco à temperatura ambiente. Evite a exposição à luz solar direta ou a outras fontes de calor.

#### 4.3 Calendário de manutenção

Requisitos mínimos recomendados referentes às rotinas de manutenção, de forma a garantir a operacionalidade contínua do equipamento.

	Antes da utilização	Após a utilização
Inspeção visual	●	●
Controlo de funcionamento	●	
Limpeza		●

#### 4.4 Substituição de peças

Utilize sempre peças originais da Sundström. Não modifique o equipamento. A utilização de peças não originais ou a modificação do equipamento pode reduzir a função de proteção e pôr em risco as homologações recebidas pelo produto.

##### 4.4.1 Substituição da fita absorvente de suor

A fita absorvente de suor é fixada com fita de Velcro à banda da testa. Faça o seguinte:

- Puxe a fita absorvente de suor.
- Coloque a fita de Velcro com o lado áspero voltado para a testa e prenda ao topo.

##### 4.4.2 Mudar o capuz longo Tyvec SR 561

- Solte o tubo do adaptador.
- Liberte as três molas de pressão no rebordo superior da viseira.
- Volte o capuz do avesso.
- Liberte a mola de pressão do acessório do tubo e puxe o capuz do arnês para a cabeça. Fig. 9.
- Coloque o novo capuz à sua frente, com a viseira voltada para cima.
- Feche a mola de pressão para o acessório do tubo e puxe o capuz sobre o arnês para a cabeça.
- Fixe o arnês para a cabeça com as três molas de pressão no rebordo superior da viseira. Comece pela mola do meio.
- Monte o tubo no adaptador.
- Verifique se o arnês para cabeça se encontra direito no capuz e se a passagem do tubo não está torcida em torno do tubo.

##### 4.4.3 Mudar o capuz curto Tyvec SR 562

- Solte o tubo do adaptador.
- Solte as bandas de borrachas do vedante do rosto fixadas à banda da testa junto às fitas de Velcro. Fig. 10.
- Retire as fitas de Velcro.
- Liberte as três molas de pressão no rebordo superior da viseira.
- Levante o arnês para a cabeça do capuz.
- Coloque o novo capuz à sua frente, com a viseira voltada para baixo.

- Segure na parte frontal do arnês para a cabeça com uma mão e introduza-o no capuz. Fig. 11.
- Certifique-se de que a fita de Velcro se encontra esticada sob a fita para a testa do arnês da cabeça (Fig. 12) e fixe o capuz com as três molas de pressão no rebordo superior da viseira.
- Dobre as fitas de Velcro em torno da fita para a testa e fixe-as o mais firmemente possível.
- Pegue na banda de borracha do vedante de rosto e introduza o nó na abertura do arnês para a cabeça. Fixe-a, puxando a banda de borracha para a parte estreita da ranhura. Fig. 13.
- Monte o tubo no adaptador.
- Verifique se o arnês para cabeça se encontra direito no capuz e se a passagem do tubo não está torcida em torno do tubo.

#### 4.4.4 Substituir o tubo, SR 561/SR 562

- Dobre o tecido do capuz para cima no acessório do tubo. Fig. 14.
- Torça o tubo e puxe-o do adaptador. Fig. 15.
- Coloque o novo tubo no arnês de cabeça pela ordem inversa. Uma ligação do tubo está equipada com um O-ring. Fig. 3. Esta extremidade deve ser ligada à unidade de ventilação/ar comprimido. Fig. 4.

#### 4.4.5 Substituição do arnês de cabeça

Siga as partes relevantes das instruções acima relacionadas com a mudança do capuz.

### 5. Especificações técnicas

#### Pesos

SR 561: Aprox. 450 g, incluindo tubo.

SR 562: Aprox. 420 g, incluindo tubo.

#### Materiais

- Capuz: Tyvek 1443R, 200 µm
- Vedante do pescoço do SR 561: Algodão/modal/lycra
- Vedante do pescoço do SR 562: Poliamida/lycra
- Tubo de respiração: Poliuretano (PU)
- Viseira: 0,5 mm PETG

#### Intervalo de temperaturas

- Temperatura de armazenamento: de -20 °C a +40 °C a uma humidade relativa inferior a 90%.
- Temperatura de funcionamento: de -10 a +55 °C a uma humidade relativa inferior a 90%.
- A temperatura de funcionamento quando usada com a unidade de ventilação SR 500 EX é de -10 a +40 °C.

#### Tempo de vida útil

O equipamento tem uma vida útil de 5 anos a partir da data de fabrico.

### 6. Explicação dos símbolos



Consulte as instruções de utilização



Homologação CE pela  
INSPEC International Limited



Humidade relativa



Intervalo de temperaturas

-xx°C

+xx°C

### 7. Homologação

- O SR 561 e o SR 562 em combinação com o ventilador SR 500/ SR 700 ou SR 500 EX estão aprovados de acordo com a norma EN 12941:1998, classe TH3.
- O SR 561 e o SR 562 em combinação com o ventilador SR 500 EX estão aprovados de acordo com a Diretiva ATEX 2014/34/UE e o programa IECEx.
- O SR 561 e o SR 562 em combinação com o acessório de ar comprimido SR 507 e tubo de ar SR 358 ou SR 359 estão aprovados de acordo com a norma EN 14594:2005, classe 3B.
- O SR 561 e o SR 562 em combinação com o acessório de ar comprimido SR 507 e o tubo de ar SR 360 estão aprovados de acordo com a norma EN 14594:2005, classe 3A.

A homologação do Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos EPI foi emitida pelo Organismo Notificado 0194. Consulte o verso das instruções de utilização para obter a morada.

A declaração de conformidade UE está disponível em [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

#### Códigos ATEX:

II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

#### Explicação das marcas ATEX:

	Marca de proteção contra explosão.
II	Grupo de equipamento (atmosferas explosivas que não sejam minas com grisu).
2 G	Categoría de equipamento (2 = Nível de proteção elevado para a Zona 1, G = Gás).
2 D	Categoría de equipamento (2 = Nível de proteção elevado para a Zona 21, D = Poeiras).
Ex	Proteção contra explosão.
ib	Tipo de proteção (segurança intrínseca).
IIB	Grupo de gases (etileno).
IIIC	Grupo de poeiras (zona com poeiras condutoras).
T3	Classe de temperatura, gás (temperatura máxima de superfície +200 °C).
T195°C	Classe de temperatura, poeiras (temperatura máxima de superfície +195 °C).
Gb	Nível de proteção do equipamento, gás (proteção elevada).
Db	Nível de proteção do equipamento, poeiras (proteção elevada).

As homologações em conformidade com a Diretiva ATEX foram emitidas pelo Organismo Notificado N.º 0470. NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Noruega.

# Cagulele SR 561 și SR 562

1. Informații generale
2. Componente
3. Utilizarea
4. Întreținerea
5. Specificații tehnice
6. Explicarea simbolurilor
7. Avize

## 1. Informații generale

Folosirea unui aparat de respirație trebuie să facă parte dintr-un program de protecție respiratorie. Pentru recomandări consultați EN 529:2005.

Recomandările incluse în aceste standarde subliniază aspectele importante ale unui program pentru aparate de protecție respiratorie, dar nu înllocuiesc reglementările naționale sau locale în domeniu.

Dacă aveți întrebări referitoare la selecția și îngrijirea echipamentului, consultați-vă superiorul ierarhic sau contactați punctul de vânzare. De asemenea, puteți contacta Departamentul de asistență tehnică din cadrul Sundström Safety AB.

## 1.1 Descrierea sistemului

- SR 561 (Fig.1) protejează organele respiratorii, capul și umerii
- SR 562 (Fig. 2) protejează organele respiratorii și partea de sus a capului
- Cagulă detașabilă Tyvec
- Vizieră PETG
- Aerul furnizat nu lasă viziera să se aburească
- Ham pentru cap reglabil
- Închidere etanșă pentru gât (SR 561) și închidere etanșă pentru față (SR 562)
- Furtun de respirat flexibil (SR 569)
- Prevăzut cu supapă pentru exhalare (SR 562).

Cagulele SR 561 și SR 562 pot fi utilizate cu ventilatorul SR 500 EX în atmosferă explozivă. De asemenea, cagulele SR 561 și SR 562 pot fi utilizate cu ventilatorul standard SR 500/SR 700 sau cu dispozitivul pentru aer comprimat SR 507, dar, în acest caz, numai în mediile fără potențial exploziv. Înainte de folosire, citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, precum și instrucțiunile de utilizare pentru ventilatoare, filtre și pentru dispozitivele pentru aer comprimat. Conectați furtunul de respirat la ventilatorul prevăzut cu filtre. Presiunea pozitivă generată în cască nu lasă particulele și alți agenti de poluare să treacă în zona de respirat.

## 1.2 Utilizări

Împreună cu ventilatorul SR 500/SR 500 EX/SR 700 sau cu dispozitivul pentru aer comprimat SR 507, cagulele SR 561/SR 562 se pot folosi ca alternativă la măștile de gaze cu filtru în toate situațiile în care acestea sunt recomandate. Acest lucru este valabil mai ales dacă munca este obosităre din punct de vedere fizic, se desfășoară la temperaturi înalte sau pe o perioadă îndelungată. Atunci când alegeți casca, trebuie să luati în considerare anumiți factori, cum ar fi:

- tipurile de agenti de poluare;
- concentrațiile;
- intensitatea efortului;
- cerințele de protecție pe lângă necesitatea de a avea un aparat de protecție respiratorie.

Analiza riscului trebuie efectuată de o persoană cu instruire și experiență adecvate în domeniu.

## 1.3 Avertizări/limitări

Rețineți că pot să existe diferențe la nivel de țară cu privire la reglementările referitoare la utilizarea echipamentului de protecție respiratorie.

### Avertizări

Echipamentul nu trebuie folosit în situațiile următoare.

- Dacă ventilatorul nu funcționează. În această situație anormală, echipamentul nu va oferi nicio protecție. În plus, există riscul ca dioxidul de carbon să se acumuleze rapid în cască, ceea ce poate duce la deficit de oxigen.
- Dacă agentii de poluare sunt de natură necunoscută.
- În medii care prezintă pericole imediate pentru viață și sănătate.
- În medii în care aerul ambient conține aer îmbogățit cu oxigen sau nu are un conținut normal de oxigen.
- Dacă începeți să respirați cu dificultate.
- Dacă simțiți mirosul ori gustul agentilor de poluare.
- Dacă simțiți amețeală, greață sau alt disconfort.

### Limitări

- Dacă utilizatorul este expus la eforturi de lucru extrem de intense, la nivelul căstii se poate forma presiune negativă în etapa de inhalare, ceea ce poate duce la apariția riscului de scurgere în cască.
- Dacă închiderea etanșă pentru față nu face contact cu față (SR 562), presiunea din cască nu va atinge valorile necesare pentru a se asigura gradul de protecție corespunzător.
- Echipamentul poate prezenta un grad de protecție redus dacă este utilizat în medii cu vânt de intensitate mare.
- Echipamentul trebuie să se închidă etanș la nivelul feței pentru că în cagulă să se formeze presiunea necesară pentru a preveni scurgerile. Acest lucru poate fi greu de realizat dacă utilizatorul poartă barbă sau perciuni.
- Asigurați-vă că furtunul de respirat nu formează o buclă care să-va putea agăta de un obiect din jurul dvs.
- Nu ridicați și nu transportați niciodată echipamentul înăndu-l de furtunul de respirat.

## 2. Componete

### 2.1 Verificarea pachetului livrat

Asigurați-vă că echipamentul este complet, conform listei cu conținutul pachetului, și că nu este deteriorat.

#### Lista cu conținutul pachetului

- Cagulă cu furtun de respirat
- Instrucțiuni de utilizare
- Șervețel de curățare

### 2.2 Accesorii/piese de schimb

#### Componentă

- Cagulă Tyvec, lungă, pentru SR 561
- Cagulă Tyvec, scurtă, pentru SR 562
- Ham pentru cap (Fig. 7)
- Furtun SR 569
- Garnitură inelară pentru furtun
- Bandă împotriva transpirației
- Șervețele de curățare. Cutie de 50

#### Nr.comandă

- |          |
|----------|
| R06-5001 |
| R06-5101 |
| R06-5002 |
| R06-5003 |
| R06-0202 |
| R06-0504 |
| H09-0401 |

### 3. Utilizarea

#### 3.1 Instalarea

Consultăți și instrucțiunile de utilizare pentru ventilatorul SR 500/SR 500 EX/SR 700 sau pentru dispozitivul pentru aer comprimat SR 507, în funcție de ceea ce folosiți.

#### Furtunul de respirat

Un capăt al furtunului este prevăzut cu o garnitură inelară. Fig. 3. Acest capăt trebuie conectat la ventilator/dispozitivul pentru aer comprimat. Fig. 4.

#### 3.2 Punerea măștii

Consultăți și instrucțiunile de utilizare pentru ventilatorul SR 500/SR 500 EX/SR 700 sau pentru dispozitivul pentru aer comprimat SR 507, în funcție de ceea ce folosiți.

- SR 561, cagulă lungă: apucați cu mânile ambele părți ale deschizăturii cagulei. Fig 5. Trageți cu grijă cagula peste cap.
- SR 562, cagulă scurtă: apucați cu o mână partea pe care este montat furtunul, iar cu cealaltă mână apucați secțiunea pentru gât a cagulei. Fig. 6.
- Introduceți bârbia în cagulă. Țineți în continuare cagula strâns și trageți-o peste cap.
- Ajustați cagula pentru a se aplique etanș de jur împrejurul feței (cagula scurtă SR 562) și pentru a se fixa strâns și confortabil. Lungimea benzii de cauciuc din cadrul închiderii etanșe pentru față (cagula scurtă SR 562) sau a benzii pentru gât (cagula lungă SR 561) se poate ajusta.
- Dacă este necesar, ajustați lățimea cagulei cu ajutorul butonului din spatele hamului pentru cap. Fig. 7. Butonul se află în interiorul cagulei, sub furtun; puteți ajunge la el din exterior, fără a scoate cagula. Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a reduce lățimea și în sensul invers acelor de ceasornic pentru a mări.
- Pentru o potrivire perfectă, ar putea fi necesar să scoateți cagula și să reglați adâncimea hamului pentru cap. Fig. 7.
- Asigurați-vă că furtunul de respirație se întinde de-a lungul spatelui dvs., fără a fi răscut. Fig. 8.

#### 3.3 Scoaterea măștii

Nu scoateți echipamentul decât după ce ati părăsit zona periculoasă.

Consultăți și instrucțiunile de utilizare pentru ventilatorul SR 500/SR 500 EX/SR 700 sau pentru dispozitivul pentru aer comprimat SR 507, în funcție de ceea ce folosiți.

- Slăbiți închiderea etanșă pentru față (cagula scurtă SR 562) sau banda pentru gât (cagula lungă SR 561). În situații de urgență, cagula poate fi scoasă cu banda de cauciuc strânsă.

După utilizare, echipamentul trebuie curătat și examinat. Consultați secțiunea 4 Întreținere.

### 4. Întreținerea

Persoana responsabilă pentru curătarea și întreținerea echipamentului trebuie să fi fost instruită în mod corespunzător și să fie familiarizată cu lucrările de acest tip.

#### 4.1 Curătarea

Servetelele de curățare Sundström SR 5226 sunt recomandate pentru îngrijire zilnică. Dacă echipamentul este foarte murdar, folosiți o perie moale sau un burete impregnat cu o soluție de apă și detergent de vase sau altceva similar. Clătiți echipamentul și lăsați-i să se usuce. Dacă este necesar, pulverizați pe cagulă soluție cu alcool etilic în concentrație de 70% sau alcool izopropilic pentru dezinfecție.

**NOTĂ! Nu utilizați niciodată solventi pentru curățare!**

#### 4.2 Depozitarea

După curățare, depozitați echipamentul într-un loc curat și uscat, la temperatură camerei. Evitați expunerea acestuia la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură.

#### 4.3 Planificarea lucrărilor de întreținere

Cerințe minime recomandate referitoare la procedurile de întreținere, astfel încât să vă puteți asigura că echipamentul va fi în bună stare de funcționare.

	Înainte de utilizare	După utilizare
Inspeție vizuală	●	●
Verificarea performanței	●	
Curățarea		●

#### 4.4 Înlocuirea pieselor

Utilizați întotdeauna piese de schimb originale Sundström. Nu modificați echipamentul. Utilizarea altor piese decât cele originale sau modificările aduse echipamentului pot reduce funcția de protecție și pot periclită aprobările primite de produs.

##### 4.4.1 Înlocuirea benzii împotriva transpirației

Banda împotriva transpirației se fixează cu arici pe banda pentru frunte. Procedați după cum urmează:

- Scoateți banda împotriva transpirației.
- Prindeți banda cu arici cu partea rugoasă orientată către banda pentru frunte și către fanta din partea de sus.

##### 4.4.2 Înlocuirea cagulei lungi SR 561 Tyvec

- Scoateți furtunul din adaptor.
- Desfaceți cele trei capse de pe marginea superioară a vizierei.
- Întoarceți cagulă pe dos.
- Desfaceți capsă de pe conectorul furtunului și scoateți cagula de pe hamul pentru cap. Fig. 9.
- Așezați noua cagulă în față dvs., cu viziera orientată în sus.
- Prindeți capsă de pe conectorul furtunului și trageți cagula peste hamul pentru cap.
- Cu ajutorul celor trei capse, fixați hamul pentru cap pe marginea superioară a vizierei. Începeți cu cea din mijloc.
- Montați furtunul în adaptor.
- Verificați dacă hamul pentru cap stă drept în cagulă și dacă tubul pentru furtun nu este răscut în jurul furtunului.

##### 4.4.3 Înlocuirea cagulei scurte SR 562 Tyvec

- Scoateți furtunul din adaptor.
- Desfaceți benzile de cauciuc de la nivelul închiderii etanșe pentru față prinse de banda pentru frunte, lângă benzile cu arici. Fig. 10.
- Scoateți benzile cu arici.
- Desfaceți cele trei capse de pe marginea superioară a vizierei.
- Trageți hamul pentru cap afară din cagulă.
- Așezați noua cagulă în față dvs., cu viziera orientată în jos.
- Apucați cu o mână partea frontală a hamului pentru cap și introduceți-o în cagulă. Fig 11.
- Asigurați-vă că banda cu arici este întinsă sub banda pentru frunte a hamului pentru cap (Fig. 12) și fixați cagula cu ajutorul celor trei capse de pe marginea superioară a vizierei.
- Prindeți benzile cu arici în jurul benzii pentru frunte și fixați-le căt mai bine.
- Luati banda de cauciuc pentru închiderea etanșă pentru față și introduceți nodul în orificiul din hamul pentru cap. Fixați-l trăgând banda de cauciuc în partea îngustă a slotului. Fig. 13.
- Montați furtunul în adaptor.

- Verificați dacă hamul pentru cap stă drept în cagulă și dacă tubul pentru furtun nu este răsucit în jurul furtunului.

#### 4.4.4 Înlocuirea furtunului, SR 561/SR 562

- Pliati materialul cagulei în dreptul conectorului furtunului. Fig. 14.
- Răsuciți furtunul și trageți-l din adaptor. Fig. 15.
- Montați nou furtun în hamul pentru cap, în ordine inversă. Un capăt al furtunului este prevăzut cu o garnitură inelară. Fig. 3. Acest capăt trebuie conectat la ventilator/dispozitivul pentru aer comprimat. Fig. 4.

#### 4.4.5 Înlocuirea hamului pentru cap

Urmați instrucțiunile relevante referitoare la înlocuirea cagulei din secțiunile de mai sus.

### 5. Specificații tehnice

#### Greutăți

SR 561: Aprox. 450 g, inclusiv furtunul.

SR 562: Aprox. 420 g, inclusiv furtunul.

#### Materiale

- Cagulă: Tyvek 1443R, 200 µm
- Încidere etanșă pentru gât pentru SR 561: Bumbac/modal/lycra
- Încidere etanșă pentru față pentru SR 562: Poliamidă/lycra
- Furtun de respirat: Poliuretan (PU)
- Vizieră: PETG 0,5 mm

#### Interval de temperatură

- Temperatură de depozitare: între -20 și +40 °C în condiții de umiditate relativă sub 90%.
- Temperatură de funcționare: între -10 și +55 °C în condiții de umiditate relativă sub 90%.
- Temperatura de funcționare aplicată la utilizarea cu ventilatorul SR 500 EX este între -10 și +40 °C.

#### Durata de depozitare

Echipamentul are o durată de depozitare de 5 ani de la data fabricației.

### 7. Avize

- Echipamentele SR 561 și SR 562 în combinație cu ventilatorul SR 500/SR 700 sau SR 500 EX sunt aprobată în conformitate cu EN 12941:1998, clasa TH3.
- Echipamentele SR 561 și SR 562 în combinație cu ventilatorul SR 500 EX sunt aprobată în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE și schema IECEx.
- Echipamentele SR 561 și SR 562 în combinație cu dispozitivul pentru aer comprimat SR 507 și furtunul pentru aer SR 358 sau SR 359 sunt aprobată în conformitate cu EN 14594:2005, clasa 3B.
- Echipamentele SR 561 și SR 562 în combinație cu dispozitivul pentru aer comprimat SR 507 și furtunul pentru aer SR 360 sunt aprobată în conformitate cu EN 14594:2005, clasa 3A.

Avizul de tip conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală a fost emis de Organismul de certificare notificat 0194. Consultați partea din spate a instrucțiunilor de utilizare pentru detalii privind adresa.

Declarația de conformitate UE este disponibilă la [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

#### Coduri ATEX:

- II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

#### Legenda marcajelor ATEX:

	Marcaj de protecție la explozie.
II	Grupă echipament (atmosfere explosive, altele decât mine cu emanări de gaz metan).
2 G	Categorie echipament (2 = Nivel ridicat de protecție pentru Zona 1, G = Gaz).
2 D	Categorie echipament (2 = Nivel ridicat de protecție pentru Zona 21, D = Praf).
Ex	Protejat la explozie.
ib	Tip de protecție (siguranță intrinsecă).
IIB	Grupă de gaz (etilenă).
IIIC	Grupă de praf (zonă cu praf conductor).
T3	Clasă de temperatură, gaz (temperatura maximă la suprafață +200 °C).
T195°C	Clasă de temperatură, praf (temperatura maximă la suprafață +195 °C).
Gb	Nivelul de protecție al echipamentului, gaz (protecție ridicată).
Db	Nivelul de protecție al echipamentului, praf (protecție ridicată).

Avizele de tip conform Directivei ATEX au fost emise de Organismul de certificare notificat nr. 0470.

NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Norvegia




Consultați instrucțiunile de utilizare



Aprobare CE de către  
INSPEC International Limited



Umiditate relativă



# Капюшоны SR 561 и SR 562

1. Общая информация
2. Компоненты
3. Использование
4. Техобслуживание
5. Технические характеристики
6. Условные обозначения
7. Сертификация

## 1. Общая информация

Применение респираторов должно входить в программы защиты органов дыхания. Соответствующие рекомендации приводятся в стандарте EN 529:2005.

Данные стандарты содержат руководство по важным аспектам программы средств защиты органов дыхания, но не заменяют национальные или местные правила и нормы.

Если у вас возникли вопросы в связи с выбором или обслуживанием оборудования, проконсультируйтесь со своим руководителем работ или свяжитесь с торговой точкой. Вы также можете обратиться в отдел технического обслуживания компании Sundström Safety AB.

### 1.1 Описание системы

- SR 561 (рис. 1) обеспечивает защиту органов дыхания, головы и плеч
- SR562 (рис. 2) обеспечивает защиту органов дыхания и верхней части головы
- Съемный капюшон, изготовленный из материала Тувес
- Щиток из полиэтилентерефталат-гликоля
- Подводимый воздух предотвращает запотевание щитка
- Регулируемое оголовье
- Регулируемый шейный обтюратор (SR561) илицевой обтюратор (SR 562)
- Гибкий дыхательный шланг (SR 569)
- Встроенный клапан выдоха (SR 562).

Капюшоны SR 561 и SR 562 могут использоваться в сочетании с блоком принудительной вентиляции SR 500 EX во взрывоопасных средах. Капюшоны SR 561 и SR 562 также можно использовать со стандартным блоком принудительной вентиляции SR 500/SR 700 или устройством подачи сжатого воздуха SR 507, но только при условии их эксплуатации в средах, не являющихся потенциально взрывоопасными. Перед использованием необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по использованию, а также руководствами пользователя для блоков принудительной вентиляции, фильтров и устройства подачи сжатого воздуха. Подсоедините дыхательный шланг к блоку принудительной вентиляции, оснащенному фильтрами. Положительное давление, создаваемое в лицевой части, предотвращает проникновение частиц и других загрязняющих веществ в зону дыхания.

### 1.2 Применение

Средства защиты SR 561/SR 562 можно использовать с блоком принудительной вентиляции SR 500/SR 500 EX/SR 700 или устройством подачи сжатого воздуха SR 507 вместо респираторов с фильтром во всех рекомендуемых ситуациях. К таким ситуациям относятся, в частности, работы, выполняемые в течение длительного времени, в тяжелых условиях или при повышенных температурах. При выборе лицевой части необходимо учитывать следующие факторы:

- типы загрязняющих веществ;
- концентрации;
- интенсивность выполняемых работ;
- требования к защитным средствам, помимо необходимости использования средств защиты органов дыхания.

Анализ рисков должен проводиться лицом, обладающим необходимой подготовкой и опытом в этой области.

### 1.3 Предупреждения и ограничения

Обратите внимание на возможность национальных различий в правилах применения средств защиты органов дыхания.

#### Предупреждения

Это оборудование не должно использоваться:

- Если блок принудительной вентиляции не включается. При возникновении такой нештатной ситуации оборудование лишается защитных функций. Помимо этого, возникает риск быстрого скопления углекислого газа в лицевой части, что может привести к нехватке кислорода.
- Если загрязняющие вещества неизвестны.
- Если окружающая среда несет прямую угрозу жизни и здоровью.
- Если воздух окружающей среды обогащен кислородом или содержание в нем кислорода не соответствует норме.
- Если вы чувствуете, что ваше дыхание затруднено.
- Если вы чувствуете запах или вкус загрязняющих веществ.
- Если вы чувствуете головокружение, тошноту или другое неприятное состояние.

#### Ограничения

- Если пользователь выполняет работы с очень большой интенсивностью, существует риск создания отрицательного давления в лицевой части во время вдоха, что может привести к нарушению герметичности лицевой части средства защиты.
- Если лицевой обтюратор не плотно прилегает к лицу (SR 562), лицевая часть не будет находиться под давлением, что приведет к невозможности обеспечить надлежащий коэффициент защиты.
- Если оборудование применяется в условиях, где наблюдается высокая скорость ветра, значение коэффициента защиты можно снизить.
- Оборудование должно плотно прилегать к лицу, с тем чтобы создать в капюшоне давление, необходимое для обеспечения его герметичности. Наличие бороды или бакенбарда у пользователя может усложнить соблюдение этого требования.
- Дыхательный шланг не должен быть перекручен, поскольку он может зацепиться за какой-либо предмет, расположенный рядом с вами.
- Запрещается поднимать или переносить оборудование, удерживая его за дыхательный шланг.

## 2. Компоненты

### 2.1 Проверка комплектности поставки

Проверьте оборудование на комплектность согласно упаковочному листу, а также на отсутствие повреждений.

#### Упаковочный лист

- Капюшон с дыхательным шлангом
- Руководство по использованию
- Очищающая салфетка

### 2.2. Принадлежности/запасные части

#### Компонент

#### Серийный номер

Капюшон из Тувес (длинный) для SR 561	R06-5001
Капюшон из Тувес (короткий) для SR 562	R06-5101
Оголовье (рис. 7)	R06-5002
Шланг SR 569	R06-5003
Уплотнительное кольцо для шланга	R06-0202
Лента от пота	R06-0504
Чистящие салфетки, 50 шт. в коробке	H09-0401

## 3. Использование

### 3.1 Сборка оборудования

Ознакомьтесь также с руководством по использованию блока принудительной вентиляции SR 500/SR 500 EX/SR 700 или установки подачи сжатого воздуха SR 507, в зависимости от того, какое устройство используется.

#### Дыхательный шланг

Шланг с одного конца снабжен уплотнительным кольцом (рис. 3). Этим концом шланг подсоединяется к блоку принудительной вентиляции или установке подачи сжатого воздуха (рис. 4).

### 3.2 Надевание

Ознакомьтесь также с руководством по использованию блока принудительной вентиляции SR 500/SR 500 EX/SR 700 или установки подачи сжатого воздуха SR 507, в зависимости от того, какое устройство используется.

- Средство защиты SR 561 с длинным капюшоном. Возьмитесь руками за обе стороны капюшона (рис. 5). Аккуратно наденьте капюшон на голову.
- Средство защиты SR 562 с коротким капюшоном. Возьмите одной рукой за подсоединененный конец шланга, а другой — за капюшон в области шеи (рис. 6).
- Вложите подбородок в капюшон. Не ослабляя захвата, наденьте капюшон на голову.
- Отрегулируйте положение капюшона таким образом, чтобы он плотно прилегал к лицу по его периметру (в случае короткого капюшона SR 562) и вам было в нем удобно. Резиновую ленту в лицевом обтюраторе (в случае короткого капюшона SR 562) или шейной ленты (в случае длинного капюшона SR 561) можно отрегулировать по длине.
- При необходимости отрегулируйте ширину капюшона, воспользовавшись ручкой, расположенной на оголовье сзади (рис. 7). Ручка находится внутри капюшона под шлангом, однако достать до нее можно снаружи, не снимая капюшон. Для того чтобы уменьшить ширину, следует вращать ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить — против часовой стрелки.
- Для того чтобы посадка капюшона была оптимальной, возможно, потребуется снять капюшон и отрегулироваться глубину оголовья (рис. 7).
- Убедитесь в том, что дыхательный шланг проходит по вашей спине и не перекручен (рис. 8).

## 3.3 Снятие

Не снимайте оборудование, пока не выйдете из опасной зоны.

Ознакомьтесь также с руководством по использованию блока принудительной вентиляции SR 500/SR 500 EX/SR 700 или установки подачи сжатого воздуха SR 507, в зависимости от того, какое устройство используется.

- Ослабьте лицевой обтюратор (в случае короткого капюшона SR 562) или шейный обтюратор (в случае длинного капюшона SR 561). В чрезвычайной ситуации капюшон можно снять, не ослабляя при этом резиновую ленту.

После применения очистите и проверьте оборудование. См. п. 4 «Техобслуживание».

## 4. Техобслуживание

Лицо, ответственное за очистку и техобслуживание данного оборудования, должно пройти надлежащую подготовку и быть хорошо ознакомлено с работами такого типа.

### 4.1 Очистка

Для ежедневного ухода рекомендуется использовать очищающие салфетки Sundström SR 5226. Если оборудование сильно загрязнено, следует использовать мягкую щетку или губку, смоченную в растворе воды и средства для мытья посуды или аналогичном растворе. Ополосните оборудование и оставьте для просушки. При необходимости дезинфекции обработайте капюшон 70%-ным раствором этилового или изопропилового спирта.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не допускается использовать растворитель для очистки!

### 4.2 Хранение

После очистки храните оборудование в сухом и чистом месте в условиях комнатной температуры. Не допускается попадание на устройство прямого солнечного света или воздействие других источников тепла.

### 4.3 График техобслуживания

Рекомендуемые минимальные требования к стандартным операциям технического обслуживания для обеспечения постоянной эксплуатационной пригодности оборудования.

	Перед использованием	После использования
Визуальный осмотр	•	•
Проверка работоспособности	•	
Очистка		•

### 4.4 Замена компонентов

Используйте только оригинальные компоненты компании Sundström. Не вносите изменения в оборудование. Использование неоригинальных компонентов и любые модификации могут ослабить защитную функцию и дискредитируют сертификацию изделия.

#### 4.4.1 Замена ленты от пота

Лента от пота крепится к лобному ремешку с помощью ленты-липучки. Выполните следующие действия:

- Снимите ленту от пота.
- Разместите ленту-липучку ворсистой стороной к лобному ремешку, пазом сверху.

## 4.4.2 Замена длинного капюшона Туес SR 561

- Отсоедините шланг от переходника.
- Расцепите три кнопки-застежки, расположенные вдоль верхнего края щитка.
- Выверните капюшон наружу.
- Расцепите кнопку-застежку, удерживающую шланг, и снимите капюшон с оголовья (рис. 9).
- Положите новый капюшон перед собой щитком вверх.
- Защелкните кнопку-застежку, расположенную в месте крепления шланга, и наденьте капюшон на оголовье.
- Прикрепите оголовье к верхнему краю щитка с помощью трех кнопок-зашелок, начиная со средней кнопки.
- Вставьте шланг в переходник.
- Убедитесь в том, что оголовье расположено в капюшоне прямо и что место для прохода шланга в капюшон не перекрученено.

## 4.4.3 Замена короткого капюшона Туес SR 562

- Отсоедините шланг от переходника.
- Снимите резиновые ленты лицевого обтюратора, прикрепленные к лобному ремешку рядом с лентами-липучками. (рис. 10).
- Снимите ленты-липучки.
- Расцепите три кнопки-застежки, расположенные вдоль верхнего края щитка.
- Достаньте оголовье из капюшона.
- Положите новый капюшон перед собой щитком вниз.
- Возьмитесь одной рукой за переднюю часть оголовья и вставьте его в капюшон (рис. 11).
- Убедитесь в том, что лента-липучка расправлена на всю длину подлобным ремешком оголовья (рис. 12), и закрепите капюшон, защелкнув три кнопки, расположенные вдоль верхнего края щитка.
- Оберните два конца ленты-липучки вокруг лобного ремешка и максимально плотно прижмите их.
- Возьмите резиновую ленту лицевого обтюратора и вставьте узел в паз оголовья. Закрепите узел, протянув резиновую ленту в узкую часть щели (рис. 13).
- Вставьте шланг в переходник.
- Убедитесь в том, что оголовье расположено в капюшоне прямо и что место для прохода шланга в капюшон не перекрученено.

## 4.4.4 Замена шланга SR 561/SR 562

- Соберите ткань капюшона сверху на месте крепления шланга (рис. 14).
- Поверните шланг и отсоедините от переходника (рис. 15).
- Установите новый шланг в оголовье, выполнив указанные выше операции в обратной последовательности. Шланг содного конца снабжен плотнительным кольцом (рис. 3). Этим концом шланг подсоединяется к блоку принудительной вентиляции или установке подачи сжатого воздуха (рис. 4).

## 4.4.5 Замена оголовья

Замена осуществляется как указано в инструкции выше в соответствующих пунктах раздела «Замена капюшона».

## 5. Технические характеристики

### Вес

SR 561: Приблизительно 450 г вместе со шлангом.  
SR 562: Приблизительно 420 г вместе со шлангом.

### Материалы

- Капюшон: Tyvek 1443R, 200 мкм
- Шейный обтюратор (SR 561): хлопок/модифицированное вискозное волокно/лайкра
- Лицевой обтюратор (SR 562): полiamид/лайкра
- Дыхательный шланг: полиуретан
- Щиток: полиэтилентерефталат-гликоль, 0,5 мм

### Температурный диапазон

- Температура хранения: от -20 до +40°C при относительной влажности ниже 90%.
- Рабочая температура: от -10 до +55°C при относительной влажности ниже 90%.
- Рабочая температура при использовании с блоком принудительной вентиляции SR 500 EX: от -10 до +40°C.

### Срок хранения

Срок хранения оборудования составляет 5 лет с даты производства.

## 6. Условные обозначения



См. руководство по  
использованию



0194 Сертификат CE выдан  
INSPEC International Limited



<XX% RH Относительная влажность



-XX°C +XX°C Температурный диапазон

## 7. Сертификация

- Капюшоны SR 561 и SR 562, используемые вместе с блоком принудительной вентиляции SR 500/SR 700 или SR 500 EX, соответствуют требованиям стандарта EN 12941:1998 в части класса TH3, что подтверждено соответствующим сертификатом.
- Капюшоны SR 561 и SR 562, используемые вместе с блоком принудительной вентиляции SR 500 EX, соответствуют требованиям Директивы ATEX 2014/34/EU и нормам IECEx, что подтверждено соответствующим сертификатом.
- Капюшоны SR 561 и SR 562, используемые вместе с устройством подачи сжатого воздуха SR 507 и шлангом подачи воздуха SR 358 или SR 359, соответствуют требованиям стандарта EN 14594:2005 в части класса 3B, что подтверждено соответствующим сертификатом.
- Капюшоны SR 561 и SR 562, используемые вместе с устройством подачи сжатого воздуха SR 507 и шлангом подачи воздуха SR 360, соответствуют требованиям стандарта EN 14594:2005 в части класса 3A, что подтверждено соответствующим сертификатом.

Сертификат соответствия Регламенту (EC) 2016/425 о СИЗ выдан аккредитованным органом 0194. Адрес указан на обратной стороне данного руководства по использованию.

Декларация соответствия в ЕС доступна на сайте [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

#### Коды ATEX:

 II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

#### Расшифровка кодов ATEX:

	Знак взрывозащищенного исполнения.
II	Группа оборудования (взрывоопасная среда, не имеющая отношения к работам, выполняемым в местах, где есть рудничный газ).
2 G	Категория оборудования (2 = высокий уровень защиты для зоны 1, G = газ).
2 D	Категория оборудования (2 = высокий уровень защиты для зоны 21, D = пыль).
Ex	Взрывозащищенное исполнение.
ib	Вид защиты (искробезопасность).
IIB	Газовая группа (этилен).
IIIC	Группа пылевого материала (зона с электропроводящей пылью).
T3	Температурный класс, газ (максимальная температура на поверхности +200°C).
T195°C	Температурный класс, пыль (максимальная температура на поверхности +195°C).
Gb	Уровень защиты оборудования, газ (высокий уровень защиты).
Db	Уровень защиты оборудования, пыль (высокий уровень защиты).

Сертификат соответствия требованиям Директивы ATEX выдан аккредитованным органом 0470.

NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Норвегия

# Kukly SR 561 a SR 562

## 1. Všeobecné informácie

- 2. Diely
- 3. Použitie
- 4. Údržba
- 5. Technické parametre
- 6. Legenda
- 7. Schválenie

## 1. Všeobecné informácie

V rámci programu na ochranu dýchacích ciest sa musí používať respirátor. Ďalšie informácie nájdete v norme EN 529:2005.

Usmernenia v týchto normách poukazujú na dôležité aspekty programu prostriedkov na ochranu dýchacích ciest, nenahradzajú však vnútrosťatne a mestne predpisy.

V prípade pochybností pri výbere a starostlivosťi o ochranné prostriedky sa poradte so svojím nadriadeným alebo sa obráťte na predajné miesto. Radi vás privítame aj v našom oddelení technických služieb spoločnosti Sundström Safety AB.

## 1.1 Opis systému

- Kukly SR 561 (obr. 1) chráni dýchacie orgány, hlavu a ramená
- Kukla SR 562 (obr. 2) chráni dýchacie orgány vrchnú časť hlavy
- Vymeniteľná kukla Tyvec
- Štit z PETG
- Privádzaný vzduch udržiava priezor bez zahmelenia
- Nastaviteľný hlavový postroj
- Nastaviteľné krčné tesnenie (SR 561) a tvárové tesnenie (SR 562)
- Flexibilná dýchacia hadica (SR 569)
- Vybavené výdychovým ventilom (SR 562).

Kukly SR 561 a SR 562 sa môžu používať s jednotkou ventilátora SR 500 EX vo výbušnom prostredí. Kukly SR 561 a SR 562 sa môžu používať aj so štandardným ventilátorom SR 500/ SR 700 alebo nadstavcom na stlačený vzduch SR 507, ale v tomto prípade len v prostredí, ktoré nie je potenciálne výbušné. Pred použitím je nutné dôkladne si preštudovať tento návod na používanie a návody na používanie pre jednotky ventilátora, filtre a nadstavce na stlačený vzduch. Pripojte dýchaciu hadicu k ventilátoru, ktorý je vybavený filtermi. Pretlak generovaný vo vŕchnej ochrane hlavy bráni časticiam a iným znečistujúcim látкам preniknúť do zóny dýchania.

## 1.2 Použitie

Kukly SR 561/SR 562 spolu s ventilátorom SR 500/SR 500 EX/ SR 700 alebo nadstavcom na stlačený vzduch SR 507 sa môžu používať ako alternatívne filtračné respirátory vo všetkých situáciach, pre ktoré je ich použitie odporúčané. Platí to predovšetkým pri fažke alebo dlhodobej práci, prípadne pri práci v teplom prostredí. Pri výbere hlavového ochranného prostriedku sa musia brať do úvahy niektoré z nasledujúcich faktorov:

- Typy znečistujúcich látok
- Koncentrácie
- Intenzita práce
- Požiadavky na ochranu okrem zariadenia potrebného na ochranu dýchacích ciest

Analýzu rizík by mala vykonávať osoba, ktorá je riadne vyškolená a skúsená v danej oblasti.

## 1.3 Varovania/obmedzenia

Upozorňujeme, že v súvislosti s používaním ochranných prostriedkov dýchacích orgánov mozgu v rôznych krajinách platí rôzne predpisy.

### Varovania

Ochranné prostriedky sa nesmú používať

- ak nie je v prevádzke ventilátor. V takejto nezvyčajnej situácii ochranný prostriedok neposkytuje žiadnu ochranu. Okrem toho hrozí riziko rýchleho nahromadenia oxidu uhličitého vo vŕchnej ochrane hlavy, čo môže viesť k nedostatku kyslíka,
- ak sú znečistujúce látky neznáme,
- v prostredí, ktoré bezprostredne ohrozuje život a zdravie človeka (IDLH),
- v prostredí, kde je okolité ovzdušie obohatené kyslíkom alebo nemá normálnu hladinu,
- ak začnete mať fažkosti s dýchaním,
- ak zacítite zápal alebo chut' znečistujúcich látok,
- ak pocípitejte závrat, nevoľnosť alebo máte iné nepríjemné pocity.

### Obmedzenia

- Ak je používateľ vystavený veľmi vysokej intenzite práce, vo vŕchnej ochrane hlavy môže dochádzať k podtlaku počas fázy nádychu, čo môže predstavovať riziko vniknutia znečistujúcich látok do vŕchnej ochrany hlavy.
- Ak nie je tvárové tesnenie v tesnom kontakte s tvárou (SR 562), vŕchná ochrana hlavy nedosiahne tlak potrebný na dosiahnutie správneho faktora ochrany.
- Faktor ochrany sa môže znížiť, ak sa ochranný prostriedok používa v prostredí, kde sa môže vyskytovať vietor s vysokou rýchlosťou.
- Ochranný prostriedok musí obopínať tvár s cieľom zaistiť, aby bola kukla dostatočne natlakovaná na zabranenie vniknutiu znečistujúcich látok z okolitého ovzdušia do kukly. Obopínanie môže byť stažené, ak má používateľ hustú bradu alebo bokombrady.
- Zabezpečte, aby dýchacia hadica nevytvárala slučky, ktoré by sa mohli zachytiť o predmety v okolí.
- Ochranný prostriedok nikdy nezdvihajte ani nenoste za dýchaciu hadicu.

## 2. Diely

## 2.1 Kontrola pri dodaní

Podľa zoznamu balenia skontrolujte, či je ochranný prostriedok kompletný a nie je poškodený.

### Zoznam obsahu balenia

- Kukla s dýchacou hadicou
- Návod na používanie
- Čistiaca utierka

## 2.2 Príslušenstvo/náhradné diely

**Diel**  
Kukla Tyvec, dlhá, pre SR 561  
Kukla Tyvec, krátká, pre SR 562  
Hlavový postroj (obr. 7)  
Hadica SR 569  
Tesniaci krúžok na hadicu  
Pás na zachytávanie potu  
Čistiace utierky. 50 ks v škatuli

**Objednávacie č.**  
R06-5001  
R06-5101  
R06-5002  
R06-5003  
R06-0202  
R06-0504  
H09-0401

## 3. Použitie

### 3.1 Inštalácia

Pozrite si aj návod na používanie pre jednotku ventilátora SR 500/ SR 500 EX/SR 700 alebo nadstavec na stlačený vzduch SR 507 podľa toho, čo sa používa.

#### Dýchacia hadica

Jedno pripojenie hadice je vybavené tesniacim krúžkom. Obr. 3. Tento koniec by mal byť pripojený k ventilátoru/jednotke na stlačený vzduch. Obr. 4.

### 3.2 Nasadenie

Pozrite si aj návod na používanie pre jednotku ventilátora SR 500/ SR 500 EX/SR 700 alebo nadstavec na stlačený vzduch SR 507 podľa toho, čo sa používa.

- SR 561, dlhá kukla: Rukami uchopte obe strany otvoru kukly. Obr. 5. Opatrne si pretiahnite kuklu cez hlavu.
- SR 562, krátká kukla: Jednou rukou uchopte montážny provok hadice a druhou rukou krátkú časť kukly. Obr. 6.
- Vložte bradu do kukly. Stále držte kuklu a pretiahnite si ju cez hlavu.
- Nastavte kuklu tak, aby tesne obopíala tvár (krátká kukla SR 562), a prítom sedela pevne a zároveň pohodlne. Gumený remienok tvárového tesnenia (krátká kukla SR 562) alebo kráčky remienok (dlhá kukla SR 561) sa dajú nastaviť na požadovanú dĺžku.
- V prípade potreby nastavte šírku kukly pomocou gombíka v pravej zadnej časti hlavového postroja. Obr. 7. Gombík sa nachádza na vnútornej strane kukly pod hadicou, ale dá sa dosiahnuť z vonkajšej strany bez odstránenia kukly. Otočením gombíka v smere hodinových ručičiek zmenšte šírku a otočením proti smeru hodinových ručičiek ju zväčšíte.
- Na zaistenie dokonaleho nasadenia môže byť potrebné dať kuklu dolu a nastaviť hlbku hlavového postroja. Obr. 7.
- Uistite sa, že dýchacia hadica vedie pozdĺž chrba a nie je prekrútená. Obr. 8.

### 3.3 Snímanie

Ochranný prostriedok si nesnímajte, kým sa nenachádzate mimo nebezpečnej oblasti.

Pozrite si aj návod na používanie pre jednotku ventilátora SR 500/ SR 500 EX/SR 700 alebo nadstavec na stlačený vzduch SR 507 podľa toho, čo sa používa.

- Uvoľnite tvárové tesnenie (krátká kukla SR 562) alebo kráčky remienok (dlhá kukla SR 561). V núdzových situáciách sa kukla dá dať dolu so zatiahnutým gumeným remienkom.

Po použíti sa musí ochranný prostriedok vyčistiť a skontrolovať. Pozrite si časť 4 Údržba.

## 4. Údržba

Osoba zodpovedná za čistenie a údržbu ochranného prostriedku musí byť riadne vyškolená a oboznámená s týmto typom práce.

### 4.1 Čistenie

Na každodennú starostlivosť odporúčame používať čistiace utierky Sundström SR 5226. Ak je ochranný prostriedok silne znečistený, použite mäkkú kefkú alebo hubku namočenú do roztoku vody a prostriedku na umývanie riadu alebo podobného čistiaceho prostriedku. Opláchnite ochranný prostriedok a nechajte ho vyschnúť. V prípade potreby ochranný prostriedok postriekať 70 % roztokom etanolu alebo izopropanolu na dezinfekciu.

**POZOR!** Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá!

### 4.2 Skladovanie

Po vyčistení uskladnite ochranný prostriedok na čistom a suchom mieste prizbovej teplote. Zabráňte vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla.

### 4.3 Plán údržby

Dodržiavajte odporúčané minimálne požiadavky na bežnú údržbu tak, aby bola vždy zabezpečená prevádzkyschopnosť ochranného prostriedku.

	Pred použitím	Po použití
Vizuálna kontrola	●	●
Kontrola výkonnosti	●	
Čistenie		●

### 4.4 Výmena dielov

Vždy používajte originálne náhradné diely od spoločnosti Sundström. Ochranný prostriedok neupravujte. Používanie iných ako originálnych dielov alebo úprava ochranného prostriedku môžu znížiť jeho ochrannú funkciu a môžu predstavovať riziko zrušenia schválení udelených tomuto produktu.

#### 4.4.1 Výmena pásu na zachytávanie potu

Pás na zachytávanie potu je upevnený pomocou pásky so suchým zipom k čelovému pásu. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Potiahnutím odstráňte pás na zachytávanie potu.
- Prichytre pásku so suchým zipom upínačou stranou smerom k čelovému remienku a zárezu v hornej časti.

#### 4.4.2 Výmena dlhej kukly SR 561 Tyvec

- Uvoľnite hadicu z adaptéra.
- Uvoľnite tri zatláčacie kolíky na hornom okraji priezoru.
- Obráťte kuklu naruby.
- Uvoľnite zatláčacie kolík z nadstavca hadice a pretiahnite kuklu cez hlavový postroj. Obr. 9.
- Položte novú kuklu pred seba s priezorom otočeným smerom nahor.
- Pripojte zatláčaci kolík k nadstavcu hadice a pretiahnite kuklu cez hlavový postroj.
- Upevnite hlavový postroj pomocou troch zatláčacích kolíkov k hornému okraju priezoru. Začnite so stredným.
- Namontujte hadicu do adaptéra.
- Skontrolujte, či je hlavový postroj zarovno kukly a či hadicový kanál kukly nie je obmotaný okolo hadice.

#### 4.4.3 Výmena krátkej kukly SR 562 Tyvec

- Uvoľnite hadicu z adaptéra.
- Uvoľnite gumené remienky tvárového tesnenia upevnené k čelovému remienku vedeľa páskom so suchým zipom. Obr. 10.
- Odstráňte pásky so suchým zipom.
- Uvoľnite tri zatláčacie kolíky na hornom okraji priezoru.
- Zdvihnite hlavový popruh von z kukly.

- Položte novú kuklu pred seba s priezorom otočeným smerom nadol.
- Jednou rukou uchopte prednú časť hlavového postroja a vložte ju do kukly. Obr. 11.
- Uistite sa, že je páška so suchým zipom natiahnutá pod čelovým remienkom hlavového postroja (obr. 12) a upewnite kuklu použitím troch zatláčacích kolíkov na hornom okraji priezoru.
- Preložte pásky so suchým zipom okolo čelového remienka a upewnite ich čo najsilnejšie.
- Zoberte gumený remienok tvárového tesnenia a vložte uzol do otvoru v hlavovom postroji. Upevnite ho potiahnutím gumeného remienka do úzkej časti otvoru. Obr. 13.
- Namontujte hadicu do adaptéra.
- Skontrolujte, či je hlavový postroj zarovno kukly a či hadicový kanál kukly nie je obmotaný okolo hadice.

#### 4.4.4. Výmena hadice, SR 561/SR 562

- Zahnite tkaninu kukly nahor v mieste nadstavca hadice. Obr. 14.
- Pokrúťte hadicou a vytiahnite ju z adaptéra. Obr. 15.
- Opačným postupom namontujte novú hadicu do hlavového postroja. Jedno pripojenie hadice je vybavené tesniacim krúžkom. Obr. 3. Tento koniec by mal byť pripojený k ventilátoru/jednotke na stlačený vzduch. Obr. 4.

#### 4.4.5 Výmena hlavového postroja

Postupujte podľa príslušných častí vyššie uvedených pokynov týkajúcich sa výmeny kukly.

### 5. Technické parametre

#### Hmotnosti

SR 561: Približne 450 g vrátane hadice.

SR 562: Približne 420 g vrátane hadice.

#### Materiály

- Kukla: Tyvek 1443R, 200 µm
- Krčné tesnenie SR 561: Bavlna/modal/lykra
- Tvárové tesnenie SR 562: Polyamid/lykra
- Dýchacia hadica: Polyuretán (PU)
- Priezor: 0,5 mm PETG

#### Teplotný rozsah

- Skladovacia teplota: od -20 do +40 °C pri relatívnej vlhkosti menej ako 90 %.
- Prevádzková teplota: od -10 do +55 °C pri relatívnej vlhkosti menej ako 90 %.
- Prevádzková teplota pri použití s ventilátorom SR 500 EX je -10 až +40 °C.

#### Skladovateľnosť

Ochranný prostriedok má životnosť 5 rokov od dátumu výroby.

### 6. Legenda



Pozrite si návod na používanie



Schválenie CE vydala spoločnosť  
INSPEC International Limited



Relatívna vlhkosť



Teplotný rozsah

-xx°C

+xx°C

### 7. Schválenie

- Kukly SR 561 a SR 562 v kombinácii s jednotkou ventilátora SR 500/SR 700 alebo SR 500 EX sú schválené podľa normy EN 12941:1998, trieda TH3.
- Kukly SR 561 a SR 562 v kombinácii s ventilátorom SR 500 EX sú schválené podľa smernice ATEX 2014/34/EÚ a schémy IECEx.
- Kukly SR 561 a SR 562 v kombinácii s nadstavcom na stlačený vzduch SR 507 a vzduchovou hadicou SR 358 alebo SR 359 sú schválené podľa normy EN 14594:2005, trieda 3B.
- Kukly SR 561 a SR 562 v kombinácii s nadstavcom na stlačený vzduch SR 507 a vzduchovou hadicou SR 360 sú schválené podľa normy EN 14594:2005, trieda 3A.

Typové schválenie podľa nariadenia (EÚ) 2016/425 o OOP vydal notifikovaný orgán 0194. Adresu nájdete na zadnej strane návodu na používanie.

Vyhlásenie o zhode EÚ je k dispozícii na stránke [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

#### Kódy ATEX:

- II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

#### Legenda k označeniam ATEX:

- |        |   |
|--------|---|
|        | Značka ochrany pred výbuchom.   |
| II     | Skupina zariadenia (výbušné prostredie iné ako bane s banskými plynnimi). |
| 2 G    | Kategória zariadenia (2 = vysoká úroveň ochrany pre zónu 1, G = plyn).    |
| 2 D    | Kategória zariadenia (2 = vysoká úroveň ochrany pre zónu 21, D = prach).  |
| Ex     | Ochrana pred výbuchom.  |
| ib     | Typ ochrany (iskrová bezpečnosť).   |
| IIB    | Skupina plynu (etylén).   |
| IIIC   | Skupina prašného materiálu (zábra s vodivým prachom).                     |
| T3     | Trieda teploty, plyn (maximálna povrchová teplota +200 °C).               |
| T195°C | Trieda teploty, prach (maximálna povrchová teplota +195 °C).              |
| Gb     | Úroveň ochrany zariadenia, plyn (vysoká ochrana).                         |
| Db     | Úroveň ochrany zariadenia, prach (vysoká ochrana).                        |

Typové schválenie podľa smernice ATEX vydal notifikovaný orgán č. 0470.

NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Nórsko

# Zaščitne kape SR 561 in SR 562

1. Splošne informacije
2. Deli
3. Uporaba
4. Vzdrževanje
5. Tehnični podatki
6. Legenda simbolov
7. Odobritev

## 1. Splošne informacije

Uporaba respiratorja mora biti del dihalnega zaščitnega programa. Če želite izvedeti več, glejte standard EN 529:2005.

Ti standardi vsebujejo smernice in poučarjajo pomembne vidine programov dihalnih zaščitnih sistemov, vendar ne nadomeščajo državnih ali lokalnih predpisov.

Če niste prepričani, ali sta izbira opreme in skrb zanjo pravilna, se posvetujte s svojim nadrejenim ali se obrnite na prodajalca. Lahko se obrnete tudi na oddelek za tehnično podporo podjetja Sundström Safety AB.

## 1.1 Opis sistema

- SR 561 (Slika 1) ščiti dihalne organe, glavo in ramena
- SR 562 (Slika 2) ščiti dihalne organe in gornji del glave
- Zamenljiva kapa iz Tyveca
- Vizir iz PETG
- Dovod zraka zagotavlja, da se vizir ne rosi
- Nastavljiv naglavni jermen
- Nastavljivo vratno tesnilo (SR 561) in obrazno tesnilo (SR 562)
- Gibljiva dihalna cev (SR 569)
- Opremljen z ventilom za izdih (SR 562).

Kapi SR 561 in SR 562 se lahko uporabljata z ventilatorsko enoto SR 500 EX v eksplozijskih okoljih. Kapi SR 561 in SR 562 se lahko uporabljata tudi s standardno ventilatorsko enoto SR 500/SR 700 ali priključkom za stisnjen zrak SR 507, vendar le v okoljih, ki niso eksplozivna. Pred uporabo temeljito preberite ta navodila, kakor tudi navodila za uporabo ventilatorskih enot, filter v priključku za stisnjen zrak. Priključite dihalno cev na ventilatorsko enoto, ki je opremljena s filteri. Nadtlak, ki se ustvarja v pokrivalu za glavo, preprečuje delcem in drugim nečistočam iz okolice dostop v dihalno območje.

## 1.2 Uporaba

Izdelek SR 561/SR 562 z ventilatorsko enoto SR 500, SR 500 EX ali SR 700 ali priključkom za stisnjen zrak SR 507 se lahko uporablja kot alternativa filtrirnim respiratorjem v vseh primerih, kjer se priporoča njihovo uporabo. To še posebej velja za težka in dolgotrajna dela ter za delo v pogojih povišane temperature. Ob izbiro pokrivala za glavo je treba upoštevati nekaj dejavnikov, npr.:

- vrsto nečistoč
- koncentracije
- intenzivnost dela
- dodatne zaščitne zahteve ob dihalni zaščitni napravi

Analizo tveganja naj izvede oseba, ki je primerno usposobljena in izkušena na področju dela.

## 1.3 Opozorila/omejitve

Predpisi glede uporabe opreme za zaščito dihal se lahko med državami razlikujejo.

### Opozorila

Oprema se ne sme uporabljati:

- če ventilatorska enota ne deluje. V tovrstnih neobičajnih okoliščinah oprema ne omogoča nobene zaščite. Poleg tega se v pokrivalu za glavo nabira ogljikov dioksid, kar povzroči pomanjkanje kisika.
- če je sestava nečistoč v zraku neznana,
- v okoljih, ki neposredno ogrožajo življenje in zdravje (IDLH),
- v okoljih, v katerih je okoliški zrak obogaten s kisikom ali nima običajne vsebnosti kisika,
- če opazite, da težko dihate,
- če vohate ali okusite nečistoče,
- če občutite vrtoglavico, slabost ali drugo nelagodje.

### Omejitve

- Če je intenzivnost dela uporabnika zelo velika, lahko v naglavnem delu med fazo vdihovanja nastane negativni tlak, pri čemer je tveganje prodiranja v naglavnini del večje.
- Če se tesnilna površina ne prilega na obraz (SR 562), se v ščitu ne bo ustvaril primeren nadtlak in ne bo zagotavljal primerne zaščite.
- Faktor zaščite se lahko zmanjša, če opremo uporabljate v okolju z veliko hitrostjo vetra.
- Oprema mora v obraznem predelu tesnit, da se ustvari primeren nadtlak, ki bo preprečeval puščanje zraka v kapo. To je lahko težavno, če uporabnik nosi brado ali zalice.
- Pazite, da se dihalna cev ne oblikuje v zanko, ki bi se lahko zataknila za razne predmete v okolini.
- Opreme nikoli ne dvigajte ali prenašajte tako, da jo držite za dihalno cev.

## 2. Deli

### 2.1 Pregled ob dostavi

Preverite, ali so priloženi vsi deli opreme, navedeni na listu z vsebino embalaže, in ali so nepoškodovani.

#### Vsebina embalaže

- Kapa z dihalno cevjo
- Navodila za uporabo
- Čistilna krpa

### 2.2 Dodatna oprema/nadomestni deli

Del	Št. naročila
Kapa Tyvec, dolga, za SR 561	R06-5001
Kapa Tyvec, kratka, za SR 562	R06-5101
Naglavni jermen (Slika 7)	R06-5002
Cev SR 569	R06-5003
Tesnilni obroč za dihalno cev	R06-0202
Trak za pot	R06-0504
Čistilne krpe. Škatla s 50 kosi	H09-0401

## 3. Uporaba

### 3.1 Namestitev

Glejte tudi navodila za uporabo ventilatorske enote SR 500, SR 500 EX ali SR 700 ali priključka za stisnjen zrak SR 507, glede na to, kar je uporabljen.

#### Dihalna cev

En priključek cevi je opremljen s tesnilnim obročem. Slika 3. Ta konec morate priključiti na ventilator/enoto za stisnjen zrak. Slika 4.

### 3.2 Pokrivanje

Glejte tudi navodila za uporabo ventilatorske enote SR 500, SR 500 EX ali SR 700 ali priključka za stisnjen zrak SR 507, glede na to, kar je uporabljen.

- SR 561, dolga kapa: Z rokami primite obe strani odprtine na kapi. Slika 5. Kapuco pazljivo povlecite čez glavo.
- SR 562, kratka kapa: primite pritrilni del cevi z eno roko in vratni predel kape z drugo. Slika 6.
- Vstavite brado v kapo. Držite kapo in jo navlecite čez glavo.
- Kapo naravnajte tako, da tesni celoten obrazni del (SR 562, kratka kapa) in se tesno ter udobno prilega. Gumijast trak obraznega tesnila (SR 562, kratka kapa) ali vratni trak (SR 561, dolga kapa) se lahko nastavi na želeno dolžino.
- Po potrebi nastavite širino kape z gumbom za naglavnimi jermen. Slika 7. Gumb je nameščen v notranjosti kape pod cevjo, vendar je dosegljiv z zunanjosti strani brez odstranjevanja kape. Gumb zavrtite v smeri urnega kazalca za zmanjšanje širine in v nasprotni smeri urnega kazalca za povečanje širine.
- Dabi zagotovili kar najboljši oprijem, je morda potrebno odstraniti kapo in nastaviti globino naglavnih jermenov. Slika 7.
- Prepričajte se, da dihalna cev poteka nemoteno ob hrbitu in da ni zvitja. Slika 8.

### 3.3 Snemanje

Ne odstranjujte opreme, dokler niste zunaj nevarnega območja.

Glejte tudi navodila za uporabo ventilatorske enote SR 500, SR 500 EX ali SR 700 ali priključka za stisnjen zrak SR 507, glede na to, kar je uporabljen.

- Popustite obrazno tesnilo (SR 562, kratka kapa) ali vratni trak (SR 561, dolga kapa). V sili lahko kapo snamete tudi z zategnjениm gumijastim trakom.

Po uporabi je treba opremo očistiti in pregledati. Glejte 4 Vzdrževanje.

## 4. Vzdrževanje

Osebje, ki je odgovorno za čiščenje in vzdrževanje opreme, mora biti usposobljeno in v celoti seznanjeno s to vrsto dela.

### 4.1 Čiščenje

Za vsakodnevno nego je priporočena uporaba čistilnih krp Sundström SR 5226. Če je oprema zelo zamazana, uporabite mehko krtačo ali gobo, navlaženo z raztopino sredstva za pomivanje posode v vodi ali podobnimi čistilom. Opremo izplaknite pod vodo in pustite, da se posuši. Po potrebi kapuco poškropite in razkužite s 70-odstotnim etanolom ali raztopino izopropanola.

**OPOMBA! Pri čiščenju nikoli ne uporabljajte topil!**

### 4.2 Shranjevanje

Po čiščenju je treba opremo shraniti na suhem in hladnem mestu pri sobni temperaturi. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toploite.

### 4.3 Urnik vzdrževanja

Upoštevajte priporočene najmanjše zahteve glede rutinskega vzdrževanja, da bo oprema zanesljivo vedno v ustreznem stanju.

	Pred uporabo	Po uporabi
Vizualni pregled	•	•
Preizkus delovanja	•	
Čiščenje		•

### 4.4 Nadomestni deli

Vedno uporabljajte originalne dele podjetja Sundström. Opreme ne spreminjaite. Če uporabljate neoriginalne dele ali spreminjaite opremo, lahko s tem zmanjšate zaščitno funkcijo in ogrozite veljavnost odobritev, ki jih je prejel izdelek.

#### 4.4.1 Menjava traku za pot

Trak proti potenu je s trakom Velcro pritrjen na prednji trak. Postopek zamenjave:

- Izvlecite trak proti potenu.
- Trak Velcro pritrditve z grobo stranjo, obrnjeno proti prednjemu traku in reži na vrhnjem delu.

#### 4.4.2 Menjava kape SR 561 Tyvec, dolge

- Odklopite cev z adapterja.
- Popustite tri pritrilne gumbe na gornjem robu vizirja.
- Obrnite kapo navzven.
- Popustite pritrilni gumb na priključku cevi in potegnite kapo z naglavnega jermenja. Slika 9.
- Novo kapo postavite predse, z vizirjem obrnjenim navzgor.
- Pritisnite pritrilni gumb na priključek cevi in potegnite kapo prek naglavnega jermenja.
- Naglavni jermen s tremi pritrilnimi gumbi pritrdtite na zgornji rob vizirja. Začnite s srednjim.
- Vstavite cev v adapter.
- Preverite, če je naglavni jermen poravnан s kapo in da cev ni ovita okoli prezračevalnih odprtin.

#### 4.4.3 Menjava kape SR 562 Tyvec, kratke

- Odklopite cev z adapterja.
- Popustite gumijaste trake za tesnjenje obraza, ki so pritrjeni na prednji trak s trakovi Velcro. Slika 10.
- Odstranite trakove Velcro.
- Popustite tri pritrilne gumbe na gornjem robu vizirja.
- Dvignite naglavni jermen iz kape.
- Novo kapo postavite predse, z vizirjem obrnjenim navzdol.
- Primitte sprednji del naglavnega jermenja z eno roko in ga vstavite v kapo. Slika 11.
- Prepričajte se, da je trak Velcro pod čelnim trakom naglavnega jermenja napet (Slika 12), in pritrdtite kape s tremi pritrilnimi gumbi na gornjem robu vizirja.
- Trakove Velcro ovijte okoli prednjega traku in jih čim bolj trdno pritrdtite.
- Izvlecite gumijaste trake obraznega tesnila in vstavite vozel v odprtino naglavnega jermenja. Pritisnite ga z izvlečenjem gumijastega traku v ožji del zarez. Slika 13.
- Vstavite cev v adapter.
- Preverite, če je naglavni jermen poravnан s kapo in da cev ni ovita okoli prezračevalnih odprtin.

## 4.4.4 Zamenjajte cev, SR 561/SR 562

- Tkanino kape zavijajte navzgor pri priključku cevi. Slika 14.
- Obrnite cev in jo izvlecite iz adapterja. Slika 15.
- Novo cev pritrďte v naglavni jermen v obratnem vrstnem redu. En priključek cevi je opremljen s tesnilnim obročem. Slika 3. Ta konec morate priključiti na ventilator/enoto za stisnjeni zrak. Slika 4.

## 4.4.5 Menjava naglavnega jermena

Upoštevajte gornja navodila, ki se nanašajo na zamenjavo kape.

## 5. Tehnični podatki

### Mase

SR 561: pribl. 450 g, vključno s cevjo.

SR 562: pribl. 420 g, vključno s cevjo.

### Materiali

- Kapa: Tyvek 1443R, 200 µm
- Vratno tesnilo SR 561: bombaž/modal/lycra
- Obrazno tesnilo SR 562: poliamid/lycra
- Dihalna cev: Poliuretan (PU)
- Vizir: 0,5 mm PETG

### Temperaturno območje

- Temperatura shranjevanja: od -20 do +40 °C pri relativni vlažnosti pod 90 %.
- Temperatura delovanja: od -10 do +55 °C pri relativni vlažnosti pod 90 %.
- Servisna temperatura je od -10 do +40 °C, če se uporablja skupaj z ventilatorjem SR 500 EX.

### Rok uporabnosti

Rok uporabnosti opreme je 5 let od datuma proizvodnje.

## 7. Odobritev

- Izdelka SR 561 in SR 562 v kombinaciji z ventilatorsko enoto SR 500, SR 700 ali SR 500 EX sta odobrena v skladu s standardom EN 12941:1998, razred TH3.
- Izdelka SR 561 in SR 562 v kombinaciji z ventilatorsko enoto SR 500 EX sta odobrena v skladu z direktivo ATEX 2014/34/EU in shemo IECEx.
- Izdelka SR 561 in SR 562 v kombinaciji s priključkom za stisnjeni zrak SR 507 in cevjo za zrak SR 358 ali SR 359 sta odobrena v skladu s standardom EN 14594:2005, razred 3B.
- Izdelka SR 561 in SR 562 v kombinaciji s priključkom za stisnjeni zrak SR 507 in cevjo za zrak SR 360 sta odobrena v skladu s standardom EN 14594:2005, razred 3A.

Potrdilo o odobritvi tipa v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 o osebnih varovalnih opremah je izdal priglašeni organ 0194. Naslov najdete na zadnji strani navodil za uporabo.

Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

### Šifre ATEX:

II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

### Pojasnitev označb ATEX:

	Oznaka za protieksplozjsko zaščito.
II	Skupina opreme (eksplozivna ozračja z izjemo rudnikov z vnetljivimi plini).
2 G	Kategorija opreme (2 = visoka raven zaščite za cono 1, G = plin).
2 D	Kategorija opreme (2 = visoka raven zaščite za cono 21, D = prah).
Ex	Zaščiteno pred eksplozijo.
ib	Vrsta zaščite (notranja varnost).
IIB	Skupina plinov (etilen).
IIIC	Skupina prašnih materialov (cona s prevodnim prahom).
T3	Temperaturni razred, plin (najvišja temperatura površin +200 °C).
T195°C	Temperaturni razred, prah (najvišja temperatura površin +195 °C).
Gb	Raven zaščite opreme, plin (visoka raven).
Db	Raven zaščite opreme, prah (visoka raven).

Certifikate odobritve tipa v skladu z ATEX Direktivo je izdal priglašeni organ št. 0470.

NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Norveška



Glejte navodila za uporabo



Oznako CE odobril

INSPEC International  
Limited



Relativna vlažnost



- 1. Allmän information
- 2. Komponenter
- 3. Användning
- 4. Underhåll
- 5. Teknisk specifikation
- 6. Symbolförklaring
- 7. Godkännande

## 1. Allmän information

Användning av andningsskyddet skall vara en del av ett andningsskyddsprogram. För vägledning se EN 529:2005. Informationen i denna standard ger upplysning om viktiga aspekter i ett andningsskyddsprogram, men den ersätter inte nationella eller lokala föreskrifter.

Om du känner dig osäker vid val och skötsel av utrustningen rådgör med arbetsledningen eller kontakta inköpsstället. Du är också välkommen att kontakta Sundström Safety AB, Teknisk Support.

## 1.1 Systembeskrivning

- SR 561 (Fig.1) skyddar andningsorganen, huvudet och skuldrorna
- SR 562 (Fig. 2) skyddar andningsorganen och hjässan
- Utbytbar huva i Tyvec
- Siktskiva i PET-G
- Tillförd luft håller visiret imfritt
- Reglerbar huvudställning
- Reglerbar halsvidd (SR 561) och ansiktstätnings (SR 562)
- Flexibel andningssläng (SR 569)
- Försedd med utandningsventil (SR 562).

Huvorna SR 561 och SR 562 kan användas tillsammans med fläkt SR 500 EX i explosiv atmosfär. SR 561 och SR 562 kan också användas tillsammans med standardfläkten SR 500/SR 700 eller trycklufttillsats SR 507 men bara i miljöer som inte är potentiellt explosiva.

Före användning måste denna bruksanvisning och de som gäller för fläkt, filter och trycklufttillsats noga studeras. Andningsslängen ansluts till den filterförsedda fläkten. Övertrycket som bildas i ansiktsdelen förhindrar partiklar och andra föroreningar att tränga in i andningszonen.

## 1.2 Användningsområden

SR 561/SR 562 tillsammans med fläkt SR 500/SR 500 EX/SR 700 eller trycklufttillsats SR 507 kan användas som alternativ till filterskydd i alla situationer där sådana rekommenderas. Detta gäller i synnerhet vid tunga, varma eller långvariga arbeten. Vid val av ansiktsdel ska bland annat följande faktorer beaktas:

- Typer av föroreningar
- Koncentrationer
- Arbetsbelastning
- Skyddsbehov utöver andningsskyddsbehovet

Riskanalysen bör utföras av person med lämplig utbildning och med erfarenhet inom området.

## 1.3 Varningar/Begränsningar

Utöver dessa varningar kan det finnas lokala eller nationella regler som måste tas i beaktande.

### Varningar

Utrustningen får inte användas

- om fläkten är avstånd. I denna onormala situation ger utrustningen inte något skydd. Dessutom finns det risk för att koldioxid snabbt ansamlas i ansiktsdelen med åtföljande syrebrist.
- om föroreningarna är okända,
- i miljöer som är omedelbart farliga för liv och hälsa (IDLH),
- i miljöer där omgivande luft är syreberikad eller inte har en normal syrehalt,
- om det upplevs som svårt att andas,
- om du känner lukt eller smak av föroreningar,
- om du upplever yrsel, illamående eller andra obehag.

### Begränsningar

- Om arbetsbelastningen är mycket hög kan det under inandningsfasen uppstå undertryck i ansiktsdelen med risk för infäckage.
- Om ansiktstätningen inte ligger an mot ansiktet (SR 562) bildas inte det övertryck som krävs för att få rätt skydds faktor.
- Om utrustningen används i omgivning där höga vindhastigheter förekommer kan skyddsfaktorn reduceras.
- Utrustningens tätning mot ansiktet måste säkerställas för att få det övertryck i huvan som krävs för att förhindra infäckage. Detta kan vara svårt att uppnå för den som har skägg eller polisonger.
- Var uppmärksam på andningsslängen så att den inte buktar ut och hakar i föremål i omgivningen.
- Lyft eller bär aldrig utrustningen i andningsslängen.

## 2. Komponenter

### 2.1 Leveranskontroll

Kontrollera att utrustningen är komplett enligt packlistan och oskadd.

#### Packlista

- Huva med andningssläng
- Bruksanvisning
- Rengörings servett

### 2.2 Tillbehör/Reservdelar

#### Benämning

Tyvec-huva lång t SR 561

Tyvec-huva kort t SR 562

Huvudställning, fig. 7

Andningssläng SR 569

O-ring till slang

Svettband

Adapter till slang

Rengörings servett. 50/ask

#### Best.nr.

R06-5001

R06-5101

R06-5002

R06-5003

R06-0202

R06-0504

T06-5001

H09-0401

## 3. Användning

### 3.1 Installation

Se också bruksanvisningen till fläkt SR 500/SR 500 EX/SR 700 och trycklufttillsats SR 507, vilkendera som används.

#### Andningssläng

Slangens ena kopplingen är försedd med en O-ring. Fig. 3. Denna ände ska monteras till fläkt/tryckluft. Fig. 4.

### 3.2 Påtagning

Se också bruksanvisningen till fläkt SR 500/SR 500 EX/SR 700 och trycklufttillsats SR 507, vilkendera som används.

- SR 561, lång huva: Fatta med händerna på ömse sidor om huvans öppning. Fig. 5. Dra huvan försiktigt över huvudet.
- SR 562, kort huva: Fatta med den ena handen om slangfästet och den andra om huvans halsparti. Fig. 6.
- Föri i hakani i huvan. Behåll greppen och dra huvan över huvudet.
- Justera huvan så att den tätar hela vägen runt ansiktet (kort huva SR 562) och sitter stadigt och bekvämt. Den infällda resären i ansiktstätningen (kort huva SR 562) eller halsmudden (lång huva SR 561) kan regleras till önskad längd.
- Justera vid behov huvans vidd med ratten som sitter längst bak på huvudställningen. Fig. 7. Ratten sitter på insidan av huvan under slangens, men kan nås utifrån utan att ta av huvan. Vrid medslös för att minska vidden och motsols för att öka.
- För att få en perfekt tillpassning kan det vara nödvändigt att ta av huvan och justera huvudställningens djup. Fig. 7.
- Se till att andningsslängen löper längs ryggen och att den inte är vriden. Fig. 8.

### 3.3 Avtagning

Ta inte av utrustningen förrän du lämnat arbetsområdet.

Se också bruksanvisningen till fläkt SR 500/SR 500 EX/SR 700 och trycklufttillsats SR 507, vilkendera som används.

- Slacka på ansiktstätningen (kort huva SR 562) eller halsmudden (lång huva SR 561). I akuta situationer kan huvan tas av med resären åt dragen.

Efter användning ska utrustningen rengöras och kontrolleras. Se 4 Underhåll.

## 4. Underhåll

Den som ansvarar för rengöring och underhåll av utrustningen ska ha lämplig utbildning och vara väl förtrogen med denna typ av uppgifter.

### 4.1 Rengöring

För den dagliga skötseln rekommenderas Sundströms rengöringsservett SR 5226.

Använd vid svårare nedsmutsning en mjuk borste eller svamp fuktad i en lösning av vatten och diskmedel eller liknande. Skölj rent och låt torka. Vid behov kan huvan desinfieras genom att spreja med 70 % etanol- eller isopropanollösning.

**OBS! Rengör aldrig med lösningsmedel.**

### 4.2 Förvaring

Efter rengöring förvaras utrustningen torrt och rent i rumstemperatur. Undvik direkt solljus eller andra värmekällor.

### 4.3 Underhållsschema

Rekommenderat minimikrav för att försäkra dig om att utrustningen är funktionsduglig.

	Före användning	Efter användning
Visuell kontroll	●	●
Funktionskontroll	●	
Rengöring		●

### 4.4 Byte av komponenter

Använd alltid Sundströms originaldelar. Modifiera inte utrustningen. Användning av piratdelar eller modifiering kan reducera skydds-funktionen och äventyrar produktens godkännanden.

#### 4.4.1 Byte av svettband

Svettbandet är fästat vid pannbandet med kardborreband. Gör så här:

- Dra loss svettbandet.
- Montera kardborrebandet med den ruggade sidan mot pannbandet och urtaget uppåt.

#### 4.4.2 Byte av Tyvec-huva lång SR 561

- Lossa slangen ifrån adaptern.
- Lossa de tre tryckknapparna i siktskivans överkant.
- Vänd huvan ut och in.
- Lossa tryckknappen vid slangfästet och dra loss huvan från huvudställningen. Fig. 9.
- Lägg den nya huvan framför dig med siktskivan uppåt.
- Fäst tryckknappen vid slangfästet och dra huvan över huvudställningen.
- Fixera huvudställningen med de tre tryckknapparna i siktskivans överkant. Börja med den mittersta.
- Montera slangen i adaptern.
- Kontrollera att huvudställningen sitter rakt i huvan och att huvans slangkanal inte är vriden runt slangens.

#### 4.4.3 Byte av Tyvec-huva kort SR 562

- Lossa slangen ifrån adaptern.
- Lossa ansiktstätningsens resärer som sitter fästade i pannbandet intill kardborrebanden. Fig. 10.
- Lossa kardborrebanden.
- Lossa de tre tryckknapparna i siktskivans överkant.
- Lyft ut huvudställningen ur huvan.
- Lägg den nya huvan framför dig med siktskivan nedåt.
- Fatta om huvudställningens framdel med ena handen och för in huvudställningen i huvan. Fig. 11.
- Set till att kardborrebandet ligger utsträckt under huvudställningens pannband (fig. 12) och fixera huvan med de tre tryckknapparna i siktskivans överkant.
- Vik kardborrebanden runt pannbandet och fäst så stadigt som möjligt.
- Ta ansiktstätningsens resär och för in knuten i den nyckelhåls-liktande öppningen i huvudställningen. Fixera genom att dra resären in i hålets smala spår. Fig. 13.
- Montera slangen i adaptern.
- Kontrollera att huvudställningen sitter rakt i huvan och att huvans slangkanal inte är vriden runt slangens.

## 4.4.4 Byte av slang, SR 561/SR 562

- Vik upp huvans tyg vid slanginfästningen. Fig. 14.
- Vrid och dra ut slangen ur adaptern. Fig 15.
- Montera den nya slangen i huvudställningen i omvänt ordning. Slangens ena kopplingen är försedd med en O-ring. Fig. 3. Denna ände ska monteras till fläkt/träckluft. Fig. 4.

## 4.4.5 Byte av huvudställning

Följ i tillämpliga delar instruktionerna ovan under byte av huva.

## 7. Godkännande

- SR 561 och SR 562 i kombination med fläkt SR 500/SR 700 eller SR 500 EX är godkända i klass TH3 enligt EN 12941:1998.
- SR 561 och SR 562 i kombination med fläkt SR 500 EX är godkända enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU.
- SR 561 och SR 562 med SR 507 och tryckluftslang SR 358 eller SR 359 är godkända i klass 3B enligt EN 14594:2005.
- SR 561 och SR 562 med SR 507 och tryckluftslang SR 360 är godkända i klass 3A enligt EN 14594:2005.

Typgodkännande enligt PPE-förordningen (EU) 2016/425 har utfärdat av anmält organ nr 0194. Adressen finns på omslagets baksida.

EU-försäkran om överrensstämmelse finns tillgänglig på [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)

### ATEX-märkning:

 II 2 G Ex ib IIB T3 Gb  
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

### Förklaring till ATEX-märkningen

	Explosionsskyddsmärke.
II	Utrustningsgrupp (explosiv atmosfär utom gruvor med gruvgas).
2 G	Utrustningskategori (2 = hög skyddsnivå för zon 1, G = gas).
2 D	Utrustningskategori (2 = hög skyddsnivå för zon 21, D = damm).
Ex	Explosionsskyddad.
ib	Utförandeform (egensäkerhet).
IIB	Explosionsgrupp (etylén).
IIIC	Dammaterielgrupp (zon med elektriskt ledande damm).
T3	Temperaturklass, gas (max +200°C yttemperatur).
T195°C	Temperaturklass, damm (max +195°C yttemperatur).
Gb	Utrustningsskyddsnivå EPL gas (hög skyddsnivå).
Db	Utrustningsskyddsnivå EPL damm (hög skyddsnivå).

Typgodkännande enligt ATEX-direktivet har utfärdat av anmält organ nr 0470.

NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Norge.

## 5. Teknisk specifikation

### Vikt

SR 561: Ca 450 g inkl slang.

SR 562: Ca 420 g inkl slang.

### Material

- Huva: Tyvek 1443R, 200 µm
- Halstättning SR 561: Bomull/modal/lycra
- Ansiktstättning SR 562: Polyamid/lycra
- Andningssläng: PU, polyuretan
- Siktksiva: PETG 0,5 mm

### Temperaturområde

- Lagringstemperatur från -20 till +40 °C vid en relativ luftfuktighet under 90 %.
- Användningstemperatur från -10 till +55 °C vid en relativ luftfuktighet under 90 %.
- Användningstemperaturen tillsammans med fläkt SR 500 EX är -10 - +40 °C.

### Lagringstid

Utrustningen har en lagringstid av fem år från tillverkningsdagen.

## 6. Symbolförklaring



Se bruksanvisning




CE-godkänd av

0194

INSPEC International Limited



Relativ luftfuktighet



Temperaturområde

-XX°C

+XX°C

# SR 561 ve SR 562 başlıklar

1. Genel bilgiler
2. Parçalar
3. Kullanım
4. Bakım
5. Teknik özellikler
6. Sembol açıklaması
7. Onay

## 1. Genel bilgiler

Respiratör bir solunum koruma programının parçası olarak kullanılmalıdır. Buna ilişkin tavsiyeler için bkz. EN 529:2005. Bu standartlarda bildirilen talimatlar sadece solunum koruyucu ekipman kullanımıyla ilgili önemli hususları bildirir; ulusal ya da yerel yönetmeliklerin yerine geçmez.

Ekipman seçimi ya da bakımı konusunda sorularınız olursa şefinize veya ürünü satın aldığınız bayİYE danışın. Ayrıca, dilediğiniz zaman Sundström Safety AB Teknik Servis Bölümü ile irtibat kurabilirsiniz.

### 1.1 Sistem açıklaması

- SR 561 (sek. 1) solunum organlarını, başı ve omuzları korur
- SR 562 (sek. 2) solunum organlarını ve başın üst kısmını korur
- Tyvec değiştirilebilir başlık
- PETG vizör
- Beslenen hava sayesinde vizörde buğulanma olmaz
- Ayarlanabilir baş askısı
- Ayarlanabilir boyun yalıtı (SR 561) ve yüz yalıtı (SR 562)
- Esnek solunum hortumu (SR 569)
- Nefes verme valfiyle donatılmıştır (SR 562).

SR 561 ve SR 562 başlıklar patlayıcı ortamlarda SR 500 EX fan ünitesiyle beraber kullanılabilir. SR 561 ve SR 562 standart fan SR 500/SR 700 veya basınçlı hava ataşmanı SR 507 ile de kullanılabilir, ancak bu durumda sadece patlayıcı olmayan ortamlarda kullanılmalıdır. Kullanmadan önce bu kullanım talimatları ve fan üniteleri, filtreler veya basınçlı hava ataşmanı ile ilgili tüm talimatlar dikkatle okunmalıdır. Solunum hortumunu filtrelerle donatılmış fana bağlayın. Üst başlıkta üretilen pozitif basınç; parmaklıkların ve kirleticilerin solunum bölgesine girmesini öner.

### 1.2 Uygulamalar

SR 561/SR 562, SR 500/SR 500 EX/SR 700 fan ya da SR 507 basınçlı hava ataşmanı ile birlikte taşıviye edilen durumlarda filtreli solunum ekipmanlarına alternatif olarak kullanılabilir. Bu özellikle zorlu, sıkıca veya uzun süreli çalışmalar için geçerlidir. Üst başlık seçilirken dikkat edilmesi gereken unsurlardan bazıları şunlardır:

- Kirletici türleri
- Konsantrasyonlar
- İş yoğunluğu
- Solunum koruma cihazına ek olarak ihtiyaç duyulan koruma gereklilikleri

Alanla ilgili yeterli eğitim ve deneyime sahip bir kişi gereken risk analizini yapmalıdır.

### 1.3 Uyarılar/Sınırlamalar

Solunum koruyucu ekipmanlarının kullanımıyla ilgili yasal yönetmelik ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

## Uyarılar

Ekipman şu durumlarda kullanılmamalıdır:

- Fan çalışmıyorsa. Bu olajan dışı durumda ekipman koruma sağlanamayacaktır. Ayrıca, üst başlıkta hızlıca karbondioksit birikmesi riski doğar ve bu da oksijen yetersizliğine neden olabilir.
- kirleticilerin türü bilinmiyorsa,
- İnsan sağlığına ve hayatına doğrudan tehlige arz eden ortamlarda (IDLH),
- Oksijen yönünden zenginleştirilmiş havanın bulunduğu veya normal bir oksijen muhteviyatı olmayan ortamlarda,
- solunum güçlüğü yaşiyorsanız,
- kirletici tadi ya da kokusu alırsanız,
- baş dönmesi, mide bulantısı veya başka rahatsızlıklar hissederseniz.

## Sınırlamalar

- Kullanıcı çok ağır bir iş yapıyorsa nefes alma sırasında üst başlıkta negatif basınç meydana gelebilir ve bu da üst başlıkta sizinti riski doğurur.
- Yüz maskesi yüzle temas etmiyorsa (SR 562) üst başlığa doğru koruma faktörünü sunabilecek kadar basınç uygulanamaz.
- Ekipman çok sert rüzgarların hakim olduğu ortamlarda kullanılıyorsa koruma faktörü azalabilir.
- Başlığa sizinti olmasını öngörebilecek kadar basınç uygulanabilmesi için ekipmanın yüzü tamamen izole etmesi gereklidir. Kullanıcının sakalı veya yüzünün yan kısımlarında yara vb. varsa bu izolasyonu sağlamak zorlaşabilir.
- Solunum hortumunun çevredekî cisimlerin takılabilenek şekilde bir çember oluşturmadığından emin olun.
- Ekipmanı asla solunum hortumundan tutarak kaldırımayın ya da taşımayın.

## 2. Parçalar

### 2.1 Teslimat kontrolü

Ekipmanın paket listesinde belirtilen tüm parçalarla birlikte eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

#### Paket listesi

- Solunum hortumlu başlık
- Kullanım talimatları
- Temizleme bezleri

### 2.2 Aksesuarlar / Yedek parçalar

#### Parça

- SR 561 için uzun Tyvec başlık
- SR 562 için kısa Tyvec başlık
- Baş askısı (sek. 7)
- SR 569 hortum
- Hortum için O-halka
- Ter bandı
- Temizleme bezleri. 50'li kutu

#### Sipariş No.

- |          |          |
|----------|----------|
| R06-5001 | R06-5101 |
| R06-5002 | R06-5003 |
| R06-0202 | R06-0504 |
| H09-0401 |          |

## 3. Kullanım

### 3.1 Kurulum

Aynı zamanda, kullandığınız ürünü bağlı olarak SR 500/SR 500 EX/SR 700 fan ünitesine veya SR 507 basınçlı hava ataşmanına ait kullanım talimatlarını da okuyun.

## Solunum hortumu

Hortum bağlantılardan biri O-halika ile donatılmıştır. Şek. 3. Bu üç fana/başınçlı hava ünitesine bağlanmalıdır. Şek. 4.

## 3.2 Takma

Aynı zamanda, kullandığınız ürünü bağlı olarak SR 500/SR 500 EX/SR 700 fan ünitesine veya SR 507 basınçlı hava ataşmanına ait kullanım talimatlarını da okuyun.

- SR 561, uzun başlık: Başlığın her iki tarafını da tutun. Şek. 5. Başlığı dikkatli bir şekilde başınızın üstünden geçirin.
- SR 562, kısa başlık: Hortum bağlantısını bir elinizle, başlığın boyun kısmını ise diğer elinizle tutun. Şekil 6.
- Çenizi başlığın içine yerleştirin. Başlığı tutmaya devam ederek başınızın üstünden geçirin.
- Başlığı tüm yüzünüzü kapatacak (kısa başlık SR 562) ve konforlu, sağlam biçimde oturacak şekilde ayarlayın. Yüz izolasyonundaki (kısa başlık SR 562) veya boyun bandındaki (uzun başlık SR 561) kauçuk bant istenen uzunlukta ayarlanabilir.
- Gerekçi takdirde baş askısının arkasındaki düğme ile başlığın genişliğini ayarlayın. Şek. 7. Düğme hortumun altında, başlığın iç kismındadır. Ancak başlık çıkarılmadan dış kismından da düşmeye ulaşabilir. Genişliği azaltmak için saat yönünde, artırırmak için ise saat yönünün tersine çevirin.
- Yüze tam oturması için başlığın çıkarılması ve baş askısının derinliğinin ayarlanması gerekebilir. Şek. 7.
- Solunum hortumunun sırtından geçtiğinden ve katlanmadığından emin olun. Şekil 8.

## 3.3 Çıkarma

Tehlikeli bölgeden çıkışa kadar ekipmanı çıkarmayın.

Aynı zamanda, kullandığınız ürünü bağlı olarak SR 500/SR 500 EX/SR 700 fan ünitesine veya SR 507 basınçlı hava ataşmanına ait kullanım talimatlarını da okuyun.

- Yüz izolasyonunu (kısa başlık SR 562) veya boyun bandını (uzun başlık SR 561) gevşetin. Acil durumlarda kauçuk bant sıkılmış durumdayken de başlık çıkarılabilir.

Kullanıldıktan sonra ekipman temizlenmeli ve kontrol edilmelidir. Bkz. 4 Bakım.

## 4. Bakım

Ekipmanın bakımından sorumlu personeli bir eğitimiinden geçirilmeli ve bu tip işler konusunda deneyim sahibi olmalıdır.

### 4.1 Temizleme

Günlük bakım için Sundström SR 5226 temizleme bezleri önerilir. Ekipman çok fazla kireç kalyorsa su ve deterjan veya buna benzer maddeler kullanarak nemlendirilmiş bir bezle silin. Ekipmanı durulayın ve kurumaya bırakın. Gerekirse dezenfeksiyon için başlığın üzerine %70 etanol veya izopropanol solusyonu sıkan.

**DİKKAT!** Temizlik işlerinde asla solvent kullanmayın!

### 4.2 Muhafaza

Temizliğin ardından ekipmanı oda sıcaklığında temiz ve kuru bir yerde muhafaza edin. Doğrudan güneşe ışığına veya diğer ışırı kaynaklarına maruz bırakmayın.

### 4.3 Bakım programı

Önerilen asgari bakım işlemlerine uyarak ekipmanın daima kullanılabilir bir durumda olmasını sağlamış olursunuz.

	Kullanmadan önce	Kullandıktan sonra
Gözle kontrol	•	•
Performans kontrolü	•	
Temizlik		•

## 4.4 Parçaları değiştirme

Sadece Sundström orijinal parçalarını kullanın. Ekipman üzerinde değişiklik yapmayın. Ekipman üzerinde değişiklik yapılması veya orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması koruyucu işlevi olumsuz etkileyebilir ve ürünün sahip olduğu onayları geçersiz hale getirebilir.

### 4.4.1 Ter bandının değiştirilmesi

Ter bandı bir Velcro bant ile alın bandına sabitlenir. Şu adımları izleyin:

- Ter bandını çıkarın.
- Velcro bantı sert tarafı alın bandına, çentigi ise yukarı tarafa denk gelecek şekilde takın.

### 4.4.2 Uzun SR 561 Tyvec başlığı değiştirme

- Hortumu adaptörden çıkarın.
- Vizörün üst kenarındaki üç adet basmalı fırfır açın.
- Başlığı ters yüz edin.
- Hortum ekindeki basmalı fırfır açın ve başlığı baş askısından çekerek çkartın. Şek. 9
- Yeni başlığı vizör yukarı bakacak şekilde öünüze yerleştirin.
- Hortum ekindeki basmalı fırfır takın ve başlığı baş askısının üzerinden geçirin.
- Baş askısını üç basmalı firfirlerla vizörün üst kenarına sabitleyin. Ortadakinden başlayın.
- Hortumu adaptöre takın.
- Baş askısının başlıkta düz durduğundan ve başlığın hortum kanalının hortum çevresinde katlanmadığından emin olun.

### 4.4.3 Kısa SR 562 Tyvec başlığı değiştirme

- Hortumu adaptörden çıkarın.
- Velcro bantlarının yanındaki alın bandına sabitlenmiş kauçuk izolasyon bantlarını açın. Şek. 10.
- Velcro bantları söküн.
- Vizörün üst kenarındaki üç adet basmalı fırfır açın.
- Baş askısını kaldırıp başlıkta bırakın.
- Yeni başlığı vizör aşağı bakacak biçimde öünüze yerleştirin.
- Baş askısının ön kısmını bir elinizle kavrayın ve başlığa yerleştirin. Şek. 11.
- Velcro bandın, baş askısı alın bandının altında gergin olduğundan (Şek. 12) emin olun ve vizörün üst kismındaki üç adet basmalı fırfır kullanarak başlığı sabitleyin.
- Velcro bantları alın bandının çevresinde kapatın ve olabildiğince sıkı şekilde sabitleyin.
- Kauçuk yüz izolasyonu bandını alın ve düşümü baş askısındaki anahtar deligine sokun. Kauçuk bandı yuvarlan dar kısmının içine yerleştirerek sabitleyin. Şek. 13.
- Hortumu adaptöre takın.
- Baş askısının başlıkta düz durduğundan ve başlığın hortum kanalının hortum çevresinde katlanmadığından emin olun.

### 4.4.4 Hortumu değiştirin, SR 561/SR 562

- Başlığın hortum eki kismındaki kaplamasını kaldırın. Şek. 14.
- Hortumu çevrevin ve adaptörden çıkarın. Şek. 15.
- Yeni hortumu ters sırayla baş askısına takın. Hortum bağlantılarından biri O-halika ile donatılmıştır. Şek. 3. Bu üç fana/başınçlı hava ünitesine bağlanmalıdır. Şek. 4.

## 4.4.5 Baş askısını değiştirme

Başlığın değiştirilmesiyle ilgili yukarıdaki talimatları uygulayın.

## 5. Teknik özellikler

### Ağırlıklar

SR 561: Yaklaşık 450 g, hortum dahil.

SR 562: Yaklaşık 420 g, hortum dahil.

### Malzemeler

- Başlık: Tyvek 1443R, 200 µm
- SR 561 boyun izolasyonu: Pamuk/modal/lıkra
- SR 562 yüz izolasyonu: Poliamid/lıkra
- Solunum hortumu: Polüüretan (PU)
- Vizör: 0,5 mm PETG

### Sıcaklık aralığı

- Muhabaza sıcaklığı: %90'nın altında bağıl neme sahip ortamlarda -20 ile +40°C arasında.
- Kullanım sıcaklığı: %90'nın altında bağıl neme sahip ortamlarda -10 ile +55°C arasında.
- SR 500 EX fanla birlikte kullanıldığında kullanım sıcaklığı -10 ila +40°C arasındadır.

### Raf ömrü

Ekipman, üretime tarihinden itibaren 5 yıl raf ömrüne sahiptir.

## 6. Sembol açıklaması



Kullanım talimatlarını inceleyin



CE onayı:

0194

INSPEC International Limited



Bağıl nem



Sıcaklık aralığı

-xx°C +xx°C

## 7. Onay

- SR 561 ve SR 562, SR 500/SR 700 ya da SR 500 EX fanla birlikte EN 12941:1998'e göre sınıf TH3 olarak onaylanmıştır.
- SR 561 ve SR 562, SR 500 EX fanla birlikte ATEX Direktifi 2014/34/EU ve IECEx tablosuna göre onaylanmıştır.
- SR 561 ve SR 562, basınçlı hava ataşmanı SR 507 ve SR 358 ya da SR 359 hava hortumuya birlikte EN 14594:2005'e göre sınıf 3B olarak onaylanmıştır.
- SR 561 ve SR 562, basınçlı hava ataşmanı SR 507 ve SR 360 hava hortumuya birlikte EN 14594:2005, sınıf 3A olarak onaylanmıştır.

PPE Yönetmeliği (EU) 2016/425 tip onayı Yetkili Makam 0194 tarafından verilmiştir. Yetkili makamın adresini kullanım talimatlarının arkasında bulabilirsiniz.

AB Uygunluk Beyanı, [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com) adresinde mevcuttur.

### ATEX kodları:

II 2 G Ex ib IIB T3 Gb

II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

### ATEX işaretlerinin anlamı:

Patlama koruma işaretleri.

II Ekipman grubu (grizulu madenler dışındaki patlayıcı ortamlar).

2 G Ekipman kategorisi (2 = Yüksek koruma seviyesi, Bölge 1, G = Gaz).

2 D Ekipman kategorisi (2 = Yüksek koruma seviyesi, Bölge 21, D = Toz).

Ex Patlamaya karşı korumalı.

ib Koruma türü (öz güvenlik).

IIB Gaz grubu (Etilen).

IIIC Toz malzemesi grubu (iletken tozlu bölge).

T3 Sıcaklık sınıfı, gaz (maksimum yüzey sıcaklığı +200°C).



T195°C Sıcaklık sınıfı, toz (maksimum yüzey sıcaklığı +195°C).




Gb Ekipman Koruma Seviyesi, gaz (yüksek koruma).






Db Ekipman Koruma Seviyesi, toz (yüksek koruma).

ATEX Direktifine göre tip onayları Yetkili Makam No. 0470 tarafından verilmiştir.

NEMKO AS, Gaustadalléen 30, N-0314 Oslo, Norveç

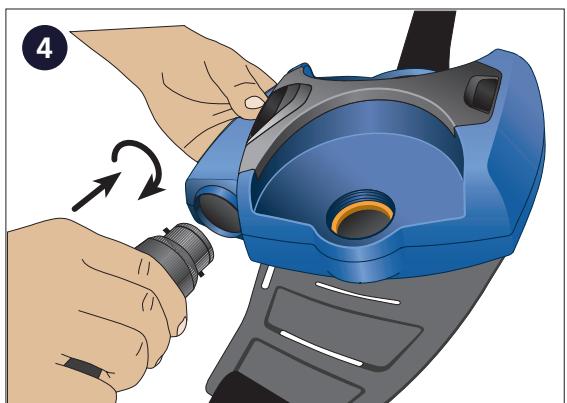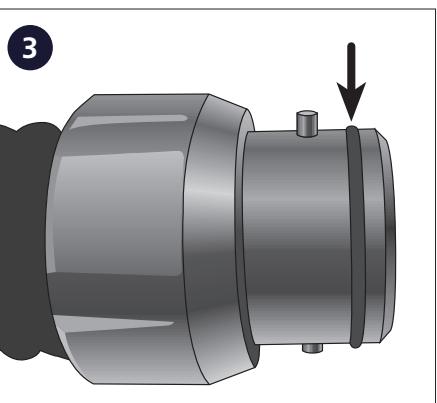

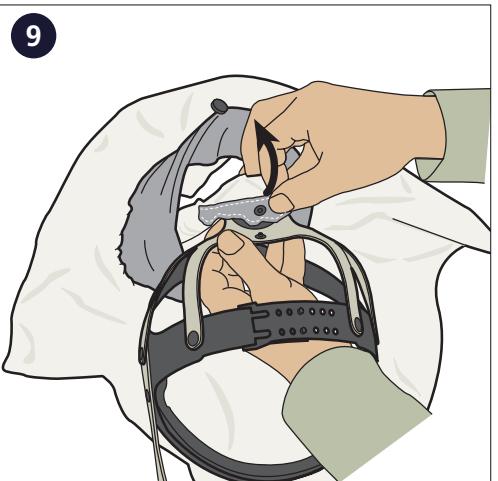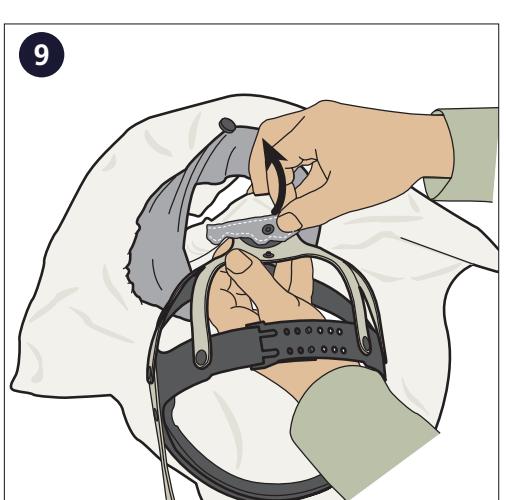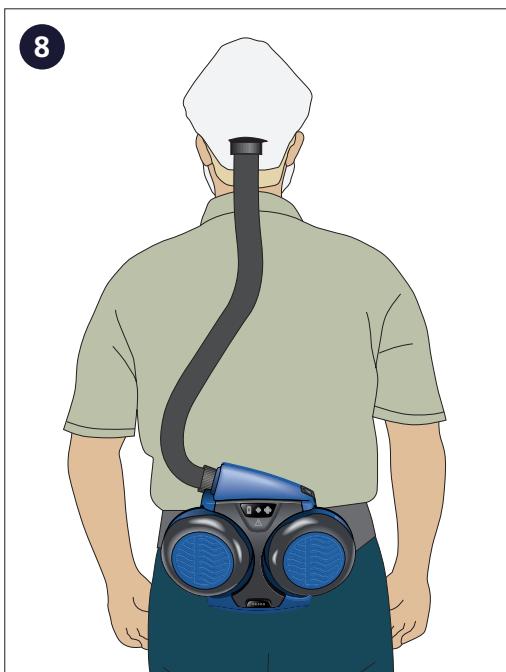

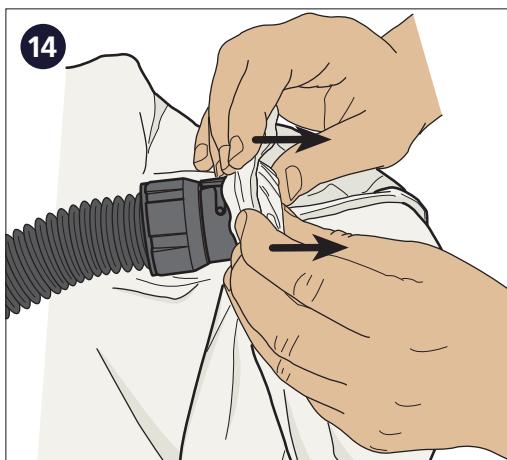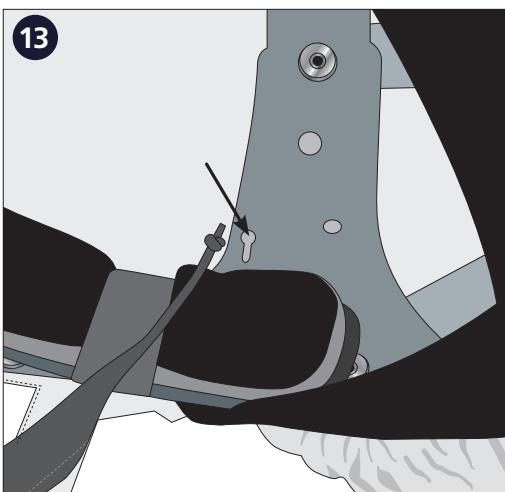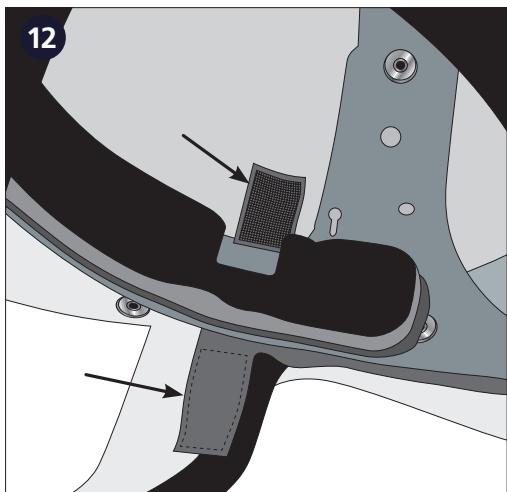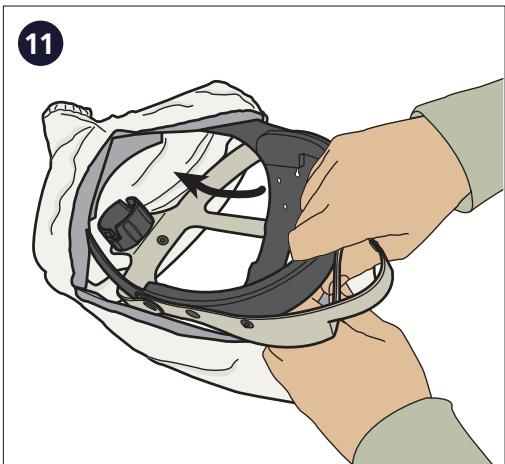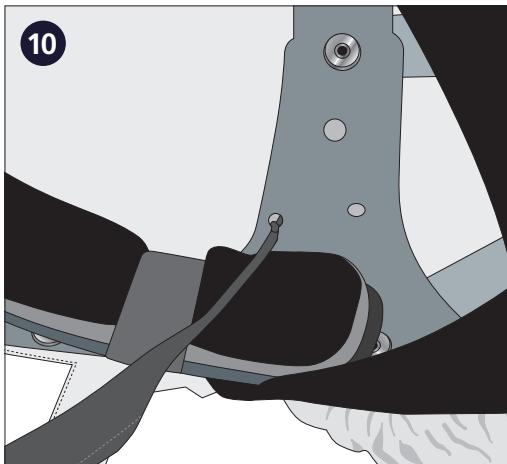

## Notes

## Notes

## Notes



The SR 561 and SR 562 Hoods are manufactured  
within a quality management system accepted by  
Notified Body 0194: INSPEC International Limited,  
56 Leslie Hough Way,  
Salford, M6 6AJ, England.



**Sundström Safety AB**  
Västergatan 4 • SE-341 50 Lagan • Sweden  
Tel: +46 10 484 87 00  
E-mail: [info@srsafety.se](mailto:info@srsafety.se) • [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)